

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΟ Ε.Π.Ε.

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΕΜΠ - Αναστηλωτές MA in Conservation Studies IoAAS, University of York, UK

Α. Γαλανού συντηρήτρια αρχ/των M. Sc. Historic Preservation - Γ. Δογάνη συντηρήτρια αρχ/των



ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΜΝΗΜΕΙΟ Ε.Π.Ε.

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΕΜΠ - Αναστηλωτές MA in Conservation Studies IoAAS, University of York, UK

Έκτορος 9, Βριλήσσια 152 35, Αθήνα τηλ. 210-6132821, 6138185, fax 210-6135071, κιν. 6944-849909, e-mail : info@geam-mnimeio.gr

Α. Γαλανού συντηρήτρια αρχ/των M. Sc. Historic Preservation - Γ. Δογάνη συντηρήτρια αρχ/των

Βασ. Σοφίας & Μονής Πετράκη 2, Αθήνα, τηλ. 210-7217162 e-mail : lithou@ath.forthnet.gr

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

KEIMENA

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αντικείμενο της Μελέτης που ακολουθεί αποτελεί η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Ναού του Αγίου Τίτου στη Γόρτυνα του νομού Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος είναι αναμφίβολα, χάρη στην παλαιότητα, το μέγεθος και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει από τις απόψεις της τυπολογίας, της μορφολογίας και της κατασκευής, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής που έφθασαν ως τις μέρες μας.

Η Αρχιτεκτονική Μελέτη εκπονήθηκε μετά από σχετική ανάθεση από την «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού», από το «Γραφείο Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών – ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΠΕ». Η Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών, η οποία συνοδεύει την Αρχιτεκτονική Μελέτη, έχει συνταχθεί από τις συντηρήτριες αρχαιοτήτων Αμερίμνη Γαλανού και Γιάννα Δογάνη.

Για τις ανάγκες της μελέτης έγινε νέα πλήρης και αναλυτική αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου και του αμέσου περιβάλλοντος χώρου του σε υπόβαθρα που παραχωρήθηκαν στους μελετητές από την 13^η ΕΒΑ και που είχαν συνταχθεί με τοπογραφική μέθοδο από τον σχεδιαστή της Εφορείας κ. Σταύρο Καψάλη. Η εργασία πεδίου πραγματοποιήθηκε από το Μάϊο ως τον Ιούλιο του 2011, από τον Σταύρο Μαμαλούκο και τον Κλήμη Ασλανίδη, αρχιτέκτονα μηχανικό ΕΜΠ - αναστηλωτή (MA in Conservation Studies, IoAAS University of York, UK). Στην εργασία γραφείου συνεργάσθηκαν οι Σταύρος Μαμαλούκος, Κλήμης Ασλανίδης, Γιώργος Μανός, αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ και Γιώργος Νίνος, αρχιτέκτων μηχανικός – αναστηλωτής ΕΜΠ.

Θερμές ευχαριστίες και από τη θέση αυτή οφείλονται στην κ. Β. Συθιακάκη, διευθύντρια της 13^{ης} Ε.Β.Α. και στον κ. Σταύρο Καψάλη, σχεδιαστή της ίδιας Εφορείας, οι οποίοι στα πλαίσια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων συνέδραμαν αποφασιστικά τους μελετητές στην εκπόνηση της Μελέτης στις φάσεις της έρευνας των ζητημάτων ιστορίας και αρχιτεκτονικής του ναού και της αποτύπωσης του μνημείου αντίστοιχα.

1. APXITEKTONIKH MEΛETH

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

A.1 Γενικά – Βιβλιογραφία

A.2 Τοπογραφικά – Ιστορικά

A.3 Περιγραφή

B. ΔΙΑΓΝΩΣΗ

B.1 Αξιολόγηση

B.2 Κατάταξη και αξιολόγηση προβλημάτων

B.3 Καταγραφή προβλημάτων

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Γ.1 Στόχοι και Αρχές της Επεμβάσεως

Γ.2 Γενική παρουσίαση της Επεμβάσεως

Γ.3 Τεχνική Περιγραφή των Επεμβάσεων

Γ.4 Πορεία εργασιών

A. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

A.1 Γενικά – Βιβλιογραφία

Ο ναός του Αγίου Τίτου είναι από παλιά γνωστός στην επιστημονική βιβλιογραφία, καθώς από νωρίς, από τις αρχές ήδη του 20^{ου} αιώνα, έχει συχνά γίνει αντικείμενο μελετών ή απλών αναφορών από διάφορους ερευνητές της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι Giuseppe Gerola, Στέφανος Ξανθουδίδης, Theodore Fyfe, Αναστάσιος Ορλάνδος, Paul Lemerle, Richard Krautheimer, Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, Cyril Mango, J. Christern, Isabella Baldini-Lippolis, Χριστίνα Τσιγωνάκη, Jean-Pierre Sodini και Slobodan Ćurčić κ.α. Λείπει, ωστόσο, ακόμη μια συστηματική δημοσίευση του μνημείου, η οποία θα συνοδεύεται από την απαραίτητη λόγω τόσο της σημασίας του μνημείου όσο και της αποσπασματικής κατάστασης διατήρησής του.

A.2 Τοπογραφικά – Ιστορικά

Ο ναός του Αγίου Τίτου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας, στην περιοχή της Αγοράς της αρχαίας πόλης και σε μικρή απόσταση από το ρωμαϊκό Ωδείο.

Ιστορικά στοιχεία για την παλαιότερη ιστορία του μνημείου δεν μας είναι γνωστά. Για τη χρονολόγηση του μνημείου έχουν κατά καιρούς προταθεί χρονολογίες από τον 6^ο ως τον 10^ο αιώνα. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, μια βασισμένη σε τυπολογικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία χρονολόγηση του ναού στον 7^ο αιώνα φαίνεται πιο πιθανή.

Άγνωστη είναι και η αρχική αφιέρωση του ναού. Η σύνδεση του μνημείου με τον Άγιο απόστολο Τίτο, φαίνεται ότι είναι νεώτερη, καθώς σχετικές μαρτυρίες απαντούν από το 15^ο αιώνα και εξής. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες ο ναός ήταν ήδη σε ερειπιώδη κατάσταση από τα τέλη του Μεσαίωνα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο ναός ερειπώθηκε δεν είναι γνωστές. Δυστυχώς η βιαστική και χωρίς σύστημα και επιστημονική μέθοδο ανασκαφή των αρχών του 20^{ου} αιώνα, μέσω της οποίας αποκαλύφθηκε ο ναός, αποστέρησε οριστικά την έρευνα από τη δυνατότητα να τεκμηριώσει και να κατανοήσει τη σύνθετη, όπως φαίνεται, οικοδομική ιστορία του μνημείου από το Μεσαίωνα ως τα μέσα του 19^{ου} αιώνα, εποχή από την οποία υπάρχουν πλέον σχετικά εικαστικά τεκμήρια καθώς και σαφέστερες μαρτυρίες. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι από τα μέσα του 19^{ου} αιώνα και εξής ο ερειπωμένος ναός, ο οποίος τότε θεωρούνταν ναός της Θεοτόκου και ονομαζόταν Παναγία Κερά, δέχθηκε διάφορες κατά καιρούς επεμβάσεις προκειμένου το διατηρούμενο τμήμα του να καταστεί λειτουργικό. Σημαντικότερες από αυτές ήταν η κατασκευή χαμηλού

τοιχίου ο οποίος απέφρασε το ως τότε ανοικτό κεντρικό τμήμα της δυτικής πλευράς του ερειπίου, διαμορφώνοντας ένα νέο, μικρό ναό στο χώρο του αγίου βήματος του παλαιού, η ανοικοδόμηση της νοτιοανατολικής γωνίας της κόγχης του αγίου βήματος και η διαμόρφωση του ορθογωνικού εξωτερικά και κυκλικού εσωτερικά παραθύρου που υπάρχει ως σήμερα και η απόφραξη των περισσότερων από τα ανοίγματά του και η κατασκευή κτιστού τέμπλου στο άνοιγμα της κόγχης του αγίου βήματος καθώς και αγίας τράπεζας και δεσποτικού θρόνου. Στις αρχές του 20^{ου} αιώνα το μνημείο καθαρίστηκε από τις περισσότερες από τις νεώτερες προσθήκες του, ανασκάφηκε και άρχισε να γίνεται αντικείμενο επιστημονικών μελετών. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, υπό άγνωστες ακριβώς συνθήκες, ανακατασκευάσθηκε το κατεστραμμένο νοτιοανατολικό τμήμα του ναού. Στα μεταπολεμικά χρόνια ο ναός δέχθηκε επεμβάσεις στερέωσης και συντήρησης, οι οποίες όμως και πάλι έγιναν χωρίς σύστημα και δεν δημοσιεύθηκαν. Σήμερα ο ερειπωμένος ναός αποτελεί ένα ιδιαιτέρως δημοφιλές επισκέψιμο από πολυάριθμους επισκέπτες μνημείο.

A.3 Περιγραφή

Από το ναό του Αγίου Τίτου διατηρείται σήμερα σε ολόκληρο το ύψος του μόνο το ανατολικό τμήμα, το οποίο έχει μήκος ίσο περίπου με το ένα τρίτο του συνολικού μήκους του κτηρίου, ενώ το υπόλοιπο σώζεται σε χαμηλά ερείπια. Για την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του μνημείου έχουν κατά καιρούς γίνει αρκετές προσπάθειες, σημαντικότερη από τις οποίες είναι εκείνη του Αναστασίου Ορλάνδου, η οποία έχει γίνει γενικά αποδεκτή και έχει δημοσιευθεί πολλές φορές. Ωστόσο, καθώς η προσπάθεια αυτή αναπαράστασης του ναού δεν έγινε σε πλήρη σειρά σχεδίων, αλλά, κάπως συνοπτικά, σε ένα σχέδιο αξονομετρικής τομής, φαίνεται ότι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

Το κτήριο είχε σχετικά μεγάλες, για τα δεδομένα της βυζαντινής ναοδομίας, διαστάσεις. Χωρίς τις πέραν του κυρίως σώματός του προεξέχουσες προς τα ανατολικά, τα βόρεια και τα νότια κόγχες, το πλάτος του είναι περίπου 20.50 μ. και το μήκος του περίπου 31 μ., ενώ οι μέγιστες διαστάσεις του, περιλαμβανομένων των κογχών, ήταν περίπου 24.50 X 34.30 μ. Η εκκλησία περιελάμβανε το ναό, ο οποίος, όπως συνήθως αποτελούνταν από τον κυρίως ναό και το ιερό, και ένα διώροφο, πιθανότατα, νάρθηκα.

Ο ναός του Αγίου Τίτου ανήκει σε μια ομάδα ναών που έχουν χαρακτηριστεί τρουλλαίες βασιλικές με στοιχεία κυρίως στην κάλυψή τους που τις συνδέουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με τους σταυροειδείς εγγεγραμμένους ναούς. Πράγματι τόσο σε κάτοψη όσο και στη γενική διάρθρωση του εσωτερικού και των όγκων του ο ναός του Αγίου Τίτου φαίνεται ότι εμφάνιζε

όλα τα χαρακτηριστικά των σύνθετων σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών, δηλαδή τα εννέα διαμερίσματα τα οποία απαρτίζουν τον κυρίως ναό, τους σταυροειδώς διατεταγμένους ημικυλινδρικούς θόλους που καλύπτουν τις κεραίες του σταυρικού σώματος του κτηρίου και φέρουν τον τρούλλο και το πλήρως απαρτισμένο τριμερές ιερό. Στην περίπτωση του ναού του Αγίου Τίτου τα γωνιακά διαμερίσματα φαίνεται ότι καλύπτονταν με διαμήκεις ημικυλινδρικούς θόλους, πλην του βορειοανατολικού, το οποίο καλυπτόταν με εγκάρσια διατεταγμένη καμάρα. Στα δυτικά γωνιακά διαμερίσματα φαίνεται απίθανο να υπήρχε όροφος, όπως πρότεινε στην αναπαράστασή του ο Α. Ορλάνδος. Με διαμήκεις ημικυλινδρικούς θόλους καλύπτονταν και τα τρία διαμερίσματα του ιερού, από τα οποία το άγιο βήμα ήταν τρίκογχο.

Το εσωτερικό του ναού φωτιζόταν ικανοποιητικά από πολυάριθμα ψηλά και φαρδιά τοξωτά μονόλοβα παράθυρα με το μέτωπό τους διαμορφωμένο εν υποχωρήσει. Πρόκειται για τις τρεις τριάδες παραθύρων που ανοίγονταν στην κόγχη του αγίου βήματος και σε κάθε μια από τις πλάγιες κόγχες, δύο που ανοίγονταν στις κόγχες των παραβημάτων, δύο που ανοίγονταν στους πλάγιους εξωτερικούς τοίχους των ανατολικών γωνιακών διαμερισμάτων, δύο και τρία αντίστοιχα παράθυρα που κατά πάσα πιθανότητα ανοίγονταν στο νότιο και στο βόρειο τοίχο των δυτικών γωνιακών διαμερισμάτων και από τα άγνωστης μορφής και αριθμού παράθυρα του τρούλλου.

Ο νάρθηκας του ναού ήταν τριμερής. Τα διαμερίσματά του είχαν πλάτος 4.50 περίπου μ. και μήκη ίσα με τα πλάτη των τριών κλιτών του ναού στα οποία αντιστοιχούσαν, δηλαδή το μεν μεσαίο 7.90, τα δε πλάγια 4.50 περίπου μ. Τα τρία διαμερίσματα του νάρθηκα συνδέονταν άνετα με τον κυρίως ναό μέσω ενός ευρέως τριβήλου το μεσαίο και δύο φαρδιών τόξων τα πλάγια. Στο δυτικό τοίχο του κάθε ενός ανοιγόταν μια θύρα προς τον εξωνάρθηκα του ναού, ενώ τα πλάγια διαμερίσματα διέθεταν ακόμη μία θύρα στους πλάγιους εξωτερικούς τους τοίχους. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τρόπο κάλυψης του νάρθηκα. Το πιθανότερο είναι και τα τρία διαμερίσματα του να καλύπτονταν με ημικυλινδρικούς θόλους διατεταγμένους κατά το μήκος του. Δεν μπορεί, ωστόσο, να αποκλεισθεί η πιθανότητα το τα δύο πλάγια διαμερίσματα να καλύπτονταν με σταυροθόλια. Η γραφική αποκατάσταση του υποτιθέμενου ορόφου του νάρθηκα παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Αν αυτός όντως υπήρξε θα πρέπει να υποτεθεί ότι είχε διάταξη παρόμοια με εκείνη του νάρθηκα, δηλαδή ότι ήταν τριμερής. Αν η κάλυψή του γινόταν με θολοδομία θα πρέπει να υποτεθεί ότι αυτή θα ήταν όμοια με εκείνη του υποκείμενου νάρθηκα. Στο δυτικό και στους πλάγιους τοίχους του πρέπει να ανοίγονταν παράθυρα σε αντιστοιχία με τις θύρες του ισογείου, ενώ, όπως συνήθως συμβαίνει, ένα μεγάλο άνοιγμα, πιθανότατα, τρίβηλο θα επέτρεπε την οπτική επικοινωνία του μεσαίου διαμερίσματος με το δυτικό σκέλος του σταυρικού σώματος του ναού. Δεν αποκλείεται πύργοι να υψώνονταν επάνω από τα πλάγια διαμερίσματα του ορόφου. Η τετράγωνη κάτοψή τους καθιστά κάτι τέτοιο αρκετά πιθανό. Δεν είναι γνωστό πως γινόταν η πρόσβαση στον όροφο του νάρθηκα. Είναι πιθανόν αυτή να γινόταν μέσω εξωτερικής κλίμακας διαμορφωμένης

στα βόρεια του βορείου διαμερίσματος του νάρθηκα, πίσω από την προς βορράν επέκταση του δυτικού του τοίχου. Η πρόσβαση κατηχουμένων ναών μέσω εξωτερικής κλίμακας είναι σύνηθες φαινόμενο στη βυζαντινή ναοδομία.

Όπως προκύπτει από την παρατήρηση του σωζομένου ανατολικού τμήματος του ναού, οι τοίχοι του εσωτερικά ήταν διαρθρωμένοι καθ' ύψος με δύο τουλάχιστον κοσμήτες, οι οποίοι όριζαν τις στάθμες γένεσης της θολοδομίας. Κοσμήτης πιθανότατα υπήρχε και στη στεφάνη του τρούλλου. Οι κατά χώραν διατηρούμενοι κοσμήτες του ναού είναι πώρινοι και έχουν τη χαρακτηριστική στην πρώιμη βυζαντινή αρχιτεκτονική διατομή του ημικυκλικού βεργίου που καταλήγει άνω σε απλή ταινία. Καθώς όμως στο χώρο του ναού διατηρούνται πολυάριθμα τεμάχια μαρμάρινου κοσμήτη με διατομή όμοια με εκείνη των πώρινων, είναι πολύ πιθανό σε ορισμένες περιοχές του ναού φαίνεται ότι ήταν κατασκευασμένο από μαρμάρινες πλάκες.

Εξωτερικά το κτίριο φαίνεται ότι ήταν μάλλον βαρύ και είχε χαμηλές σχετικά αναλογίες. Οι μονόριχτες και δίριχτες στέγες του φαίνεται, ωστόσο, ότι παρουσίαζαν τις συνήθεις κλιμακώσεις υψών που επέτρεπαν να διαγράφεται εξωτερικά η διάρθρωση του εσωτερικού του. Η μορφή του αρχικού γείσου των στεγών, καθώς και το υλικό της επικάλυψής τους δεν είναι γνωστά.

Οι επίπεδες και αδιάρθρωτες όψεις του ναού εμφανίζονταν βαριές και με χαμηλές μάλλον αναλογίες. Στην ανατολική όψη του ναού κυριαρχούσαν απολύτως οι τρεις τρίπλευρες κόγχες του ιερού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι κόγχες των παραβημάτων κατέληγαν στις γωνίες του κτηρίου και ότι η κόγχη του ιερού πλαισιωνόταν από ίσου, όπως φαίνεται, με αυτήν ύψους τριγωνικές προεξοχές, ένα σπάνιο σχετικά στοιχείο, το οποίο, όμως, απαντά και σε άλλους βυζαντινούς ναούς.

Στις πλάγιες όψεις του ναού κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης ήταν οι πλάγιες κόγχες. Οι κόγχες κατελάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας των όψεων της εγκάρσιας κεραίας του σταυρικού σώματος του κτηρίου, οι οποίες απέληγαν προφανώς σε αετώματα και προεξείχαν έντονα επάνω από τις αισθητά χαμηλότερες πλάγιες όψεις των γωνιακών διαμερισμάτων και των συνεχόμενων με αυτές παραβημάτων. Από έντονη ανάταση θα χαρακτηριζόταν το δυτικό άκρο των όψεων, αν ο νάρθηκας είχε όροφο, ακόμη και αν στις δυτικές γωνίες του ναού δεν υψώνονταν πύργοι.

Μια έστω και σχετικά ασφαλής αναπαράσταση της δυτικής όψης του ναού είναι αδύνατη. Στην περίπτωση που ο νάρθηκας είχε όροφο αυτή θα είχε μεγάλο ύψος, χωρίς όμως οι αναλογίες της να είναι ραδινές. Αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει μόνο αν στα άκρα της υψώνονταν πύργοι. Η απλή και αδιάρθρωτη επιφάνειά της θα ποικιλλόταν μόνο από τα ανοίγματα των θυρών και των παραθύρων της.

B. ΔΙΑΓΝΩΣΗ

B.1 Αξιολόγηση

Παρά την ερειπιώδη κατάσταση στην οποία διατηρείται ο ναός του Αγίου Τίτου αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικής σημασίας βυζαντινό μνημείο όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της χώρας γενικότερα, με μεγάλη αρχαιολογική αξία και εξέχουσα θέση στην ιστορία της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Η αναλυτική εξέταση των τυπολογικών, κατασκευαστικών και μορφολογικών του στοιχείων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση της βυζαντινής ναοδομίας και της εξέλιξής της.

Το μοναδικό αυτό μνημείο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως όχι μόνο για τους ειδικούς αλλά και για τον μέσο επισκέπτη αφενός εξαιτίας του εντυπωσιακού μεγέθους και της ποιότητας της κατασκευής του και αφετέρου λόγω της γειτνίασής του με πλήθος άλλων σημαντικών μνημείων της περιοχής, όπως το Ωδείο, η "Μεγάλη Επιγραφή" με τον Κώδικα Δικαίου, η Μινωϊκή αγγρέπαυλη στα Κανιά, το Ιερό του Πυθίου Απόλλωνος, το Ιερό των Αιγυπτιακών Θεοτήτων, το Πραιτώριο κ.α.

B.2 Κατάταξη και αξιολόγηση προβλημάτων

Εξ αιτίας των φθορών που έχει προκαλέσει ο χρόνος στη μακραίωνη ιστορία του μνημείου, τα σωζόμενα ακόμη τμήματά του βρίσκονται σήμερα σε μέτρια γενικά κατάσταση διατήρησης με κατά τόπους, όμως, σημαντικά προβλήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μνημείο κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες:

α. Δομοστατικά προβλήματα

Γενικά το μνημείο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά δομοστατικά προβλήματα. Εξαιρέση αποτελεί το τμήμα του που αντιστοιχεί στη θολοδομία του αγίου βήματος, η οποία παρουσιάζει παραμορφώσεις και ρηγματώσεις, εξ αιτίας, όπως φαίνεται, σεισμικής κυρίως δράσης.

β. Οικοδομικά προβλήματα

Τα οικοδομικά προβλήματα του μνημείου είναι εκτεταμένα και οφείλονται κυρίως στη φθορά των υλικών του από φυσικούς παράγοντες ή από άστοχες ανθρώπινες επεμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι τοίχοι και οι θόλοι του ναού παρουσιάζουν φθορές των αρμολογημάτων τους ενώ οι σωζόμενοι σε χαμηλό ύψος τοίχοι αντιμετωπίζουν σοβαρότερα προβλήματα χαλάρωσης της δομής τους, εξ αιτίας της έκθεσης της άνω ελεύθερης επιφάνειάς τους στις καιρικές συνθήκες. Πιο σημαντικά είναι τα προβλήματα επιφανειακής φθοράς και απομείωσης της μάζας των λιθοπλίνθων κυρίως στις εξωτερικές όψεις του ναού.

Τα υπόλοιπα οικοδομικά προβλήματα αφορούν στις τοπικές φθορές των στεγών, τις ρηγματώσεις του κονιάματος που τις επικαλύπτει και τη φθορά των υπολειμμάτων του μαρμάρινου δαπέδου.

Τα οικοδομικά προβλήματα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα σοβαρά, ώστε να επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπισή τους προκειμένου να αποφευχθεί η προϊούσα επιδείνωσή τους και η δημιουργία σοβαρότερων δομοστατικών προβλημάτων.

Σοβαρή, τέλος, φθορά, πέρα από την αισθητική ζημία, στις λιθοδομές αλλά και στα κατά χώραν καθώς και στα διάσπαρτα μέλη του μνημείου προκαλείται από τα περιπτώματα των πουλιών που φωλιάζουν στον ερειπωμένο ναό.

γ. Αισθητικά προβλήματα

Το μνημείο παρουσιάζει περιορισμένα αισθητικά προβλήματα που οφείλονται κυρίως στην ερείπωσή του και στα προβλήματα που η ερείπωση συνεπάγεται (συσσωρευμένα υλικά στο εσωτερικό του, ανεξέλεγκτη βλάστηση, κλπ), στις περιορισμένες επεμβάσεις διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο του και στον εξοπλισμό του εσωτερικού χώρου του βορείου παραβήματος, το οποίο λειτουργεί ως χώρος προσκυνήματος / παρεκκλησίου.

Σοβαρότατη, τέλος, αισθητική ζημία στο μνημείο, πέρα από τη φθορά στους λίθους του προκαλείται από τα περιπτώματα των πουλιών που φωλιάζουν στον ερειπωμένο ναό.

δ. Προβλήματα ανάδειξης της ιστορικής & αρχαιολογικής αξίας του μνημείου

Προβλήματα κατανόησης του μνημείου δημιουργεί, αναμφίβολα η καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του. Αν και η σημασία του μνημείου είναι εύκολα αντιληπτή ακόμη και από τον μη

ειδικό επισκέπτη του, η μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική αξία των εναπομενόντων αυθεντικών στοιχείων του δεν αναδεικνύεται επαρκώς εξαιτίας της δυσκολίας «αναγνωσιμότητάς» του και της έλλειψης σχετικής πληροφόρησης.

ε. Λειτουργικά προβλήματα

Τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το μνημείο σχετίζονται αφενός με τη διαμόρφωση της εισόδου, των διαδρομών και των χώρων στάσης που εξυπηρετούν την πρόσβαση και την κυκλοφορία των επισκεπτών και αφετέρου με τη λειτουργία του βορείου παραβήματος ως χώρου προσκυνήματος / παρεκκλησίου.

Β.3 Καταγραφή προβλημάτων

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων που εντοπίστηκαν στο μνημείο.

Θεμέλια

Το μνημείο δε φαίνεται να αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα που να σχετίζονται με τη θεμελίωσή του. Από τις παρατηρήσεις στις τοιχοποιίες του προκύπτει ότι η θεμελίωση τους διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Τοίχοι

Οι αρχικοί τοίχοι του μνημείου από λαξευτή λιθοδομή διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση χωρίς όμως να παρουσιάζουν δομοστατικά προβλήματα. Το σημαντικότερο πρόβλημά τους συνίσταται στις επιφανειακές φθορές των λιθοπλίνθων εξαιτίας της υγρασίας και της συνεχούς έκθεσης στις καιρικές συνθήκες.

Τα ίδια προβλήματα εντοπίζονται στη νεώτερη λαξευτή τοιχοποιία με την οποία έχει επισκευαστεί, σε μεταγενέστερη οικοδομική φάση, το νότιο τμήμα της κεντρικής κόγχης του ιερού βήματος. Η νεωτερική τοιχοποιία από αργολιθοδομή με εξωτερική όψη από λαξευτή λιθοδομή με την οποία έχει ανακατασκευαστεί η νότια πλευρά και η κόγχη του νότιου παραβήματος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση με περιορισμένες επιφανειακές φθορές.

Εκτός από τη φθορά του λίθου, όλοι οι τοίχοι που σώζονται σε χαμηλό ύψος, τόσο οι αρχικοί όσο και οι μεταγενέστεροι που έχουν κατασκευαστεί πάνω από το βόρειο και νότιο στυλοβάτη του δυτικού σκέλους του σταυρού, αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη χαλάρωση

της δομής τους, εξ αιτίας της έκθεσης της άνω ελεύθερης επιφάνειας τους στις καιρικές συνθήκες (βλ. και *Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών*).

Θολοδομία

Οι αρχικοί θόλοι του μνημείου κατασκευασμένοι από λαξευτούς θολίτες διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση, με επιφανειακές φθορές των λίθων. Σοβαρότερα προβλήματα παραμορφώσεων και τοπικών ρηγματώσεων εξ αιτίας σεισμικής δράσης εντοπίζονται στον κεντρικό θόλο του ιερού βήματος. Τόσο ο μεταγενέστερος τεταρτοσφαιρικός θόλος που καλύπτει την κεντρική κόγχη του ιερού όσο και οι νεωτερικοί θόλοι που καλύπτουν τα διαμερίσματα και την κόγχη του νότιου παραβήματος, όλοι κατασκευασμένοι από λαξευτούς θολίτες διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές.

Στέγες

Οι στέγες του ανατολικού τμήματος του μνημείου που έχουν διαμορφωθεί με γεμίσματα επάνω στη θολοδομία διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση. Η επικάλυψη των στεγών από κονίαμα έχει επισκευαστεί σε διάφορες φάσεις και διατηρείται επίσης σε μέτρια κατάσταση με τοπικά προβλήματα.

Στοιχεία όψεων

Το νεώτερο γείσο από λαξευτούς παρόλιθους που σώζεται στο βορειοανατολικό τμήμα του ναού και το ανακατασκευασμένο γείσο της στέγης του νότιου παραβήματος διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση με τοπικές φθορές.

Επιχρίσματα

Τα λείψανα των παλαιών επιχρισμάτων που σώζονται σε διάφορα σημεία των επιφανειών του ναού διατηρούνται σε κακή γενικά κατάσταση.

(βλ. *Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών*)

Αρμολογήματα

(βλ. *Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών*)

Ανοίγματα – Κουφώματα

(βλ. *Πίνακα Ανοιγμάτων-Κουφωμάτων*)

Πατώματα

Το πάτωμα του ναού από συμπίεσμένη λιθορριπή διατηρείται σε καλή κατάσταση χωρίς εμφανή προβλήματα.

Δάπεδα

Το παλαιό μαρμάρινο δάπεδο του ναού έχει καταστραφεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Τα ελάχιστα υπολείμματα που έχουν σωθεί διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση. Παρουσιάζουν παραμορφώσεις και θραύσεις των μαρμάρινων πλακών.

Στοιχεία Εσωτερικού / Εξοπλισμός

Τα διατηρούμενα κατά χώραν καθώς και τα λυτά και διάσπαρτα μαρμάρινα κυρίως, αλλά και πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη που προέρχονται από τα στοιχεία του εσωτερικού διακόσμου και του κατά καιρούς λειτουργικού εξοπλισμού του ναού (κοσμήτες, τρίβηλα ανοίγματα, θυρώματα, τέμπλα, άγιες τράπεζες) καθώς και ο προσαρτημένος στο νοτιοδυτικό πεσσό κτιστός άμβων (:) διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση.

(βλ. και *Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών*)

Περιβάλλον χώρος

Τα χαμηλά λείψανα παλαιού μανδροτοίχου από λιθοδομή που σώζονται στη νότια και τη δυτική πλευρά του ναού διατηρούνται σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές των λιθοπλίνθων και προβλήματα χαλάρωσης της δομής τους, εξ αιτίας της έκθεσης της άνω ελεύθερης επιφάνειας τους στις καιρικές συνθήκες.

Ο νεώτερος αναλημματικός τοίχος από αργολιθοδομή που οριοθετεί κατά τη βόρεια πλευρά τον περιβάλλοντα χώρο του ναού, διατηρείται σε καλή κατάσταση αλλά έχει κατασκευασθεί σχεδόν σε επαφή με τα ερείπια του ναού. Αντίθετα σε μέτρια κατάσταση διατήρησης βρίσκεται ο αναλημματικός τοίχος στη νότια πλευρά του ναού και η υπερκείμενη συρματοπερίφραξη που επεκτείνεται προς τα δυτικά.

Σοβαρότατα προβλήματα ανάδειξης του μνημείου αποτελεί η επίχωση στην ανατολική πλευρά του ναού σε επαφή με τους τοίχους του, αλλά και η έλλειψη σχεδιασμού των διαμορφώσεων της εισόδου, του νότιου πεζοδρόμου, και των επιμέρους κατασκευών κλιμάκων και καθιστικών.

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ

Γ.1 Στόχοι και Αρχές της Επέμβασης

Στόχοι της προτεινόμενης επέμβασης είναι :

- α. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων του ναού, προκειμένου να σταματήσει η φθορά και να επανορθωθούν κατά το δυνατόν οι ζημιές που αυτό έχει υποστεί.
- β. Η άρση των αισθητικών προβλημάτων του μνημείου και του αμέσου περιβάλλοντος χώρου του.
- γ. Η ανάδειξη της μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας του μνημείου.
- δ. Η αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων του μνημείου που σχετίζονται κυρίως με την οργάνωση της επίσκεψής του από τους πολυάριθμους επισκέπτες του.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η προτεινόμενη επέμβαση αποσκοπεί στη συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές σήμερα αρχές που απορρέουν από το Χάρτη της Βενετίας σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες και τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ώστε το μνημείο να προβάλλεται και να αναδεικνύεται.

Οι βασικότερες από τις αρχές της επέμβασης είναι :

- α. Η διατήρηση της αυθεντικότητας των μνημείου μέσω της διατήρησης και συντήρησης κατά το δυνατόν περισσοτέρων από τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά του στοιχεία.
- β. Ο σεβασμός όλων των ιστορικών φάσεων του μνημείου. Απάλειψη ιστορικών τεκμηρίων προβλέπεται μόνο προκειμένου περί νεωτέρων και χωρίς καλλιτεχνική αξία στοιχείων.
- γ. Η χρήση, όπου είναι δυνατόν, παραδοσιακών υλικών και τρόπων δομής, βελτιωμένων, αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Όπου τα παραδοσιακά υλικά και οι τρόποι δομής κρίνονται ακατάλληλα ή ανεπαρκή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δοκιμασμένα νέα υλικά και σύγχρονες μέθοδοι.
- δ. Η διάκριση από τα αυθεντικά μέρη του μνημείου τυχόν σύγχρονων προσθηκών που κρίνονται απαραίτητες για λειτουργικούς ή άλλους λόγους.

Γ.2 Γενική παρουσίαση της επέμβασης

Για την επίτευξη των στόχων της επέμβασης, όπως αυτοί τέθηκαν στα προηγούμενα, προτείνονται τα εξής :

- α. Η συντήρηση και διατήρηση της μορφής του μνημείου όπως αυτό έφθασε ως τις μέρες μας με ελάχιστες τοπικές επεμβάσεις που αποσκοπύν στην αισθητική και λειτουργική του αναβάθμιση.
- β. Η αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου με συλλογή και τακτοποίηση των κατακειμένων αρχαίων μελών, απομάκρυνση κατά τόπους επιχώσεων, κατασκευή νέων αναλληματικών τοίχων ή τοίχων περίφραξης για την οριοθέτηση της περιοχής του ναού, διαμόρφωση νέων προσβάσεων και διαδρομών επίσκεψης προκειμένου να επιτευχθεί η ανάδειξη της ιστορικής, αρχαιολογικής, αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας του μνημείου.

Πιο συγκεκριμένα οι προτεινόμενες επεμβάσεις στο ναό περιλαμβάνουν τη διατήρηση και συντήρηση των τοίχων και της θολοδομίας με τοπικές επεμβάσεις (συντήρηση με στρώσεις και μικροσυμπληρώσεις των λίθων, των αρμολογημάτων και των επιχρισμάτων), την αποκατάσταση των στεγών του ναού μετά τις επεμβάσεις στερέωσης της θολοδομίας με εξυγίανση των γεμισμάτων και κατασκευή νέας επικάλυψης από κονίαμα, την διενέργεια ανασκαφής στο εσωτερικό του ναού και την κατασκευή νέου δαπέδου από σταθεροποιημένο χώμα στο οποίο θα ενταχθούν, αφού συντηρηθούν τα φτωχά λείψανα του αρχικού μαρμάρινου δαπέδου, την ανάδειξη στοιχείων του διακόσμου και του εξοπλισμού του ναού με αναστηλώσεις μελών (όπως λ.χ. των κιόνων του δυτικού τριβήλου και στοιχείων του αρχικού τέμπλου) και την κατασκευή κουφωμάτων από απλο-ύς υαλοπίνακες στα ανοίγματα των παραβημάτων προκειμένου οι χώροι να προστατευθούν από τα πουλιά και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο μεν νότιος ως χώρος έκθεσης της ιστορίας του μνημείου και ο βόρειος ως προσκυνηματικός χώρος, αφού και οι δύο εξοπλισθούν με τον απολύτως απαραίτητο ελάχιστο εξοπλισμό (αντίστοιχα με επίτοιχες πινακίδες και μια ή δύο μικρές προθήκες ο πρώτος και ένα προσκυνητάριο και ένα μικρό παγκάρι με λιτή και απλή μορφή ο δεύτερος).

Για τον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου προτείνονται περιορισμένες επεμβάσεις αναμόρφωσης, με σκοπό την ανάδειξη του μνημείου και την αισθητική αναβάθμιση του ευρύτερου χώρου. Η επέμβαση προβλέπει, την καθαίρεση των νεώτερων αναλημματικών τοίχων από αργολιθοδομή και της συρματοπερίφραξης που οριοθετούν τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του μνημείου και την κατασκευή νέων τοίχων και νέας περίφραξης, την απομάκρυνση των εν επαφή με τους

τοίχους του ναού επιχώσεων και κατασκευή νέου αναλληματικού τοίχου στα νότια και στα ανατολικά του ναού, τη διαμόρφωση πεζοδρόμου με κατάστρωμα από σταθεροποιημένο χώμα στα νότια του ναού, τον καθαρισμό από τη βλάστηση και τη διενέργεια ανασκαφής στο χώρο δυτικά του ναού με παράλληλη τακτοποίηση των διάσπαρτων μελών, τη διαμόρφωση της εισόδου στο χώρο του ναού και την κατασκευή δύο κτιστών κλιμάκων.

Τέλος προτείνεται η διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη στη θέση τους των διατηρούμενων κατά χώραν αρχιτεκτονικών μελών που προέρχονται από τα στοιχεία του εσωτερικού διακόσμου και του κατά καιρούς λειτουργικού εξοπλισμού του ναού και η συλλογή, διατήρηση, συντήρηση και στη συνέχεια έκθεση σε υπαίθριο lapidarium, το οποίο θα διαμορφωθεί στο χώρο βορείως του ναού, μεταξύ του βόρειου τοίχου του και του νέου αναλληματικού τοίχου, των λυτών και διασπάρτων μελών.

Γ.3 Τεχνική Περιγραφή των Επεμβάσεων

Θεμέλια

Δεν προβλέπεται να γίνουν εργασίες ενισχύσεως των θεμελίων του ναού.

Τοίχοι

Προβλέπεται η διατήρηση και συντήρηση των σωζομένων τοίχων του μνημείου με επεμβάσεις στερέωσης και αποκατάστασης των επιφανειών των λιθοπλίνθων από ειδικευμένο συνεργείο. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν καθαρισμό της λιθοδομής από τη βλάστηση, τις βιογενείς επικαθήσεις, τα περιττώματα πουλιών και την αιθάλη, την αντικατάσταση παλαιότερων συμπληρώσεων με κονίαμα τεχνητού λίθου και αρμολόγημα (βλ. και Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών).

Στους τοίχους που σώζονται σε χαμηλό ύψος προβλέπεται επέμβαση στην άνω εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες επιφάνειά τους ως εξής : η επιφάνεια θα καθαρισθεί από το χώμα και τις ρίζες των φυτών καθώς και τα εντελώς αποσαθρωμένα κονιάματα και θα γίνει βαθύ αρμολόγημα των λίθων. Ειδικά στην κόγχη, που διαμορφώνεται στο νότιο άκρο της σταυρικής κεραίας, προτείνεται η αποκατάσταση ενός δόμου προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση των επισκεπτών από το συγκεκριμένο σημείο.

Προτείνεται τέλος η πλήρωση των σκαλότρυπων της τοιχοποιίας με τάπες από γυαλισμένο μάρμαρο τοποθετημένο με κλίση ώστε να αποτρέπεται η εγκατάσταση των πουλιών.

Θόλοι

Για την αντιμετώπιση των οικοδομικών και των εν δυνάμει δομικών προβλημάτων των θόλων που καλύπτουν το σωζόμενο σε ύψος ανατολικό τμήμα του ναού, προτείνεται η διατήρηση, συντήρηση και ενίσχυσή τους με επεμβάσεις τόσο στα εσωράχια όσο και στα εξωράχια τους. Εσωτερικά προβλέπεται η σφράγιση των αρμών με συμβατό κονίαμα (βλ. και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) ενώ στα εξωράχια προβλέπεται απομάκρυνση των γεμισμάτων της στέγης με προσοχή ώστε να διερευνηθεί η παρουσία τυχόν υπολειμμάτων της αυθεντικής κατασκευής. Μετά τον καλό καθαρισμό του εξωραχίου, που θα περιλαμβάνει απομάκρυνση των υλικών πληρώσεως, καθαρισμό με αέρα και ραντισμό με ζιζανιοκτόνο, θα ακολουθήσει στη συνέχεια εξυγίανση και ενίσχυση της κατασκευής των θόλων με βαθύ αρμολόγημα από λεπτόκοκκο κονίαμα. Τέλος, το εξωράχιο θα ενισχυθεί με διάστρωση ασβεστοκονιάματος, οπλισμένου με υαλόπλεγμα βρογχίδας 3Χ3 εκ. και ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου.

Στέγες

Μετά την επέμβαση στα εξωράχια των θόλων θα κατασκευασθούν, με γεμίσματα όπου χρειάζεται, νέες στέγες στη μορφή των υπάρχουσών. Στη συνέχεια προβλέπεται η κατασκευή νέας επικάλυψης από κονίαμα. Επάνω στο κονίαμα εξομαλύνσεως που θα επικαλύψει τα εξωράχια των θόλων θα τοποθετηθεί υδρατμοπερατή στεγανωτική μεμβράνη PVC τύπου Calna με αλληλοκάλυψη περίπου 10 εκ. των φύλλων τα οποία θα κολληθούν μεταξύ τους. Επάνω στη μεμβράνη θα τοποθετηθεί κοτετσόσυρμα ανοξείδωτο στερεωμένο με λάμες teflon στη βάση των θόλων και στη συνέχεια θα διαστρωθεί το κονίαμα επικάλυψης. Η επικάλυψη του κάθε θόλου θα γίνεται χωρίς διακοπή εργασίας. Θα ληφθεί πρόνοια να μη ρηγματωθεί η επικάλυψη με τη διαβροχή της επί 10 μέρες και την κάλυψή της με νάιλον.

Στοιχεία όψεων

Το γείσο από λαξευτούς πωρόλιθους που σώζεται στο βορειοανατολικό τμήμα του ναού και το ανακατασκευασμένο γείσο της στέγης του νότιου παραβήματος προβλέπεται να καθαριστούν από ειδικευμένο συνεργείο και να συντηρηθούν με τοπικές συμπληρώσεις.

Επιχρίσματα

Τα λείψανα των παλαιών επιχρισμάτων προβλέπεται να στερεωθούν με κατασκευή περιμετρικού αρμολογήματος / στεφανώματος (βλ. και Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών).

Αρμολογήματα

(βλ. Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών)

Ανοίγματα – Κουφώματα

Βλ. Πίνακα Ανοιγμάτων-Κουφωμάτων

Πατώματα

Δεν προβλέπονται εργασίες στο πάτωμα του ναού από συμπιεσμένη λιθορριπή.

Δάπεδα

Τα υπολείμματα του παλαιού μαρμάρινου δαπέδου προβλέπεται να συντηρηθούν και να στερεωθούν στη θέση τους.

Στις περιοχές όπου το παλαιό δάπεδο έχει καταστραφεί προτείνεται η κατασκευή νέου δαπέδου από σταθεροποιημένο μίγμα χώματος και αδρανών με φυσικό σταθεροποιητή. Η κατασκευή τεχνητού δαπέδου αποσκοπεί στην διαμόρφωση ενιαίας επιφάνειας η οποία θα είναι σταθερή και θα καθαρίζεται εύκολα από φερτές ύλες, περιττώματα πουλιών κ.α. Η στάθμη του δαπέδου θα καθοριστεί κατά τόπους από το ύψος των λειψάνων του αρχικού δαπέδου, των κατωφλίων των θυρών και των στυλοβατών. Πριν από την κατασκευή του δαπέδου θα προηγηθεί ταπείνωση της στάθμης του εδάφους με ανασκαφική διαδικασία, προκειμένου να ερευνηθεί η ύπαρξη ταφών ή άλλων αρχαιολογικών κατάλοιπων. Για την κατασκευή του δαπέδου θα τοποθετηθεί γεωύφασμα στον πυθμένα του σκάμματος πάνω στο οποίο θα επιστρώνεται το υγρό μίγμα χώματος, αδρανών και σταθεροποιητή. Το μίγμα στη συνέχεια διαβρέχεται και επιπεδώνεται με κύλινδρο. Στην περίπτωση ύπαρξης ταφών, αυτές θα καλυφθούν με γεωύφασμα και στη συνέχεια θα καταχωθούν με αδρανές υλικό έως τη στάθμη του δαπέδου, ώστε να διακρίνεται η θέση και το όριό τους.

Στοιχεία Εσωτερικού / Εξοπλισμός

Τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη και τα λοιπά στοιχεία του εσωτερικού διακόσμου και του λειτουργικού εξοπλισμού του ναού προβλέπεται να συντηρηθούν από ειδικευμένο συνεργείο (βλ. και Μελέτη συντήρησης δομικών υλικών). Οι κίονες του τριβήλου προβλέπεται να συγκολληθούν και να αναστηλωθούν στη θέση τους.

Περιβάλλον χώρος

Στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου προβλέπεται η προσεκτική αποξήλωση του λιθόκτιστου μανδρότοιχου στα νότια του ναού με διαλογή του παλαιότερου οικοδομικού υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του.

Οι νεώτεροι αναλημματικοί τοίχοι από αργολιθοδομή που οριοθετούν κατά τη βόρεια, την ανατολική και τη νότια πλευρά τον περιβάλλοντα χώρο του ναού, προτείνεται να καθαρευθούν και στη θέση τους ή σε μικρή απόσταση από αυτήν κατά περίπτωση να κτιστούν νέοι από λιθοδομή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ειδικά ο βόρειος τοίχος προτείνεται να κτιστεί με διαφορετική

χάραξη από τον υπάρχοντα ώστε να απέχει τουλάχιστον 1,50 μ. από τα ερείπια του ναού, ενώ σε μεγαλύτερη απόσταση από το μνημείο προβλέπεται να κατασκευαστεί και ο ανατολικός τοίχος. Αντίστοιχα προτείνεται η κατασκευή νέας περίφραξης σε αντικατάσταση της υπάρχουσας που προβλέπεται να καθαρευθεί.

Κατά την κατασκευή του νέου βόρειου αναλημματικού τοίχου θα ενσωματωθούν σε αυτόν βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα με επιφάνειες επεξεργασμένη με «σκαπιτσάρισμα» για την τοποθέτηση των λυτών και διασπάρτων σήμερα αρχιτεκτονικών μελών που προέρχονται από τα στοιχεία του εσωτερικού διακόσμου και του κατά καιρούς λειτουργικού εξοπλισμού του ναού (υπαίθριο lapidarium).

Προβλέπεται επίσης ο καθαρισμός και η διενέργεια ανασκαφής στον αδιαμόρφωτο, άσκαφο χώρο στα δυτικά του μνημείου και η τακτοποίηση των μελών, που βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο αυτόν. Οι επιχώσεις στα ανατολικά του ναού θα απομακρυνθούν και θα κατασκευασθεί νέος αναλημματικός τοίχος παράλληλα με την ανατολική πλευρά του ναού. Στη συμβολή του με τον βόρειο αναλημματικό τοίχο θα κατασκευασθεί κτιστή κλίμακα έντεκα βαθμίδων. Ο χώρος της εισόδου πρόκειται να διαμορφωθεί εκ νέου με αποξήλωση τμήματος των λειψάνων του παλαιού μανδρότοιχου και κατασκευή λίθινων σκαλοπατιών, ενώ οι διαδρομές προτείνεται να διαμορφωθούν με μίγμα χώματος, αδρανών και φυσικού σταθεροποιητή, το οποίο θα τοποθετηθεί υγρό και στη συνέχεια θα διαβραχεί και θα συμπιεστεί.

Γ.4 Πορεία εργασιών

Συντήρηση – αποκατάσταση ναού

Εγκατάσταση ικριωμάτων

Καθαρισμός της λιθοδομής από τη βλάστηση, τις βιογενείς επικαθήσεις, τα περιττώματα πουλιών και την αιθάλη,

Αποξήλωση παλιότερων συμπληρώσεων από κονίαμα

Συντήρηση και στερέωση τοιχογραφημένων επιχρισμάτων από συνεργείο ειδικών συντηρητών

Αντικατάσταση παλαιότερων συμπληρώσεων με κονίαμα τεχνητού λίθου και

Κατασκευή νέων αρμολογημάτων

Σφράγιση αρμών στα εσωράχια των θόλων

Επέμβαση στα εξωράχια των θόλων

Διαμόρφωση των στεγών και κατασκευή τελικής επικάλυψης

Συντήρηση λειψάνων παλιού δαπέδου

Κατασκευή νέου δαπέδου από κονίαμα

Συντήρηση αρχιτεκτονικών μελών

Συγκόλληση και αναστήλωση των κιόνων του τριβήλου

Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Αποξήλωση του λιθόκτιστου μανδρότοιχου στα νότια του ναού με διαλογή του παλαιότερου οικοδομικού υλικού

Αποξήλωση της υπάρχουσας συρματοπερίφραξης

Καθαίρεση των νεώτερων αναλημματικών τοίχων από αργολιθοδομή που οριοθετούν κατά τη βόρεια, την ανατολική και τη νότια πλευρά τον περιβάλλοντα χώρο του ναού

Απομάκρυνση επιχώσεων στα ανατολικά του ναού

Κατασκευή νέων τοίχων από λιθοδομή στα όρια του περιβάλλοντος χώρου και στα ανατολικά του ναού

Κατασκευή κτιστής κλίμακας στα ΒΑ του ναού

Διαμόρφωση υπαίθριου lapidarium στο βόρειο αναλημματικό τοίχο

Κατασκευή νέας συρματοπερίφραξης σε αντικατάσταση της υπάρχουσας

Καθαρισμός του αδιαμόρφωτου, άσκαφου χώρου στα δυτικά του μνημείου

Διαμόρφωση διαδρομών

Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ.1 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Λιθογραφία, Thomas A. B. Spratt, Travels and Researches in Crete, Vol. II, 28, (1865).

Εικ.2 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Αναπαράσταση. G. Gerola, Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες), 1993, σ. 36.

Εικ.3 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του εσωτερικού προς τα βόρεια. G. Gerola, Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες), 1993, σ. 35.

Εικ.4 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα βορειοδυτικά. G. Gerola, Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες), 1993, σ. 33.

Εικ.5 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα νοτιοανατολικά. G. Gerola, Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες), 1993, σ. 33.

Εικ.6 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Κάτοψη. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 302.

Εικ.7 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Αξονομετρικό - Αναπαράσταση. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 307.

Εικ.8 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη του τριβήλου από τα νοτιοανατολικά. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 303.

Εικ.9 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Λεπτομέρεια του κίονα του τριβήλου. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 305.

Εικ.10 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τεμάχια θωρακίων. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 309.

Εικ.11 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θωράκιο τέμπλου. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 316.

Εικ.12 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τμήματα θωρακίων. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 320.

Εικ.13 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Κάτοψη και τομή του δαπέδου του άμβωνα. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 312.

Εικ.14 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Αναπαράσταση του άμβωνα. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 313.

Εικ.15 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θωράκιο από τον άμβωνα. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 311.

Εικ.16 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τομή στο ιερό προς τα βόρεια. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, σ. 315.

Εικ.17 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα νοτιοανατολικά.

Εικ.18 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη του ανατολικού τμήματος της βόρειας πλευράς από τα βόρεια.

Εικ.19 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη του δυτικού τμήματος της βόρειας πλευράς από τα βορειοανατολικά.

Εικ.20 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα βορειοδυτικά.

Εικ.21 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα δυτικά.

Εικ.22 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα νοτιοδυτικά.

Εικ.23 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη του ανατολικού τμήματος από τα νοτιοδυτικά.

Εικ.24 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη του ανατολικού τμήματος της νότιας πλευράς από τα νότια.

Εικ.25 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη των στεγών του ανατολικού τμήματος από τα νότια.

Εικ.26 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη του ανατολικού τμήματος από τα δυτικά.

Εικ.27 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του εσωτερικού προς τα βόρεια.

Εικ.28 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του εσωτερικού προς τα ανατολικά.

Εικ.29 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του εσωτερικού προς τα νότια.

Εικ.30 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του παραθύρου της κεντρικής κόγχης από τα ανατολικά.

Εικ.31 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη της θολοδομίας προς τα ανατολικά.

Εικ.32 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Προθάλαμος βόρειου παραβήματος / παρεκκλησίου. Άποψη του εσωτερικού προς τα βόρεια.

Εικ.33 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Βόρειο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη του εσωτερικού προς τα δυτικά.

Εικ.34 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Βόρειο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη του εσωτερικού προς τα ανατολικά.

Εικ.35 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Βόρειο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη της θολοδομίας προς τα δυτικά.

Εικ.36 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Προθάλαμος νότιου παραβήματος / παρεκκλησίου. Άποψη του εσωτερικού προς τα βόρεια.

Εικ.37 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Νότιο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη του εσωτερικού προς τα ανατολικά.


Εικ.38 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Προθάλαμος νότιου παραβήματος / παρεκκλησίου. Λεπτομέρεια του τόξου της δυτικής θύρας.

Εικ.39 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Νότιο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη της θολοδομίας της κόγχης προς τα ανατολικά.

- Εικ.40 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Νότιο παράβλημα / παρεκκλήσιο. Άποψη του εσωτερικού προς τα δυτικά.
- Εικ.41 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη της ανασκαφής στα ανατολικά του ναού.
- Εικ.42 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Χαράγματα σε τοίχο του ναού.
- Εικ.43 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη του κίονα του τριβήλου και της βάσης του.
- Εικ.44 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη του κιονοκράνου του τριβήλου.
- Εικ.45 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Λεπτομέρεια του κιονοκράνου του τριβήλου.
- Εικ.46 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Κατώφλι θύρας Θ103.
- Εικ.47 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θραύσμα επιστυλίου τέμπλου.
- Εικ.48 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θραύσμα επιστυλίου τέμπλου.
- Εικ.49 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θραύσμα πεσσίσκου τέμπλου.
- Εικ.50 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τεμάχια θωρακίων.
(Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου).
- Εικ.51 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τεμάχιο θωρακίου.
(Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου).
- Εικ.52 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Κιονόκρανο.
(Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου).
- Εικ.53 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Επίκρανο.
(Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου).




Εικ.1 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Λιθογραφία,
Thomas A. B. Spratt, *Travels and Researches in Crete*, Vol. II, 28, (1865).

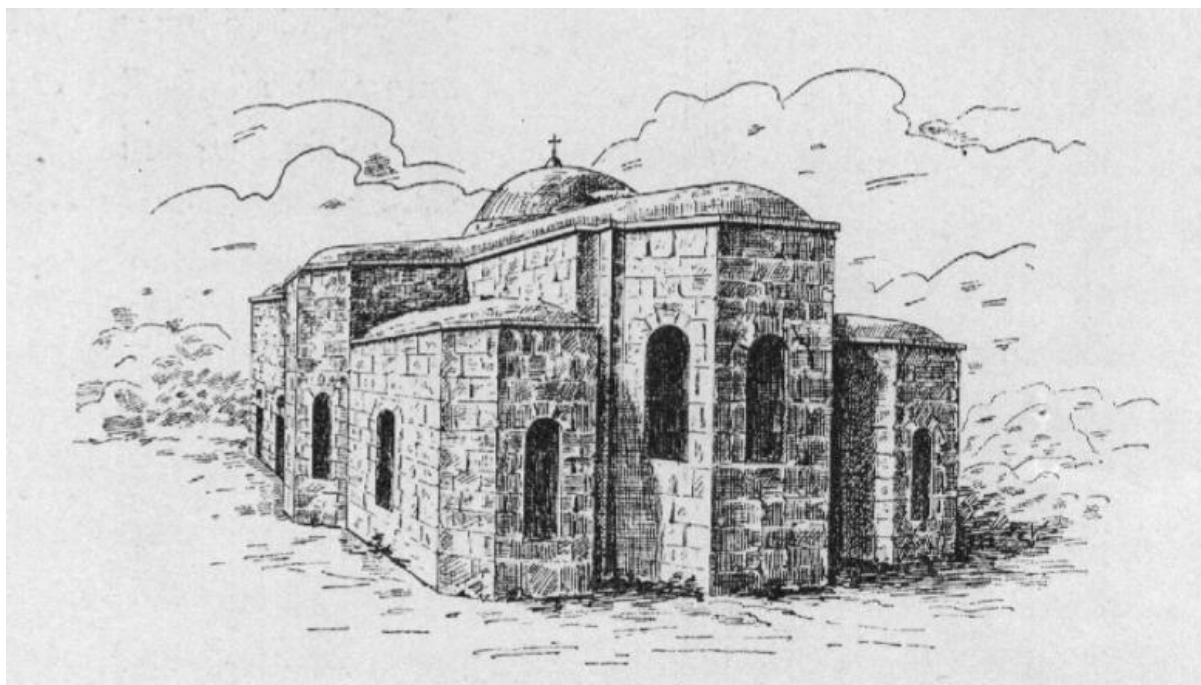


Εικ.2 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Αναπαράσταση.
G. Gerola, *Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες)*, 1993, σ. 36.




Εικ.3 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του εσωτερικού προς τα βόρεια. G.
Gerola, *Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες)*, 1993, σ. 35.

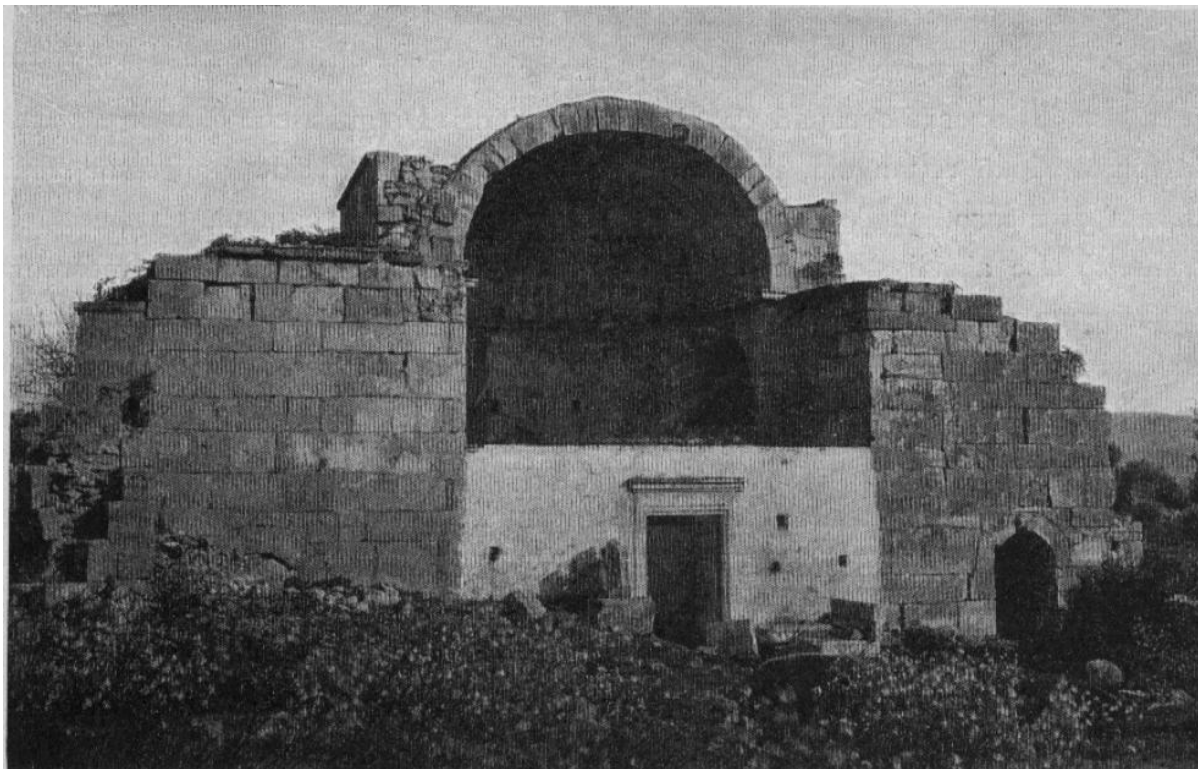


Εικ.4 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα βορειοδυτικά.
G. Gerola, Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες), 1993, σ. 33.

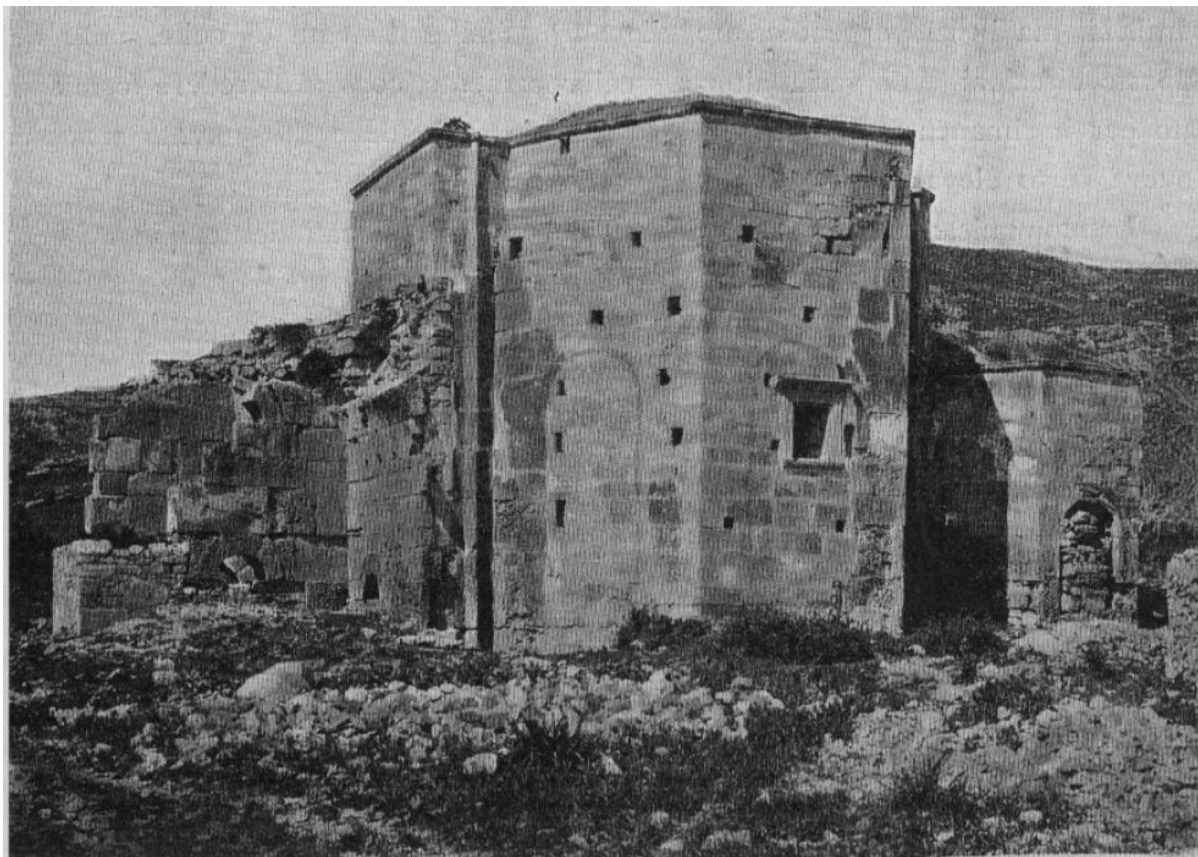

Εικ.5 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα νοτιοανατολικά.
G. Gerola, Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (εκκλησίες), 1993, σ. 33.

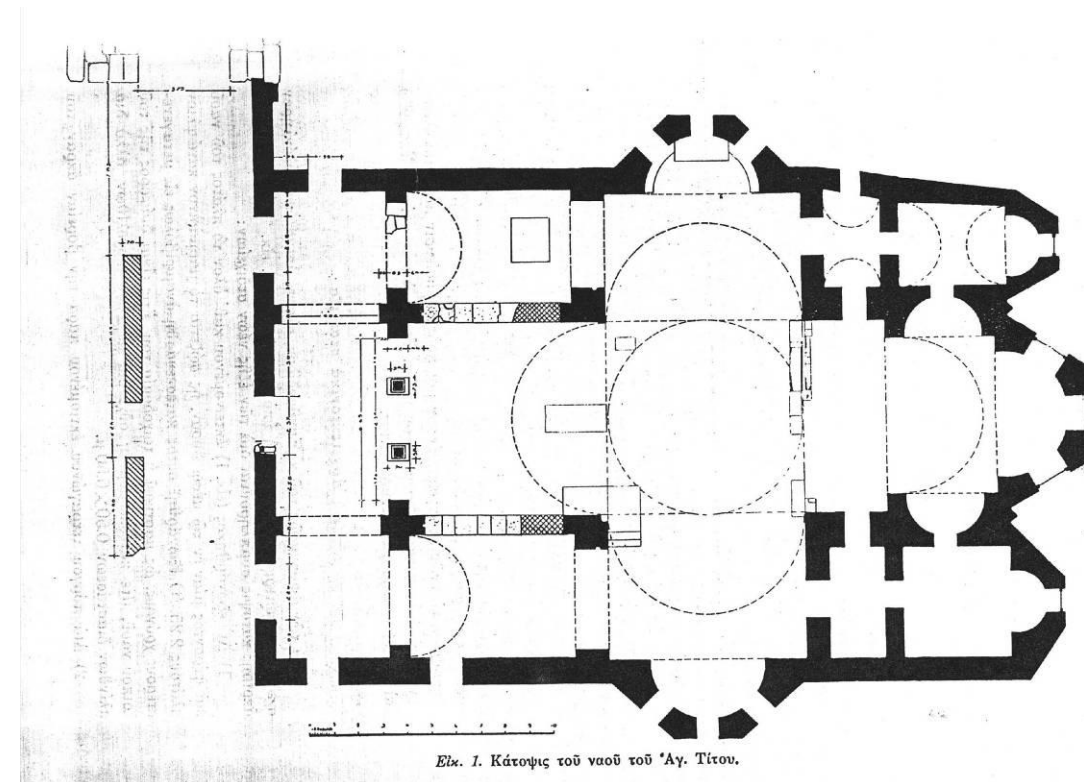


Εικ.6 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Κάτοψη.
Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 302.

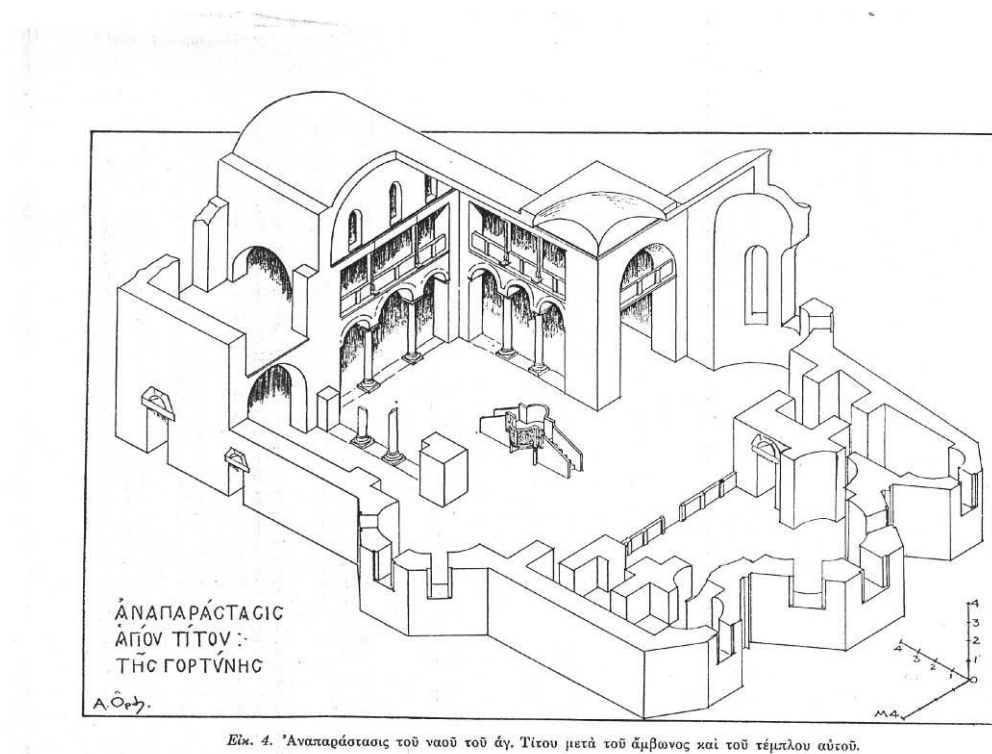


Εικ.7 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Αξονομετρικό - Αναπαράσταση.
Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 307.



Εικ.8 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη του τριβήλου από τα νοτιοανατολικά.
Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 303.

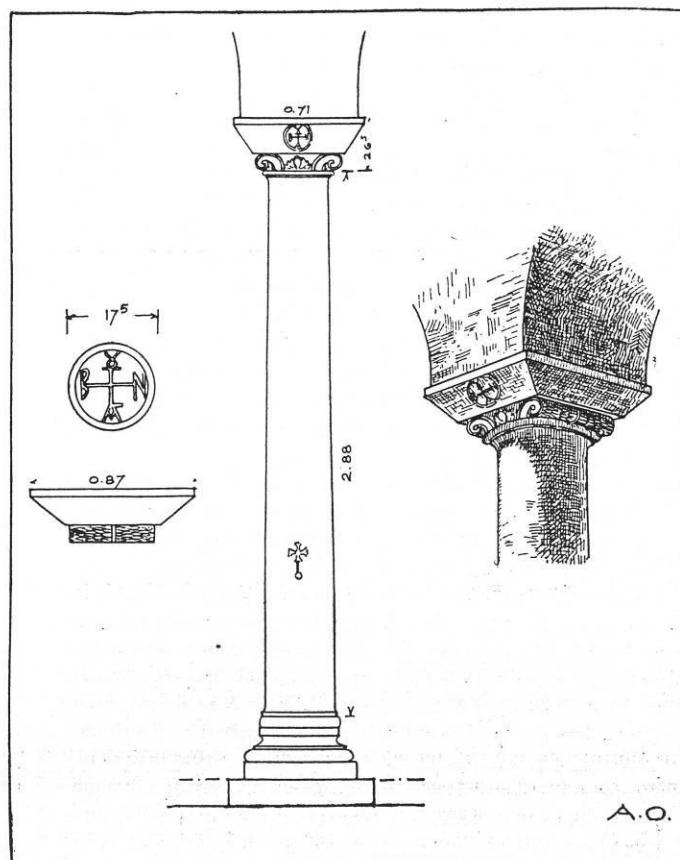


Εικ.9 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Λεπτομέρεια του κίονα του τριβήλου.
Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 305.

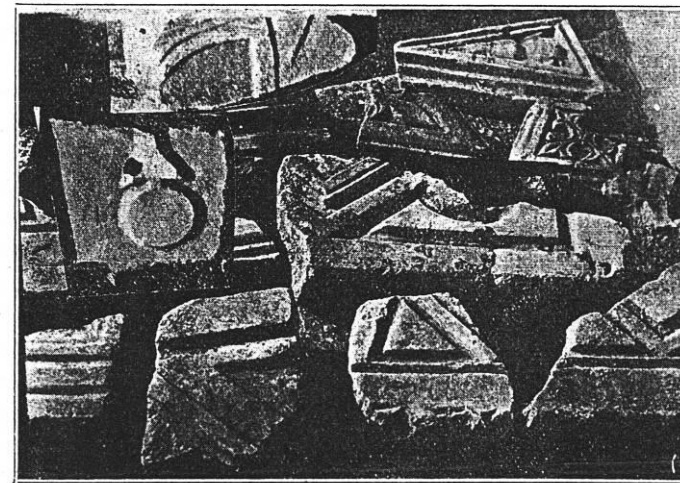


Εικ.10 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τεμάχια θωρακίων.
Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 309.




Εικ.11 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θωράκιο τέμπλου.
Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 316.

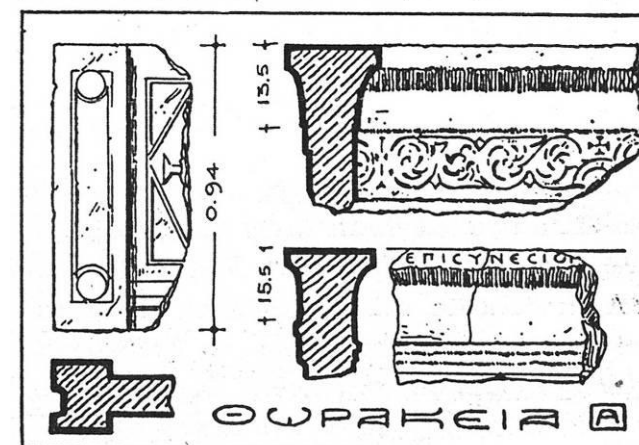


Εικ.12 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τμήματα θωρακίων.
Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 320.

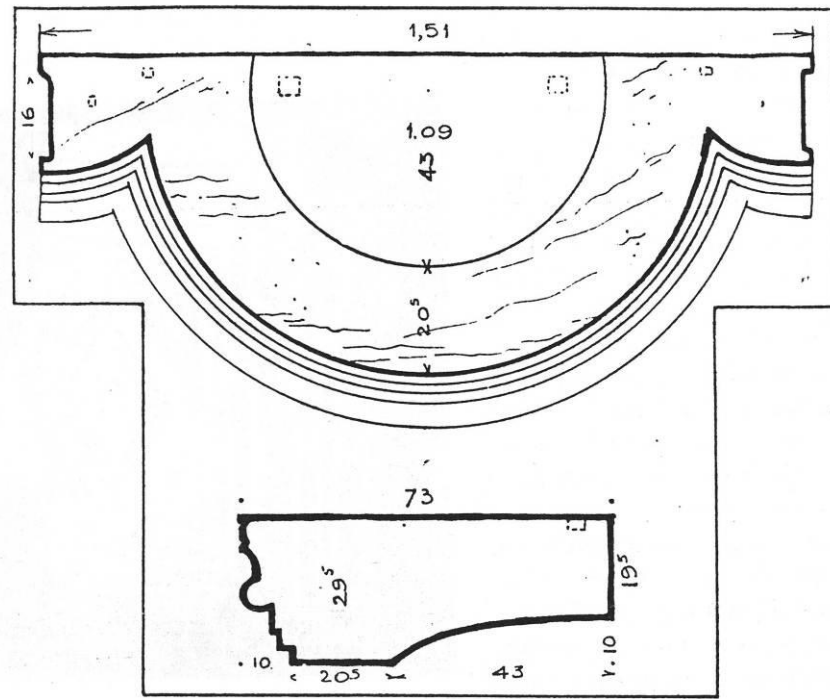


Εικ.13 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Κάτοψη και τομή του δαπτέδου του άμβωνα. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 312.

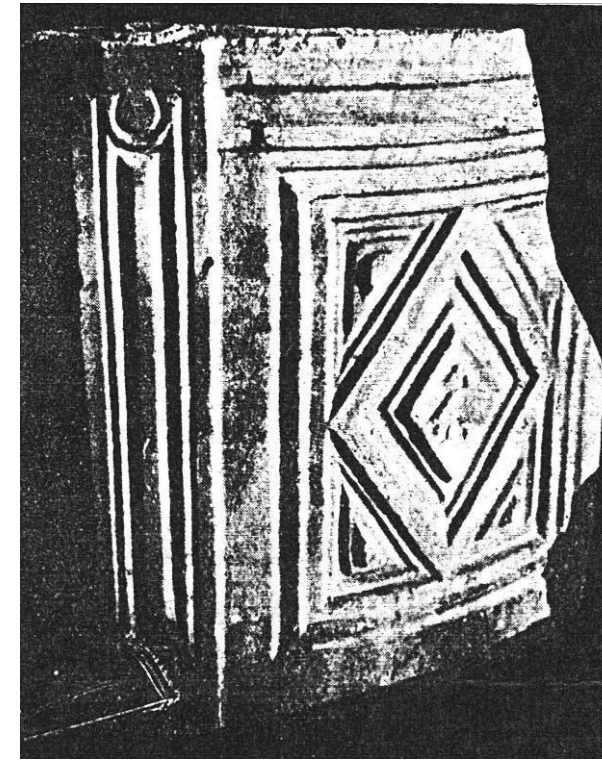

Εικ.15 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θωράκιο από τον άμβωνα. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 311.

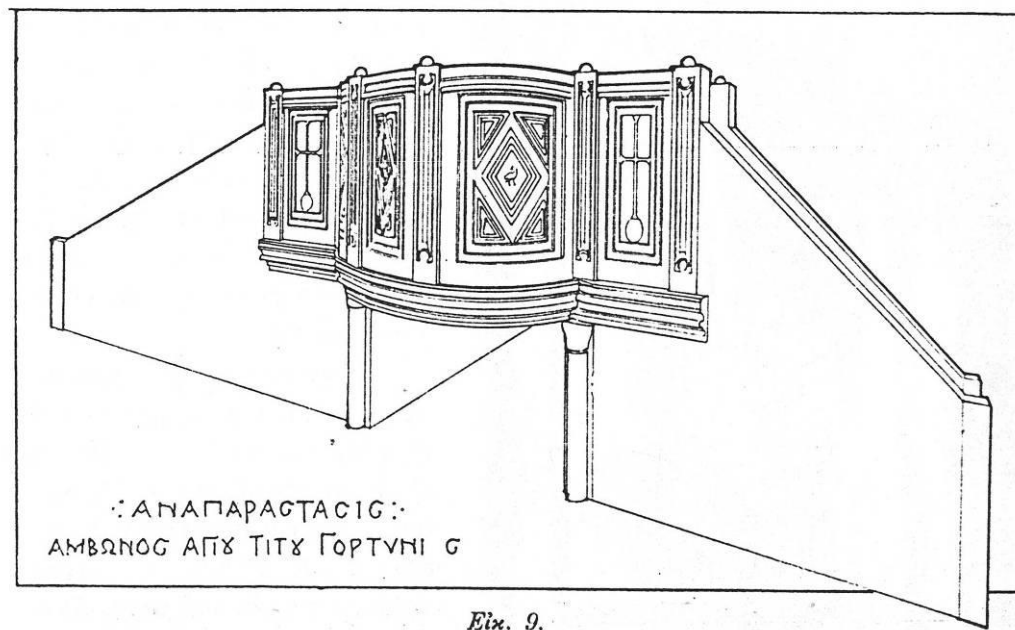

Εικ.14 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Αναπαράσταση του άμβωνα. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 313.

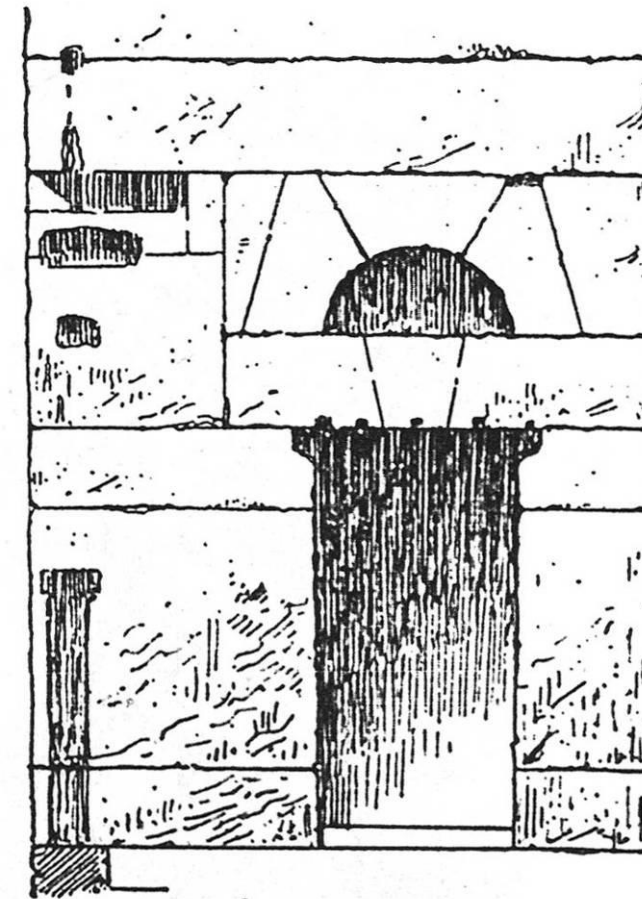

Εικ.16 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τομή στο ιερό προς τα βόρεια. Α. Ορλάνδος, Νεώτεροι έρευναι εν Αγίω Τίτω της Γορτύνης, ΕΕΒΣ 3, σ. 315.



Εικ.17 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα νοτιοανατολικά.



Εικ.19 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη του δυτικού τμήματος της βόρειας πλευράς από τα βορειοανατολικά.



Εικ.18 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη του ανατολικού τμήματος της βόρειας πλευράς από τα βόρεια.



Εικ.20 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα βορειοδυτικά.



Εικ.21 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα δυτικά.



Εικ.23 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη του ανατολικού τμήματος από τα νοτιοδυτικά.



Εικ.22 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη από τα νοτιοδυτικά.



Εικ.24 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Γενική άποψη του ανατολικού τμήματος της νότιας πλευράς από τα νότια.



Εικ.25 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη των στεγών του ανατολικού τμήματος από τα νότια.



Εικ.27 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του εσωτερικού προς τα βόρεια.




Εικ.28 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του εσωτερικού προς τα ανατολικά.



Εικ.26 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη του ανατολικού τμήματος από τα δυτικά.



Εικ.29 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του εσωτερικού προς τα νότια.

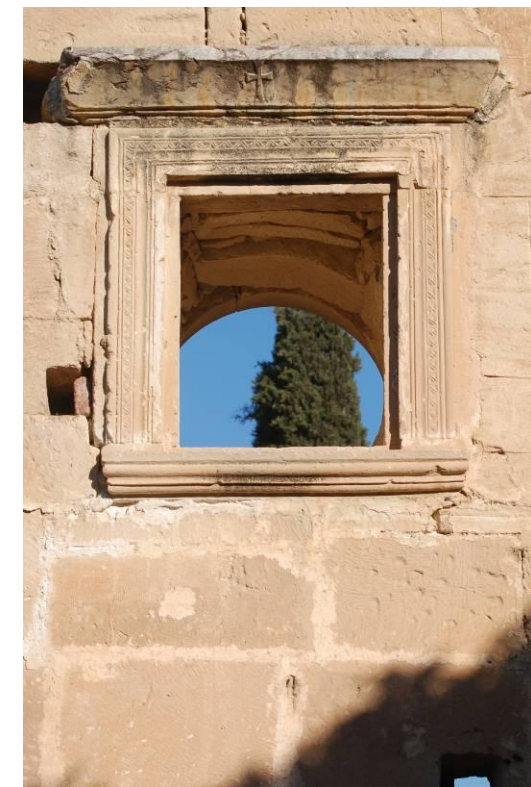

Εικ.30 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη του παραθύρου της κεντρικής κόγχης από τα ανατολικά.



Εικ.31 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Ιερό Βήμα. Άποψη της θολοδομίας προς τα ανατολικά.



Εικ.34 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Βόρειο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη του εσωτερικού προς τα ανατολικά.



Εικ.32 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Προθάλαμος βόρειου παραβήματος / παρεκκλησίου. Άποψη του εσωτερικού προς τα βόρεια.



Εικ.33 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Βόρειο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη του εσωτερικού προς τα δυτικά.




Εικ.35 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Βόρειο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη της θολοδομίας προς τα δυτικά.



Εικ.36 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Προθάλαμος νότιου παραβήματος / παρεκκλησίου. Άποψη του εσωτερικού προς τα βόρεια.




Εικ.37 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Νότιο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη του εσωτερικού προς τα ανατολικά.

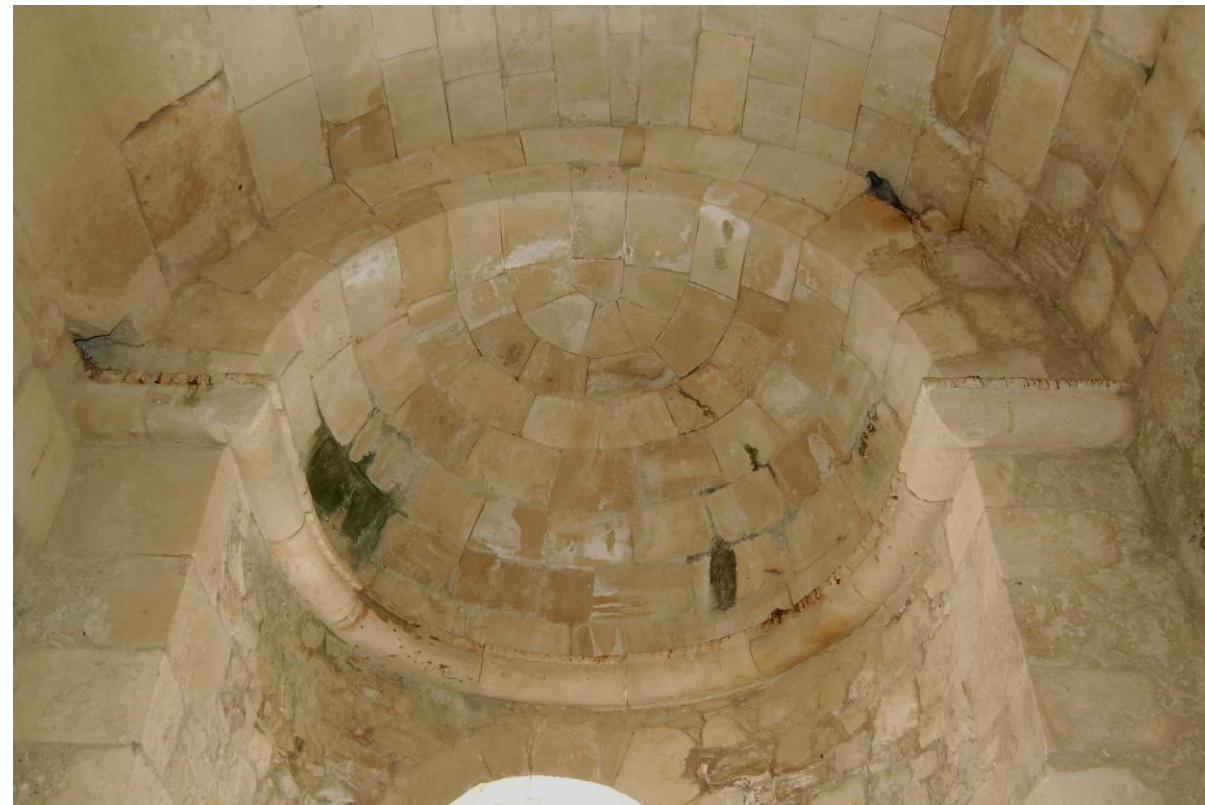

Εικ.39 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Νότιο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη της θολοδομίας της κόγχης προς τα ανατολικά.



Εικ.38 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Προθάλαμος νότιου παραβήματος / παρεκκλησίου. Λεπτομέρεια του τόξου της δυτικής θύρας.

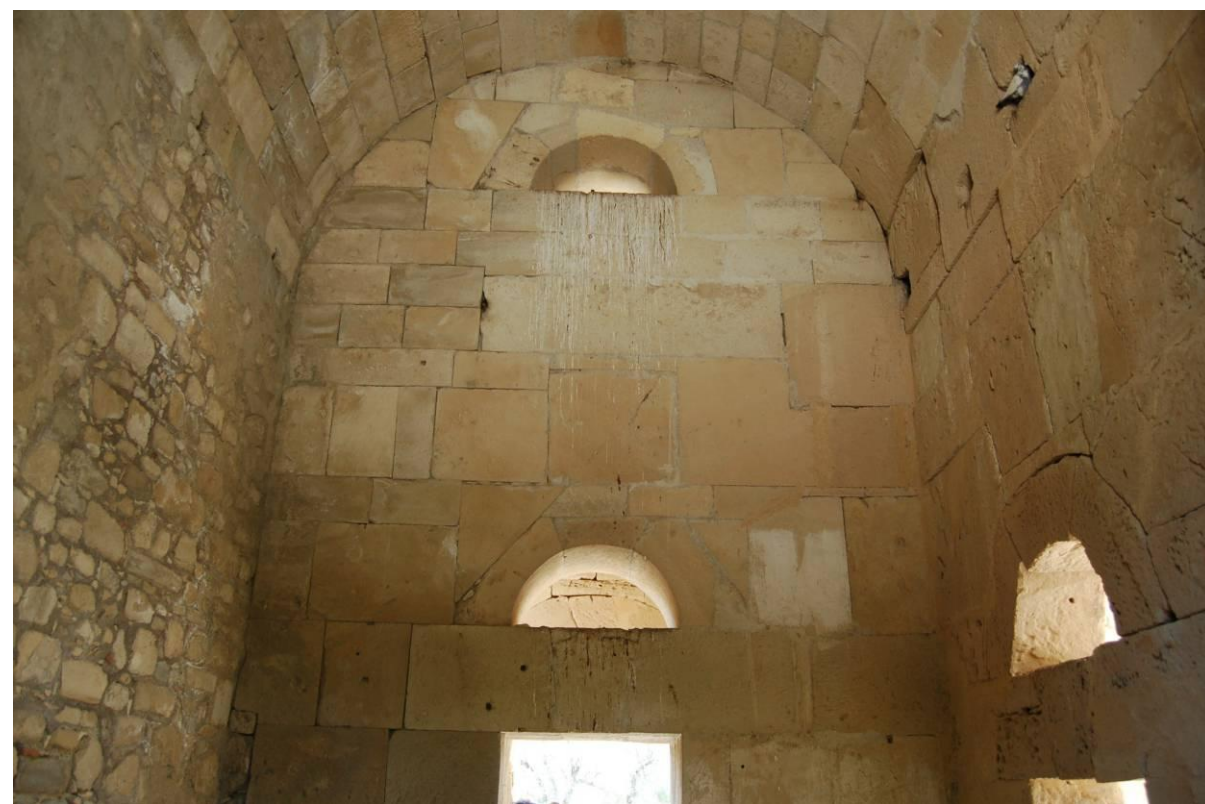

Εικ.40 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Νότιο παράβημα / παρεκκλήσιο. Άποψη του εσωτερικού προς τα δυτικά.



Εικ.41 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη της ανασκαφής στα ανατολικά του ναού.



Εικ.42 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Χαράγματα σε τοίχο του ναού.



Εικ.43 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Άποψη του κίονα του τριβήλου και της βάσης του.



Εικ.44 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Αποψη του κιονοκράνου του τριβήλου.



Εικ.46 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Κατώφλι θύρας Θ103.



Εικ.45 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Λεπτομέρεια του κιονοκράνου του τριβήλου.



Εικ.47 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θραύσμα επιστυλίου τέμπλου.



Εικ.48 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θραύσμα επιστυλίου τέμπλου.



Εικ.49 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Θραύσμα πεσσίσκου τέμπλου.



Εικ.50 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τεμάχια θωρακίων.
(Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου).



Εικ.51 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Τεμάχιο θωρακίου.
(Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου).



Εικ.52 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Κιονόκρανο.
(Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου).



Εικ.53 Γόρτυς Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Ναός Αγ. Τίτου. Επίκρανο.
(Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

Σχ.ΥΚ.ΠΧ.01	Τοπογραφικό	κλ.1:200
Σχ.ΥΚ.ΠΧ.02	Τομή 1-1	κλ.1:200
Σχ.ΥΚ.ΠΧ.03	Τομή 2-2	κλ.1:200

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Σχ.ΥΚ.Ν.01	Κάτοψη Α	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.02	Κάτοψη Β	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.03	Κάτοψη Γ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.04	Τομή ΑΑ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.05	Τομή ΒΒ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.06	Τομή ΓΓ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.07	Τομή ΔΔ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.08	Τομή ΕΕ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.09	Τομή ΖΖ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.10	Τομή ΗΗ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.11	Τομή ΘΘ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.12	Τομή ΙΙ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.13	Τομή ΚΚ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.14	Τομή ΛΛ	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.15	Όψη Ανατολική	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.16	Όψη Δυτική	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.17	Όψη Βόρεια	κλ.1:125
Σχ.ΥΚ.Ν.18	Όψη Νότια	κλ.1:125

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.01	Κοσμήτης ναού	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.02	Κίονες δυτικού τριβήλου	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.03	Τμήμα θυρώματος	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.04	Τμήμα πεσσίσκου τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.05	Τμήμα πεσσίσκου τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.06	Τμήμα πεσσίσκου τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.07	Κιονόκρανο με τμήμα κιονίσκου τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.08	Τμήμα επιστυλίου τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.09	Τμήμα επιστυλίου τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.10	Τμήμα επιστυλίου τέμπλου	κλ.1:5

Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.11	Τμήμα επιστυλίου τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.12	Τμήμα θωρακίου τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.13	Τμήμα θωρακίου τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.14	Θωράκιο τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.15	Θωράκιο τέμπλου	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.16	Επιθήματα ή βάσεις κίωνων	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.17	Κιονόκρανο	κλ.1:5
Σχ.ΥΚ.Ν.Λ.18	Κιονόκρανα με συμφυές επίθημα	κλ.1:5

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.01	Θ 101	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.02	Θ 102	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.03	Θ 103	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.04	Θ 104	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.05	Θ 105	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.06	Θ 106	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.07	Θ 107	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.08	Θ 108	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.09	Θ 109	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.10	Θ 110	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.11	Θ 111	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.12	Θ 112	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.13	Θ 113	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.14	Θ 114	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.15	Θ 115	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.16	Π 201	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.17	Π 202	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.18	Π 203	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.20	Π 205	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.21	Π 206	κλ.1:20
Σχ.ΥΚ.Ν.ΑΚ.23	Π 208	κλ.1:20

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

Σχ.ΠΡ.ΠΧ.01	Τοπογραφικό	κλ.1:200
Σχ.ΠΡ.ΠΧ.02	Τομή 1-1	κλ.1:200
Σχ.ΠΡ.ΠΧ.03	Τομή 2-2	κλ.1:200

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Σχ.ΠΡ.Ν.01	Κάτοψη Α	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.02	Κάτοψη Β	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.03	Κάτοψη Γ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.04	Τομή ΑΑ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.05	Τομή ΒΒ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.06	Τομή ΓΓ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.07	Τομή ΔΔ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.08	Τομή ΕΕ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.09	Τομή ΖΖ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.10	Τομή ΗΗ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.11	Τομή ΘΘ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.12	Τομή ΙΙ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.13	Τομή ΚΚ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.14	Τομή ΛΛ	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.15	Όψη Ανατολική	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.16	Όψη Δυτική	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.17	Όψη Βόρεια	κλ.1:125
Σχ.ΠΡ.Ν.18	Όψη Νότια	κλ.1:125

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


Σχ.ΠΡ.Ν.Λ.01	Αναλληματικός τοίχος	κλ.1:10
Σχ.ΠΡ.Ν.Λ.02	Λεπτομέρεια στέγης	κλ.1:10

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Σχ.ΠΡ.Ν.ΑΚ.01	Θ 107 - 114	κλ.1:20
---------------	-------------	---------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ / ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

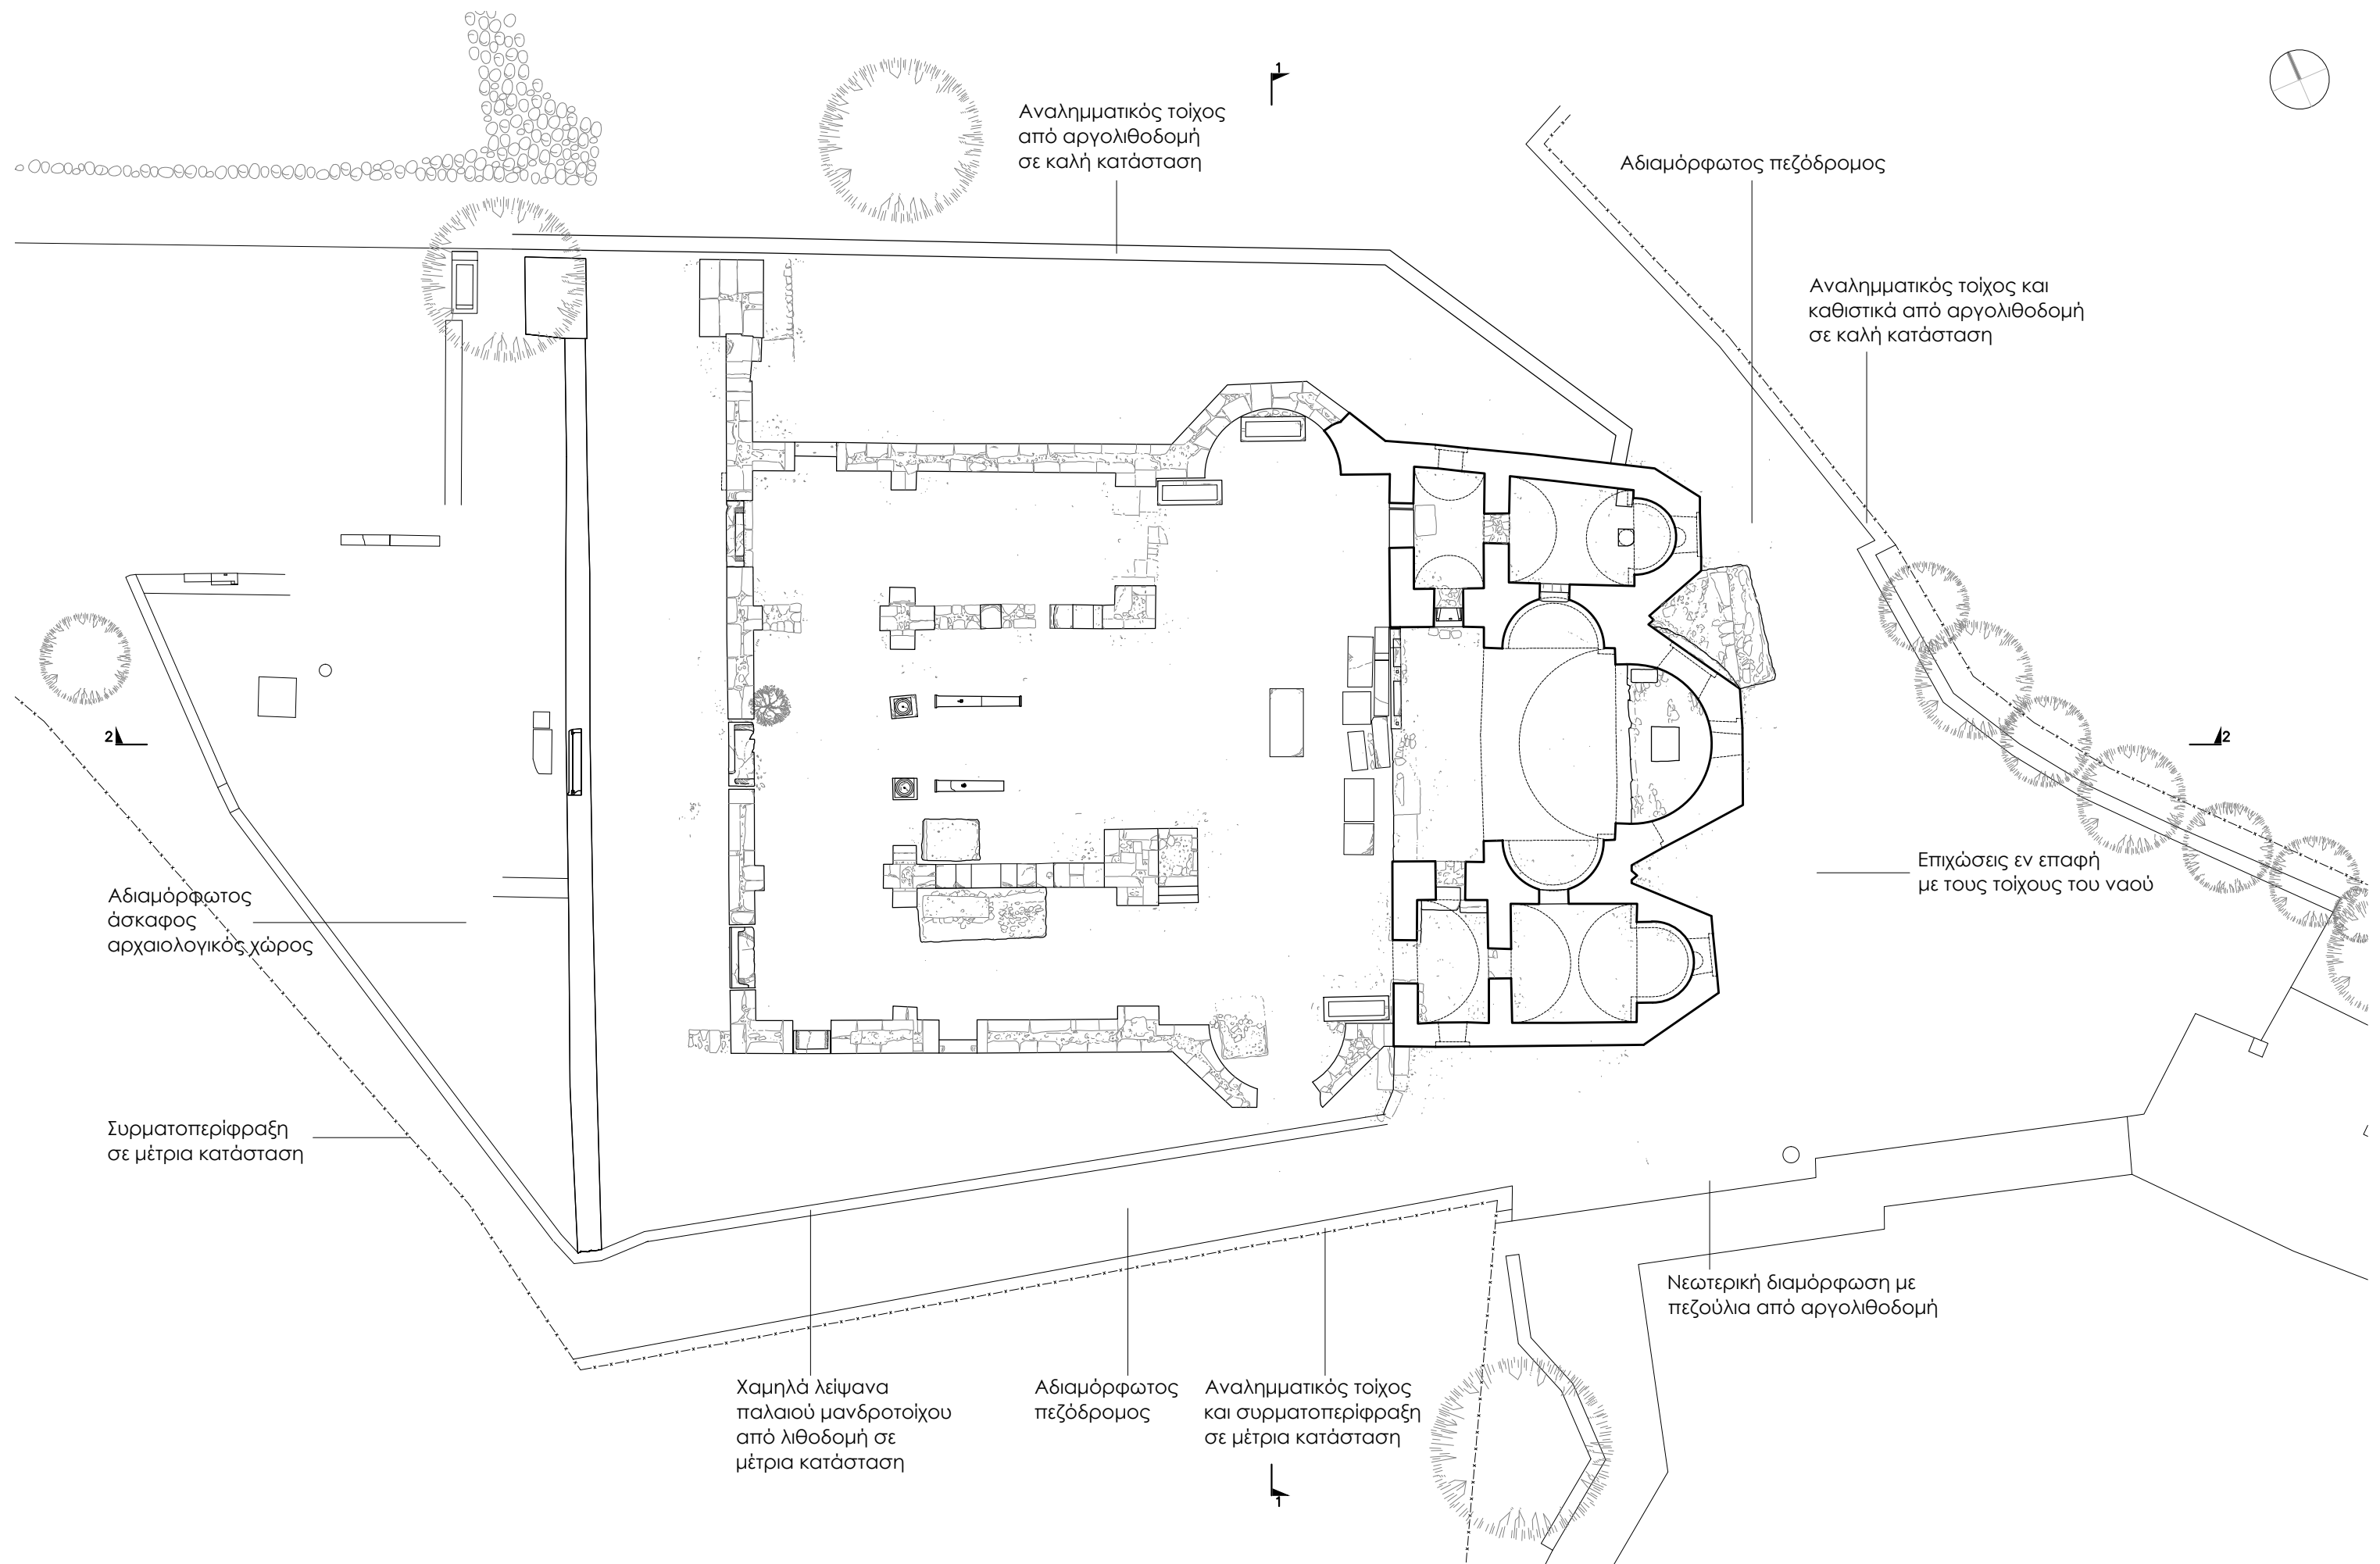


0 5 10 20M

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Σχ.ΥΚ.00 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κλ. 1:200

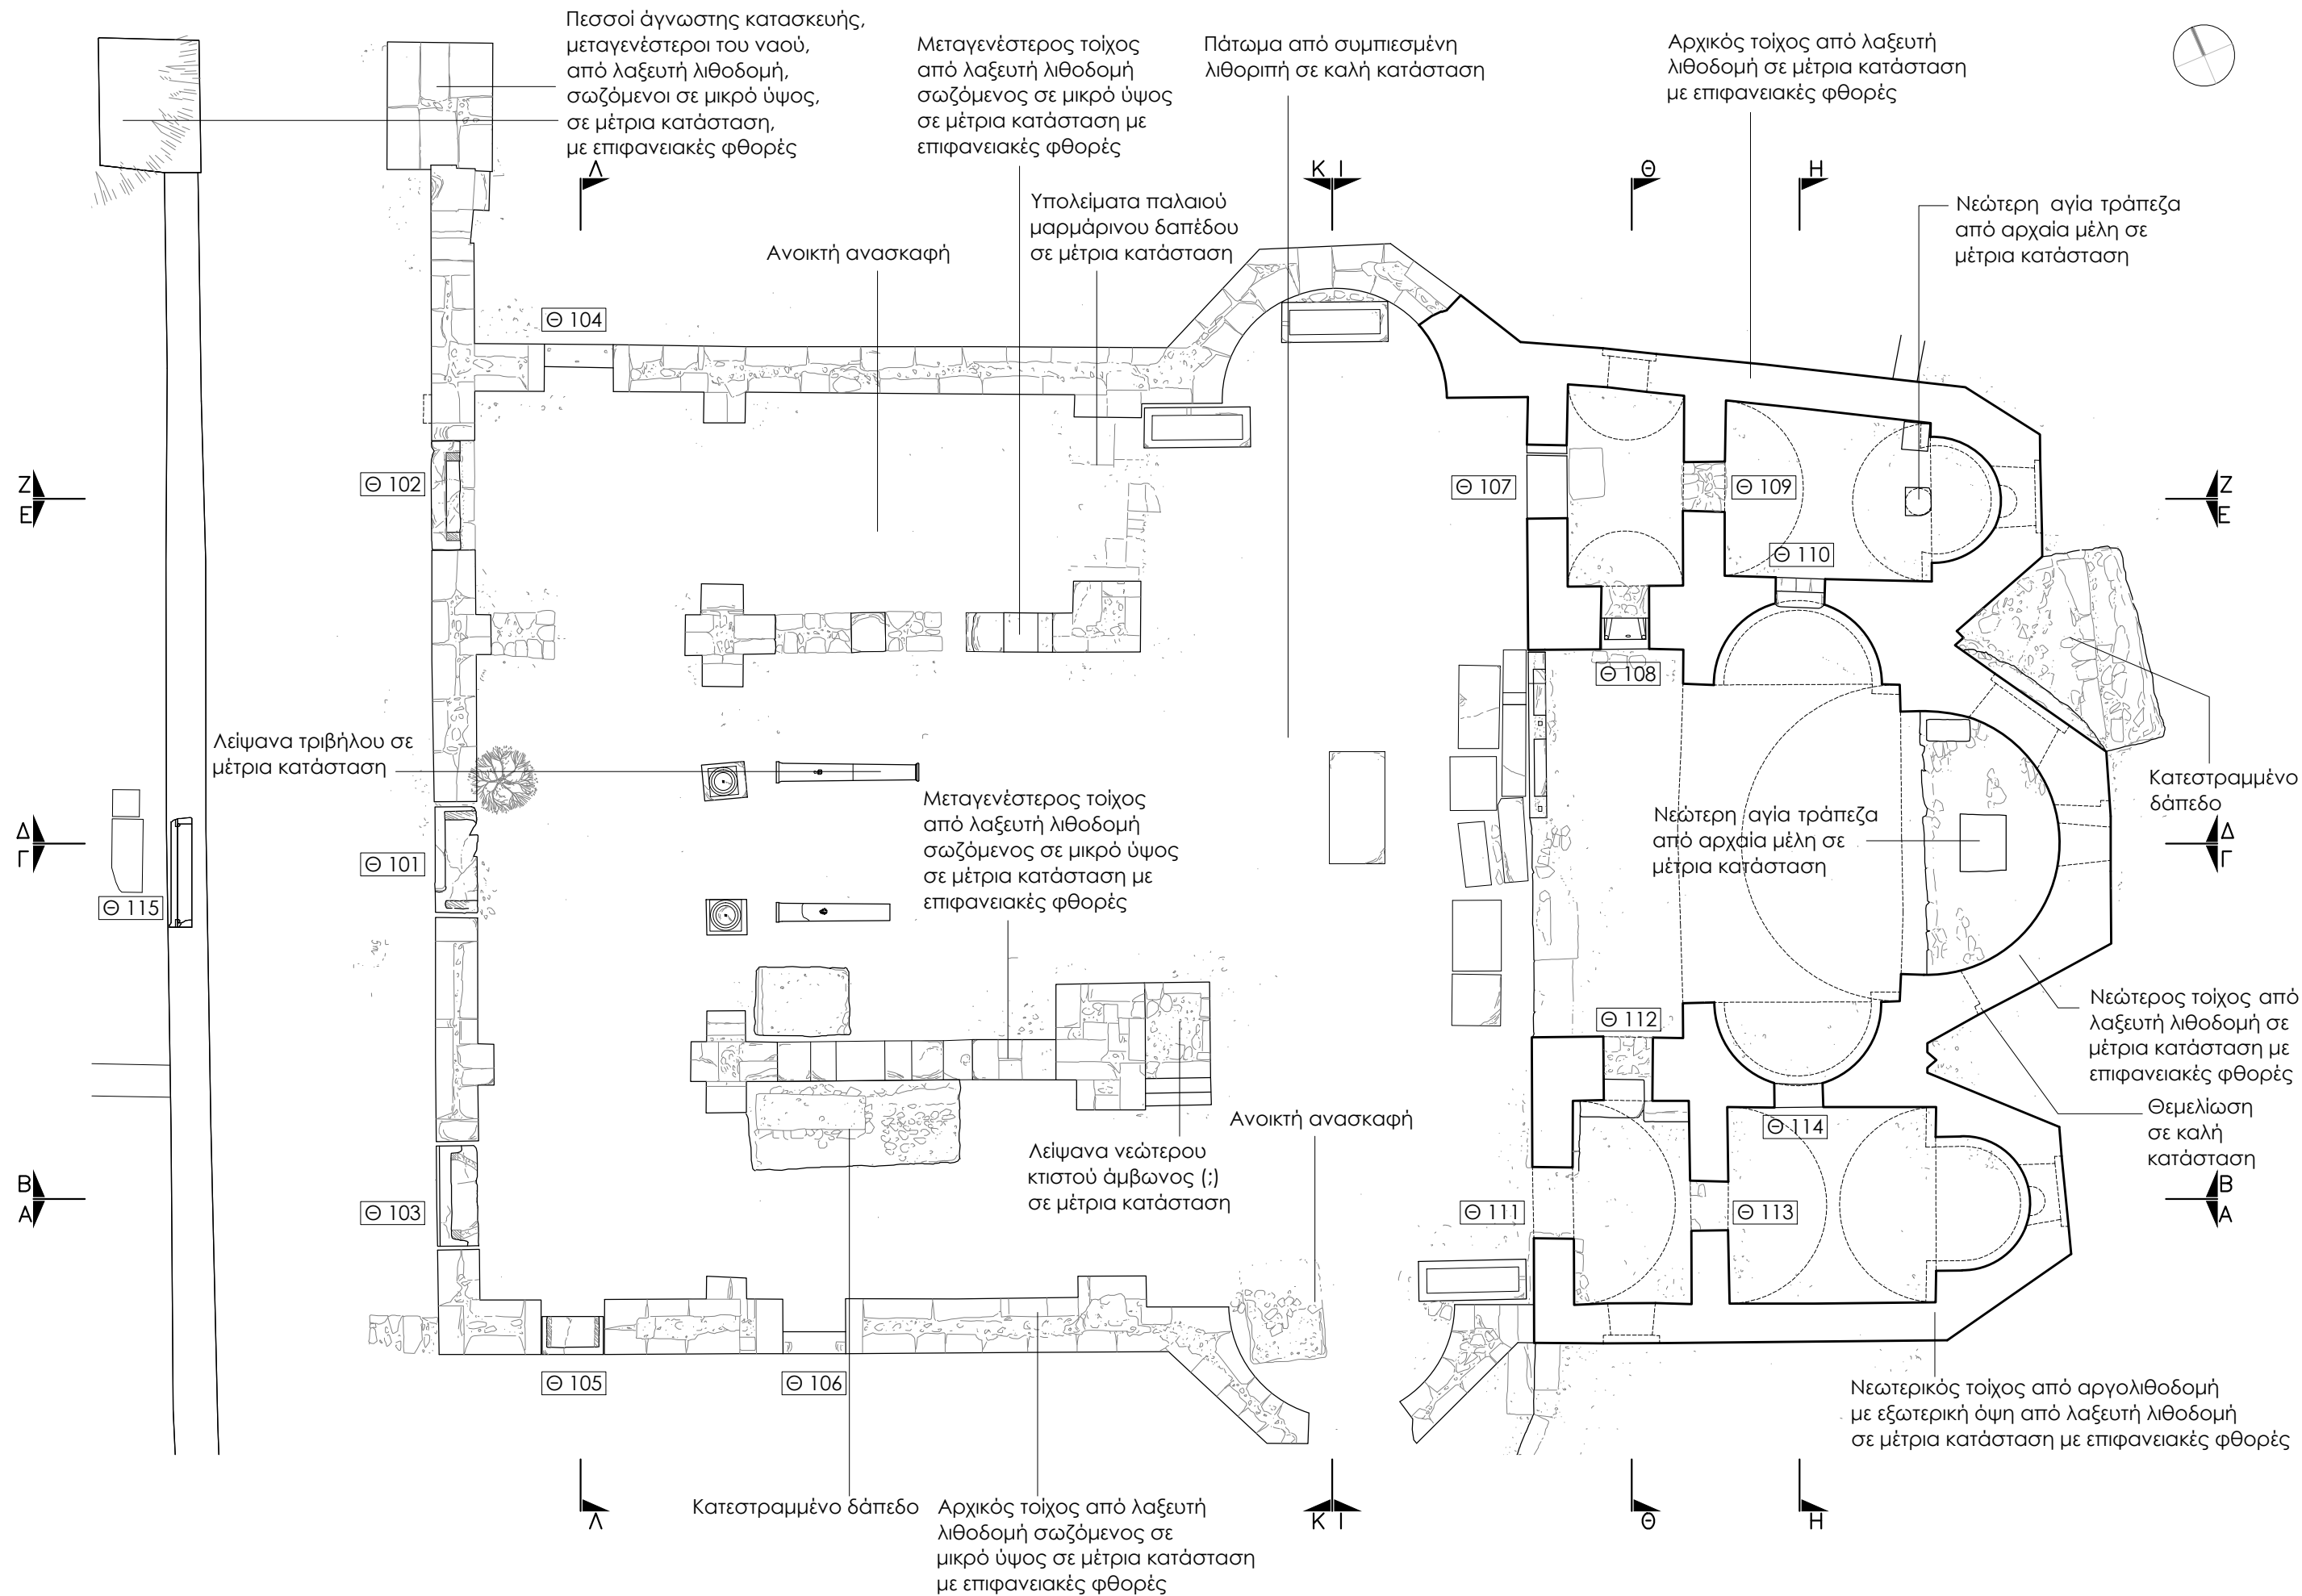



0 1 5 10M

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ


ΣΧ.ΥΚ.Ν.01 ΚΑΤΟΨΗ Α

ΚΛ. 1:125

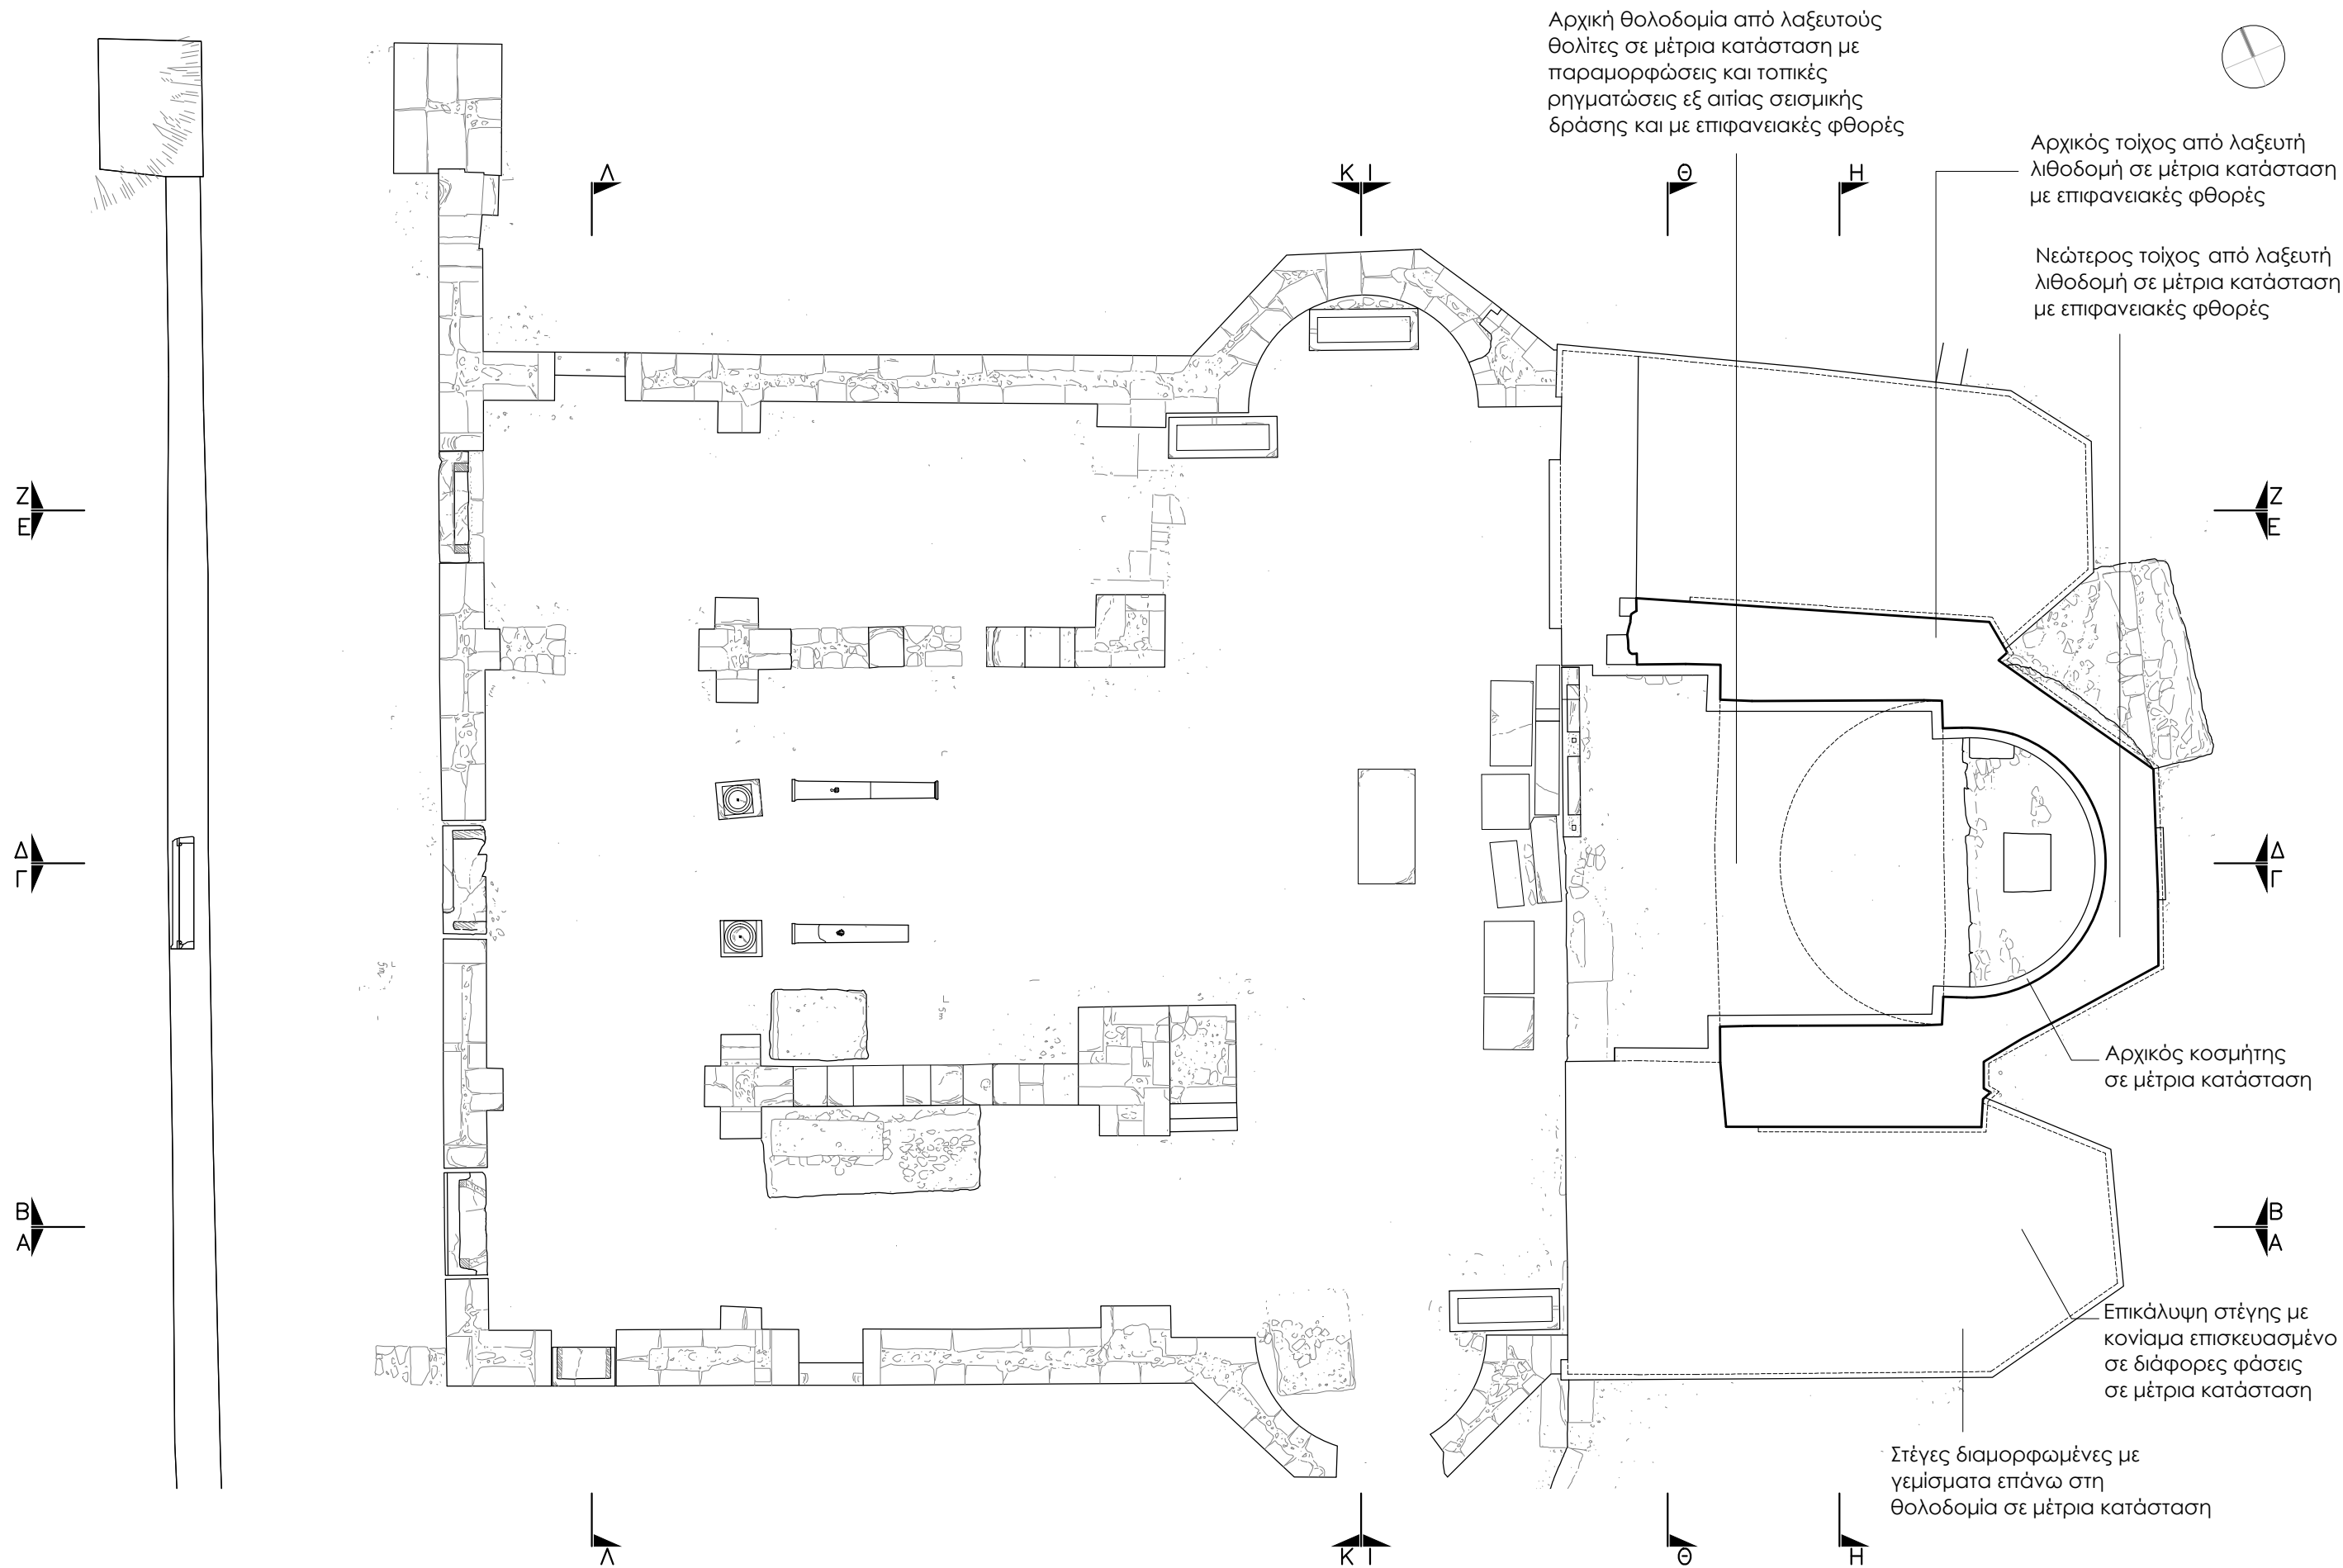

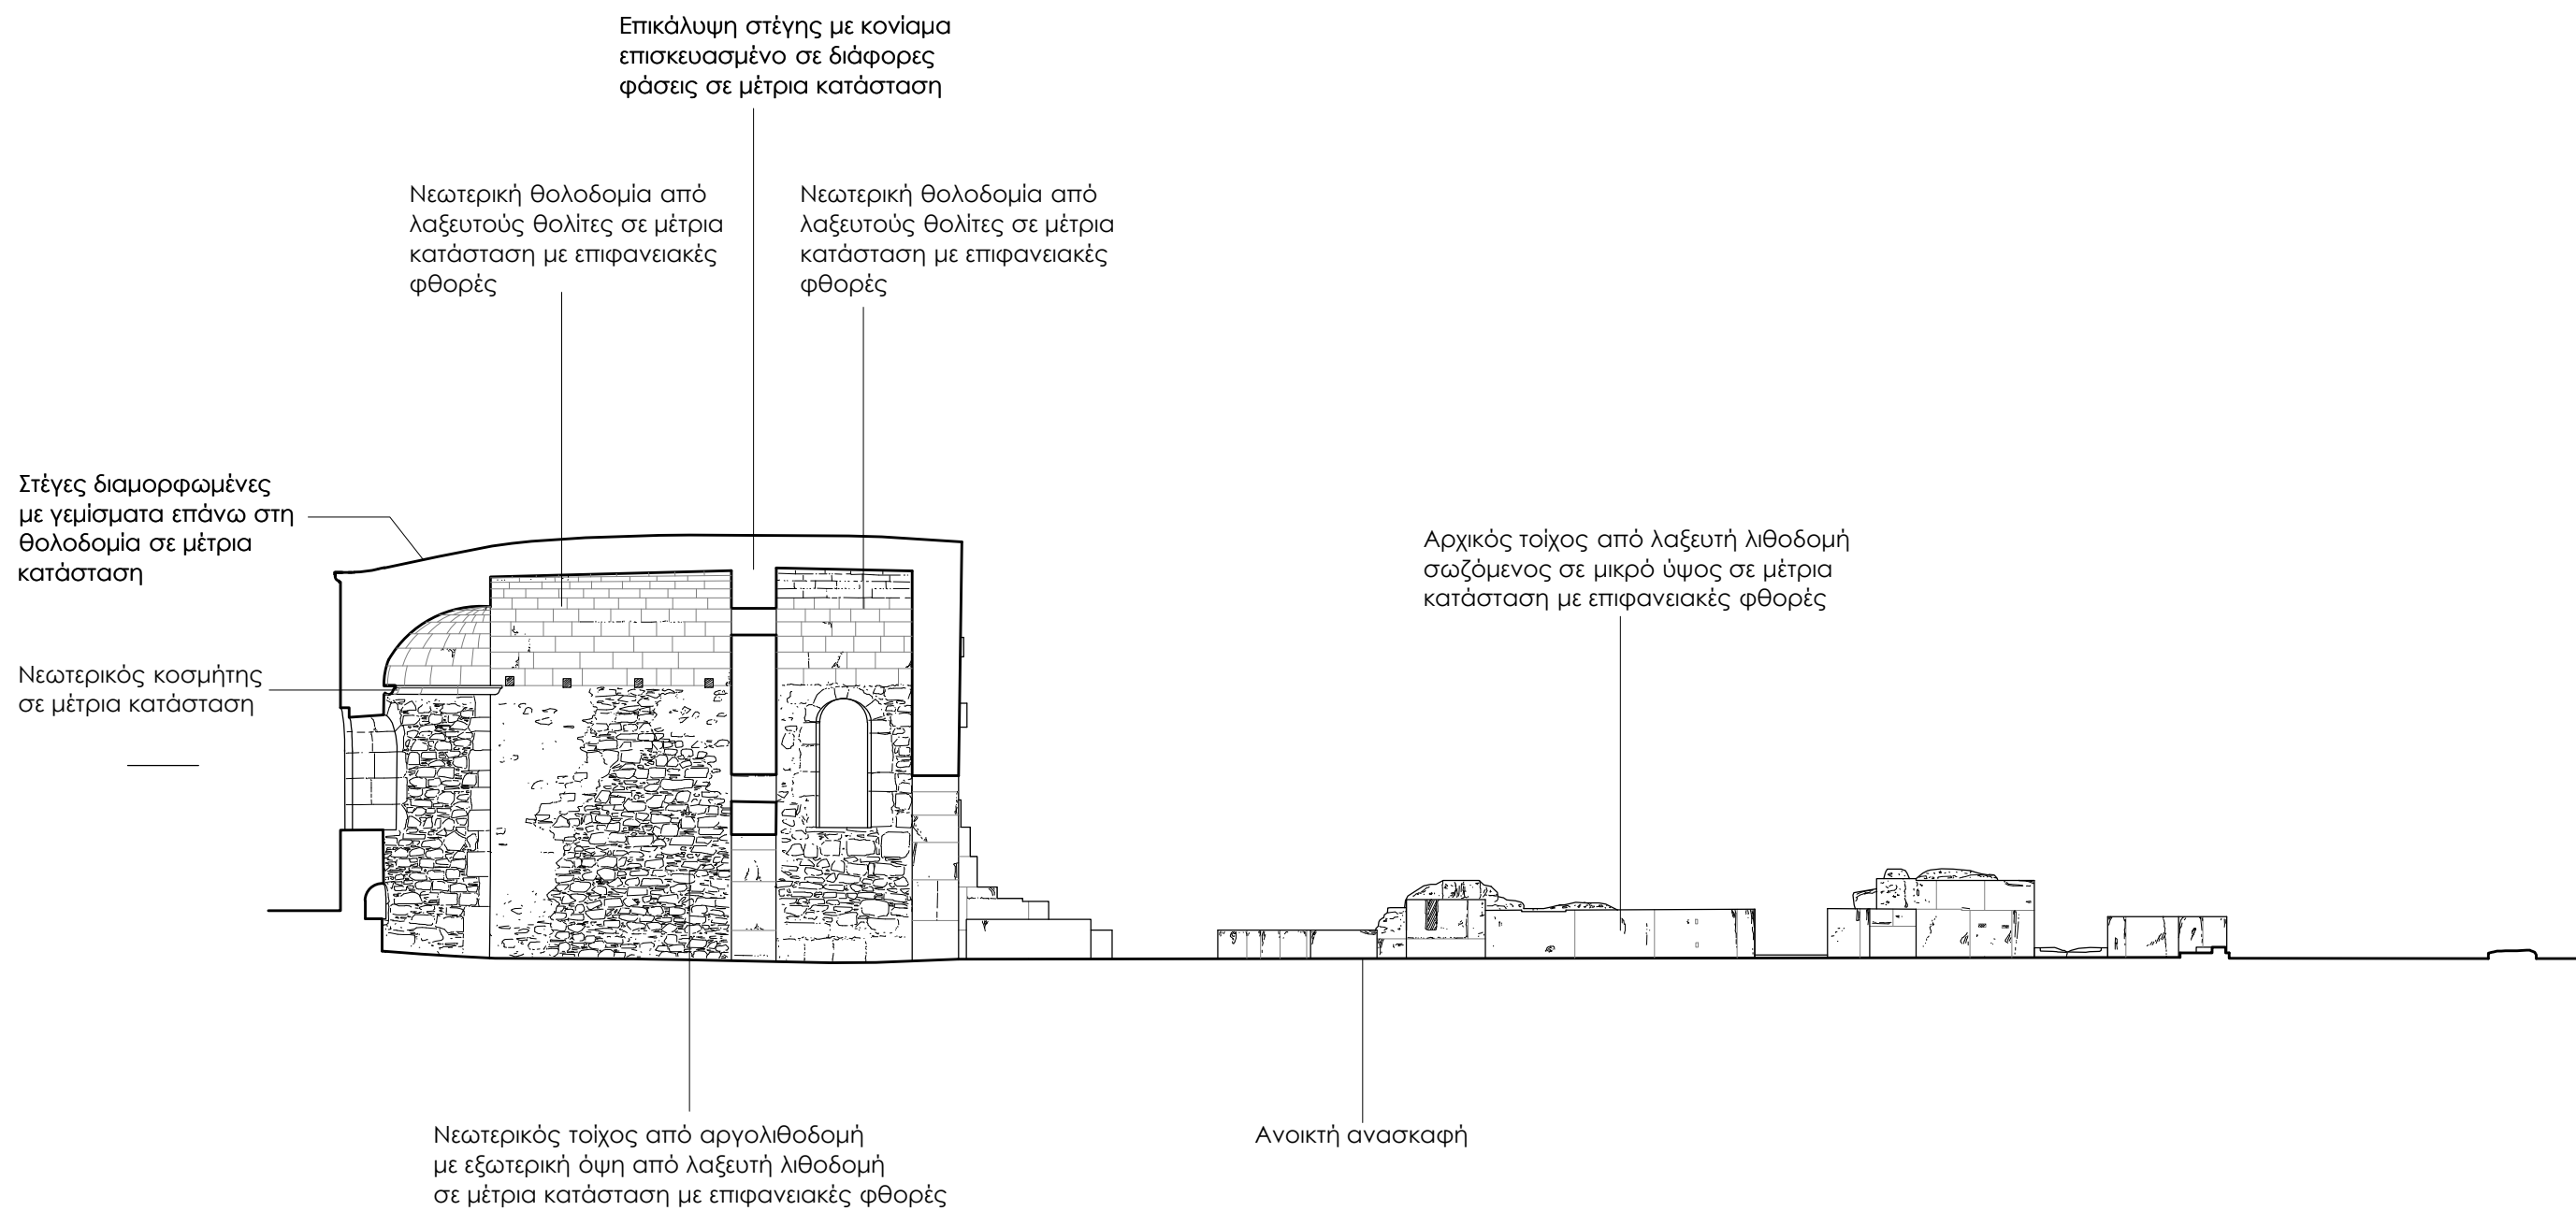

0 1 5 10M

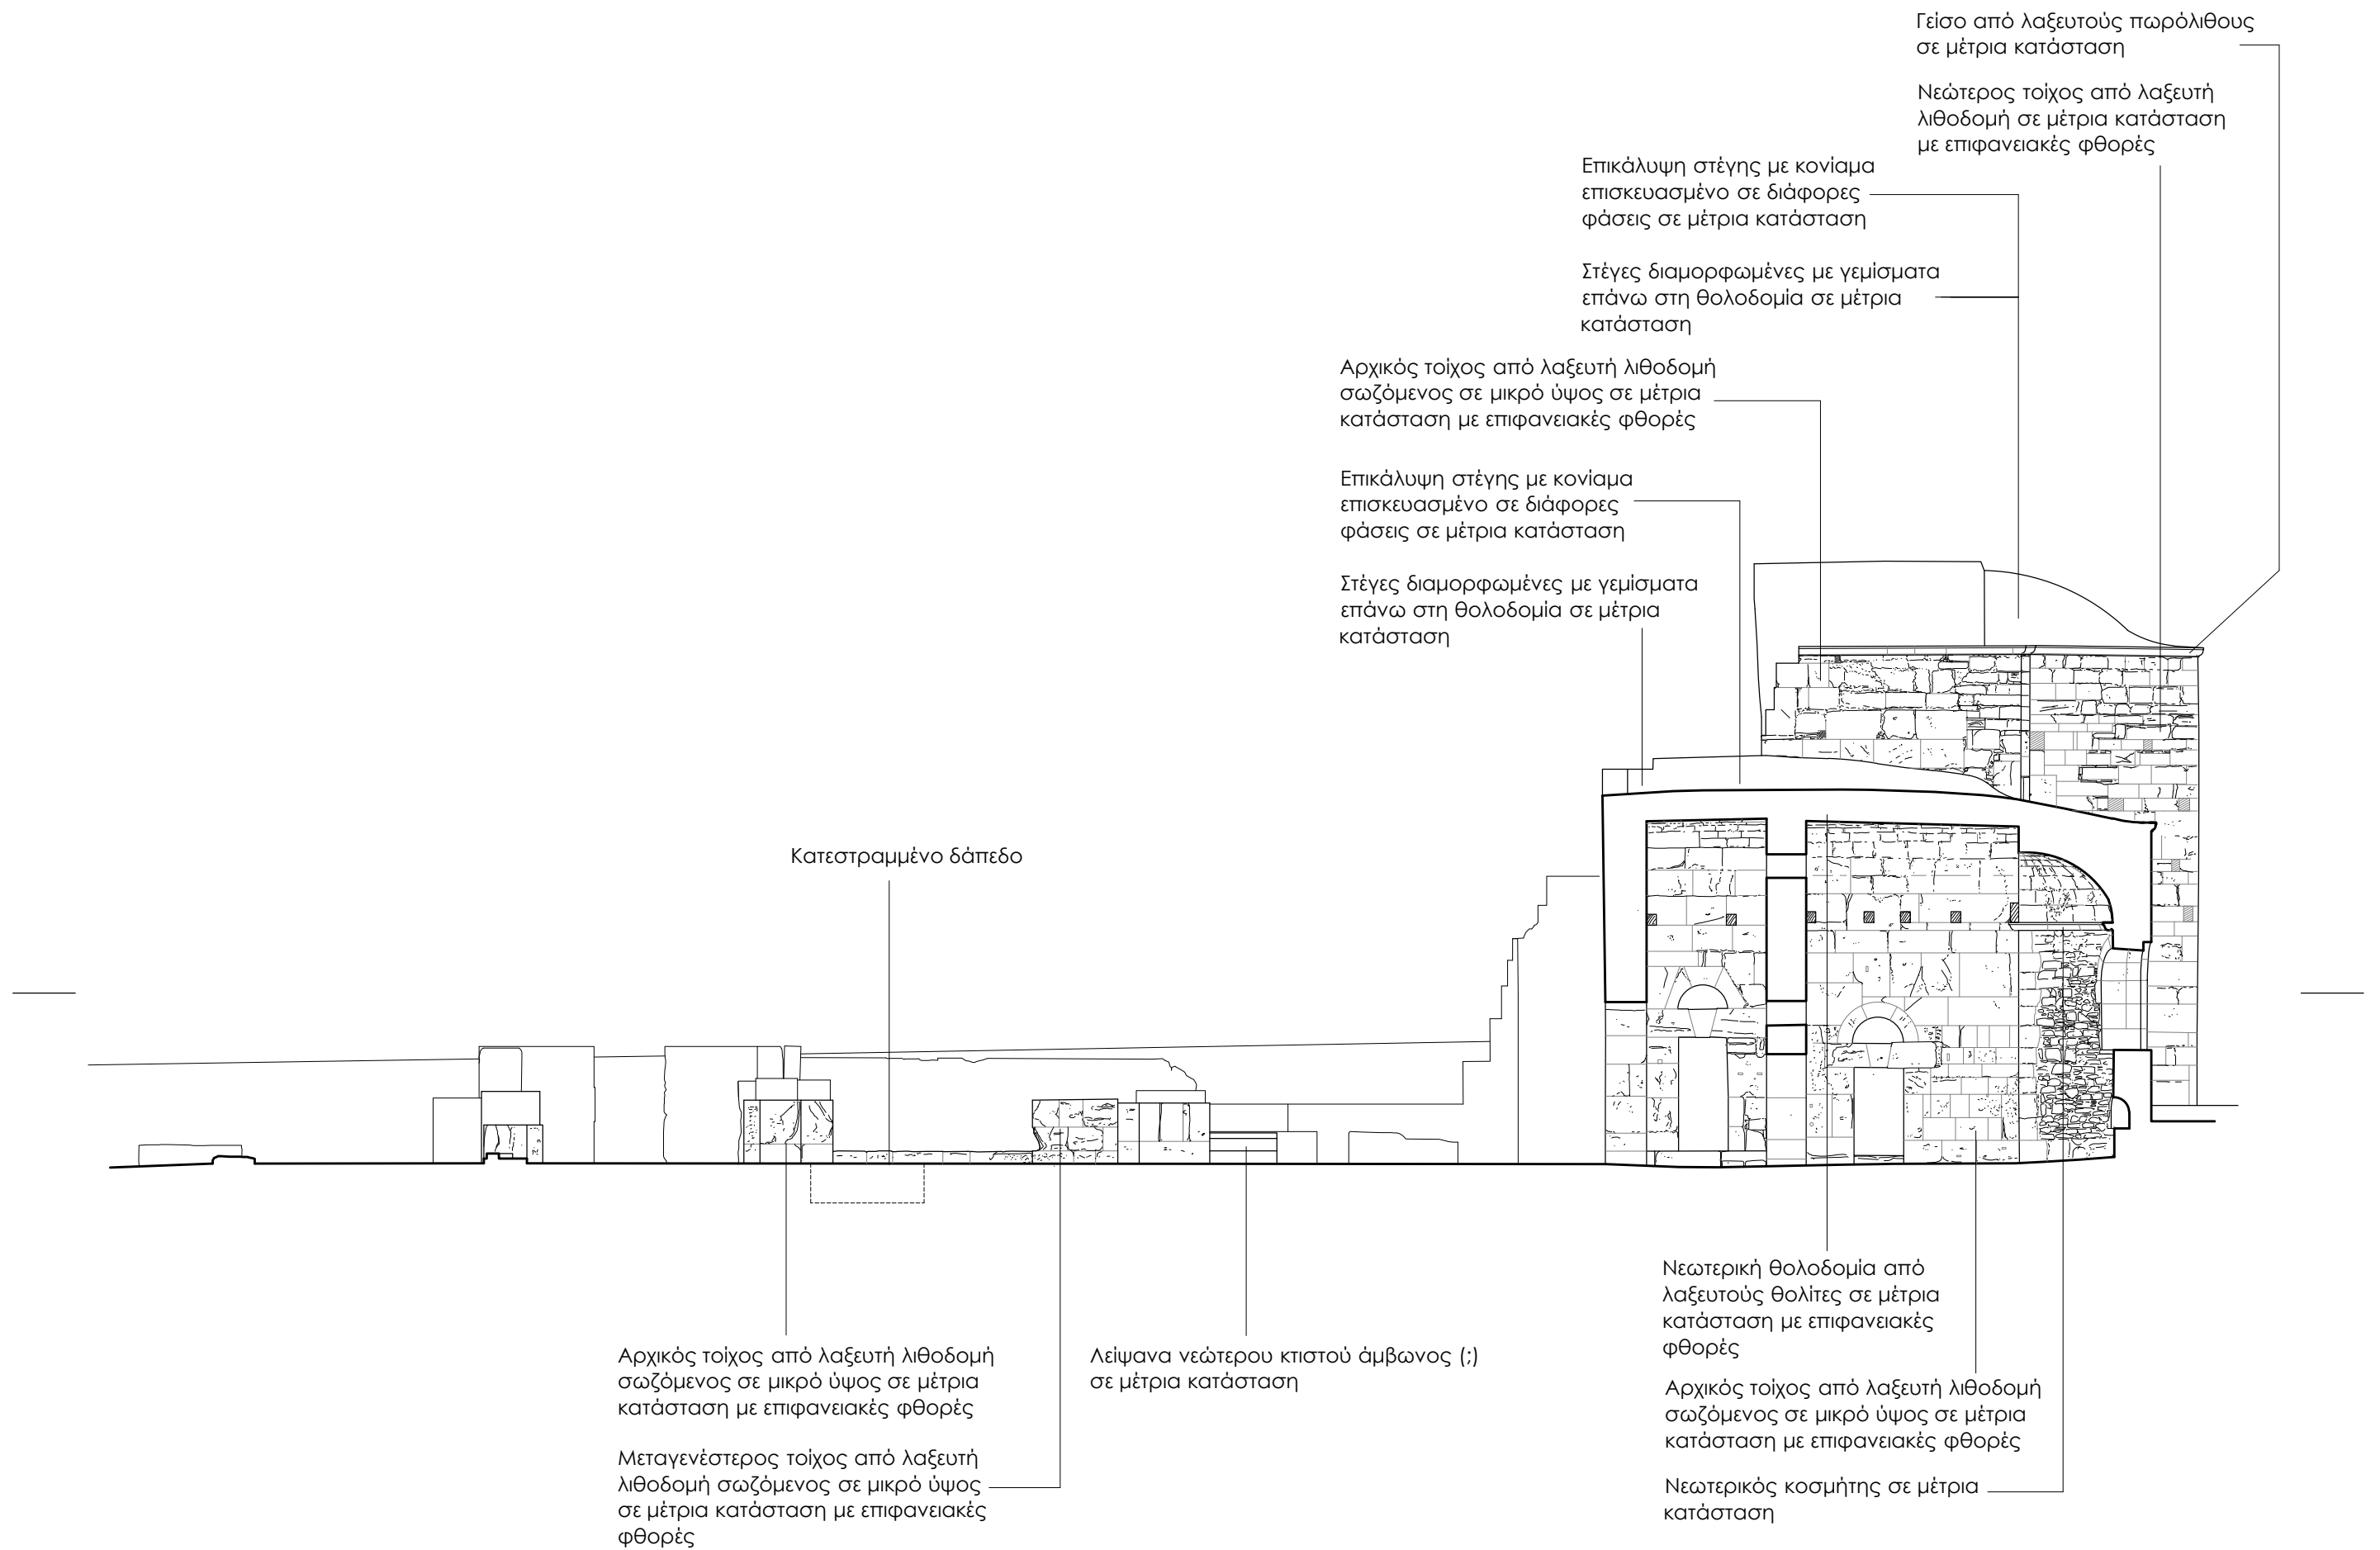

0 1 5 10M

Νεώτερη θολοδομία από λαξευτούς θολίτες
σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Αρχική θολοδομία από λαξευτούς
θολίτες σε μέτρια κατάσταση

Αρχικός κοσμήτης
σε μέτρια κατάσταση


Αρχική θολοδομία από λαξευτούς
θολίτες σε μέτρια κατάσταση
με επιφανειακές φθορές

Αρχικός κοσμήτης
σε μέτρια κατάσταση

Λείψανα νεώτερου κτιστού άμβωνος (:)
σε μέτρια κατάσταση

Λείψανα τριβήλου
σε μέτρια κατάσταση

0 1 5 10M

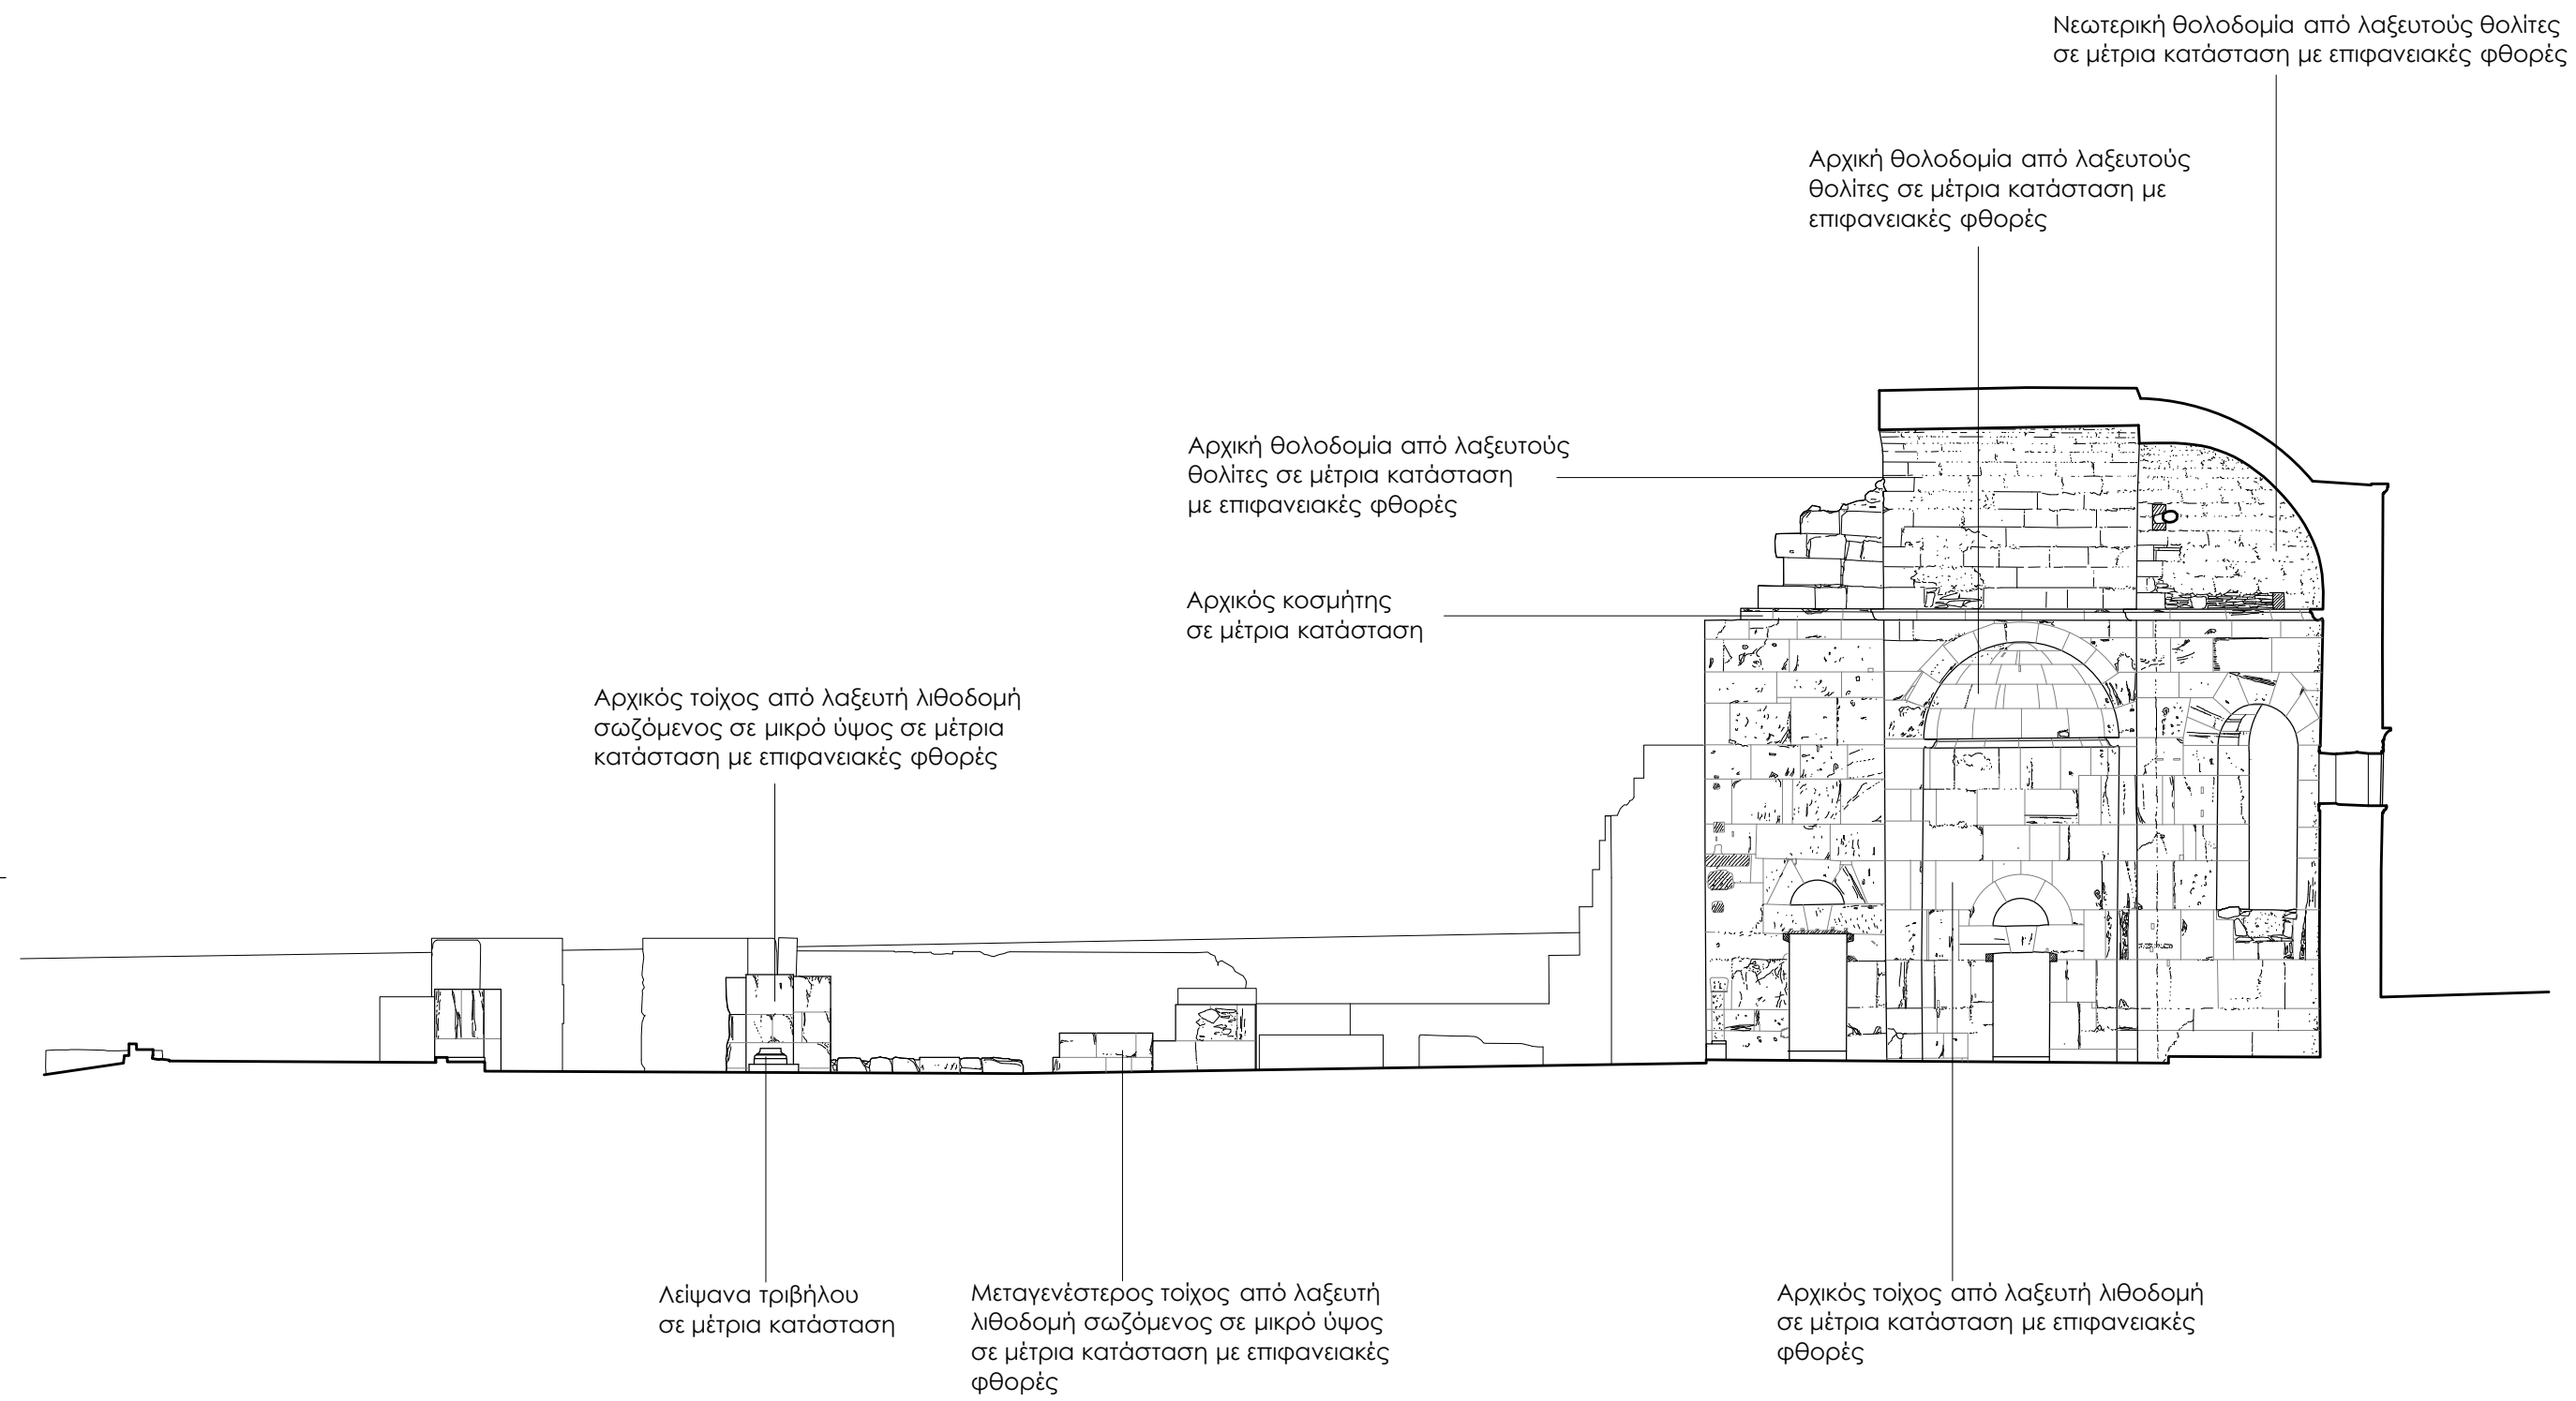

0 1 5 10m

Γείσο από λαξευτούς πωρόλιθους
σε μέτρια κατάσταση

Επικάλυψη στέγης με κονίαμα επισκευασμένο
σε διάφορες φάσεις σε μέτρια κατάσταση

Στέγες διαμορφωμένες με γεμίσματα επάνω
στη θολοδομία σε μέτρια κατάσταση

Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή
σωζόμενος σε μικρό ύψος σε μέτρια
κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Ανοικτή ανασκαφή

Αρχική θολοδομία από λαξευτούς θολίτες
σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή
σωζόμενος σε μικρό ύψος σε μέτρια
κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Αρχικός κοσμήτης σε μέτρια κατάσταση

Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή
σωζόμενος σε μικρό ύψος σε μέτρια
κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Νεωτερικός τοίχος από αργολιθοδομή
με εξωτερική όψη από λαξευτή λιθοδομή
σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές
φθορές

0 1 5 10M

Επικάλυψη στέγης με κονίαμα
επισκευασμένο σε διάφορες
φάσεις σε μέτρια κατάσταση

Στέγες διαμορφωμένες με γεμίσματα
επάνω στη θολοδομία σε μέτρια
κατάσταση

Αρχικός κοσμήτης
σε μέτρια κατάσταση


Ανοικτή ανασκαφή

Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή
σωζόμενος σε μικρό ύψος σε μέτρια
κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Αρχική θολοδομία από λαξευτούς θολίτες
σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή
σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές

0 1 5 10M

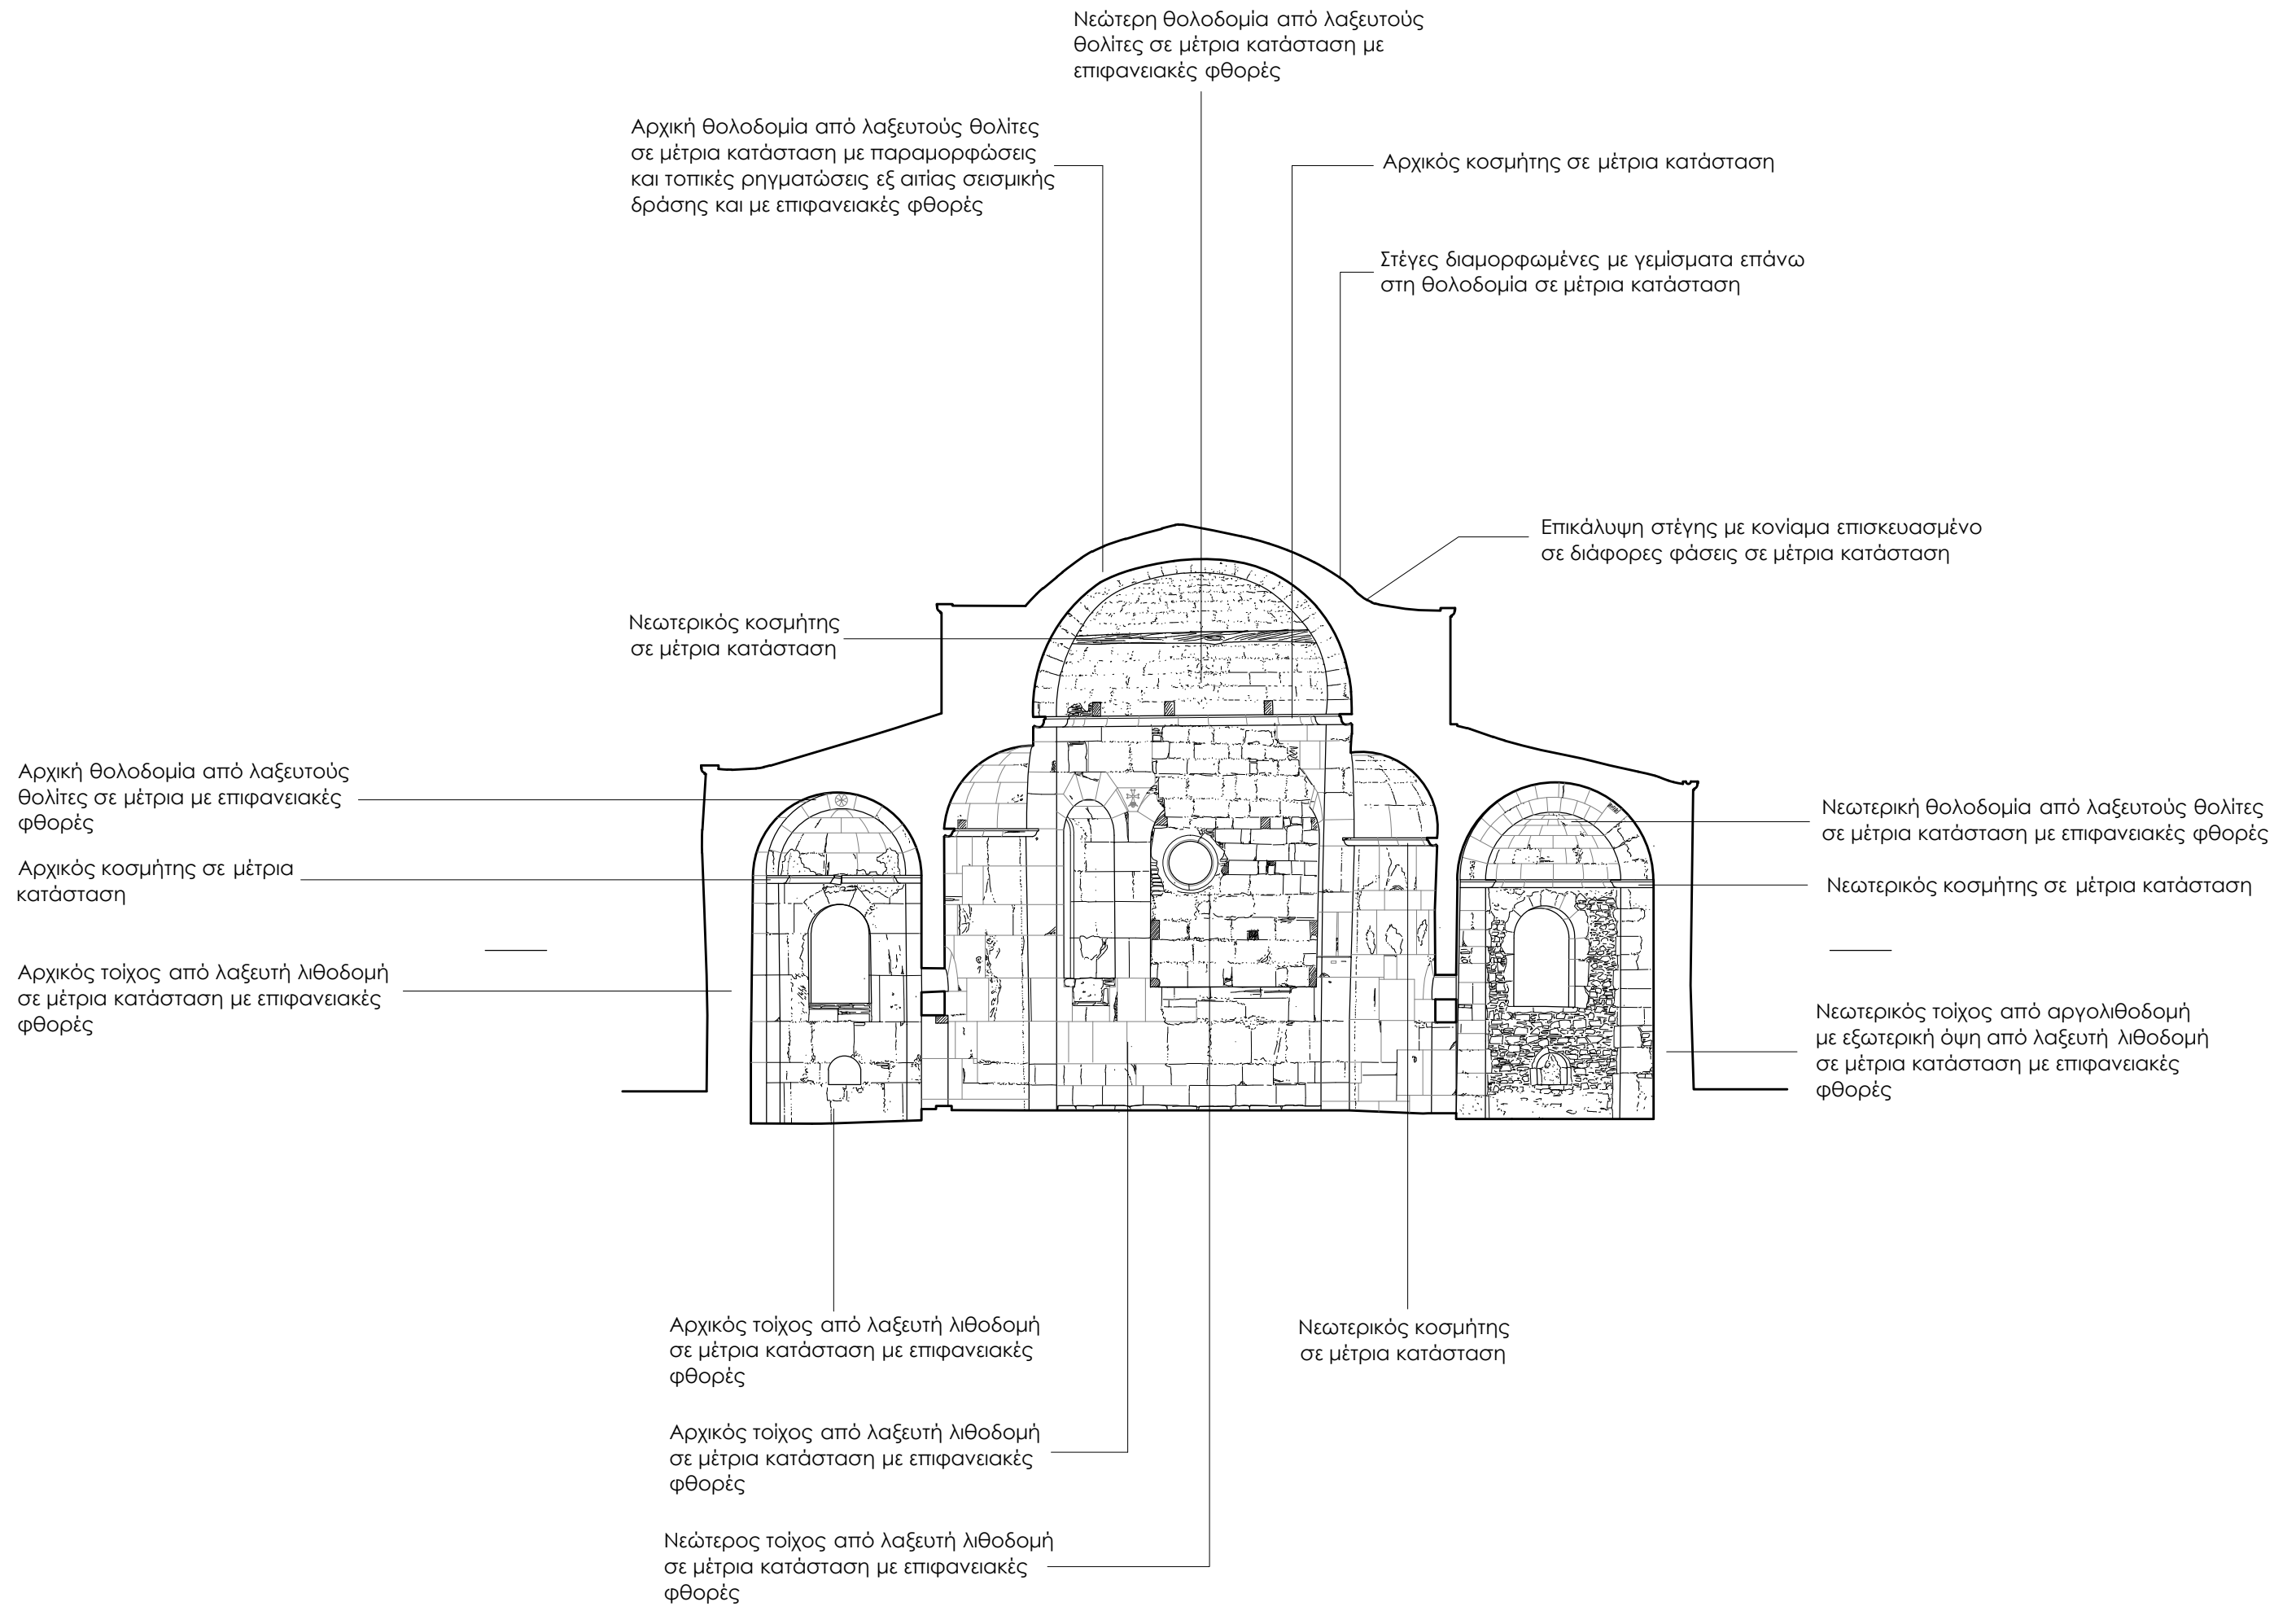

0 1 5 10M

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Σχ.ΥΚ.Ν.10 ΤΟΜΗ ΗΗ

ΚΛ. 1:125

Αρχική θολοδομία από λαξευτούς θολίτες σε μέτρια κατάσταση με παραμορφώσεις και τοπικές ρηγματώσεις εξ αιτίας σεισμικής δράσης και με επιφανειακές φθορές

Αρχική θολοδομία από λαξευτούς θολίτες σε μέτρια κατάσταση με παραμορφώσεις και τοπικές ρηγματώσεις εξ αιτίας σεισμικής δράσης και με επιφανειακές φθορές

Νεώτερη θολοδομία από λαξευτούς θολίτες σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Νεωτερικός κοσμήτης σε μέτρια κατάσταση

Στέγες διαμορφωμένες με γεμίσματα επάνω στη θολοδομία σε μέτρια κατάσταση

Επικάλυψη στέγης με κονίαμα επισκευασμένο σε διάφορες φάσεις σε μέτρια κατάσταση

Νεωτερική θολοδομία από λαξευτούς θολίτες σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές

Νεώτερος τοίχος από λαξευτή λιθοδομή σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές


Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή σε μέτρια κατάσταση με επιφανειακές φθορές

0 1 5 10M

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΠΙΤΟΥ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Σχ.ΥΚ.Ν.11 ΤΟΜΗ ΘΘ

Κλ. 1:125

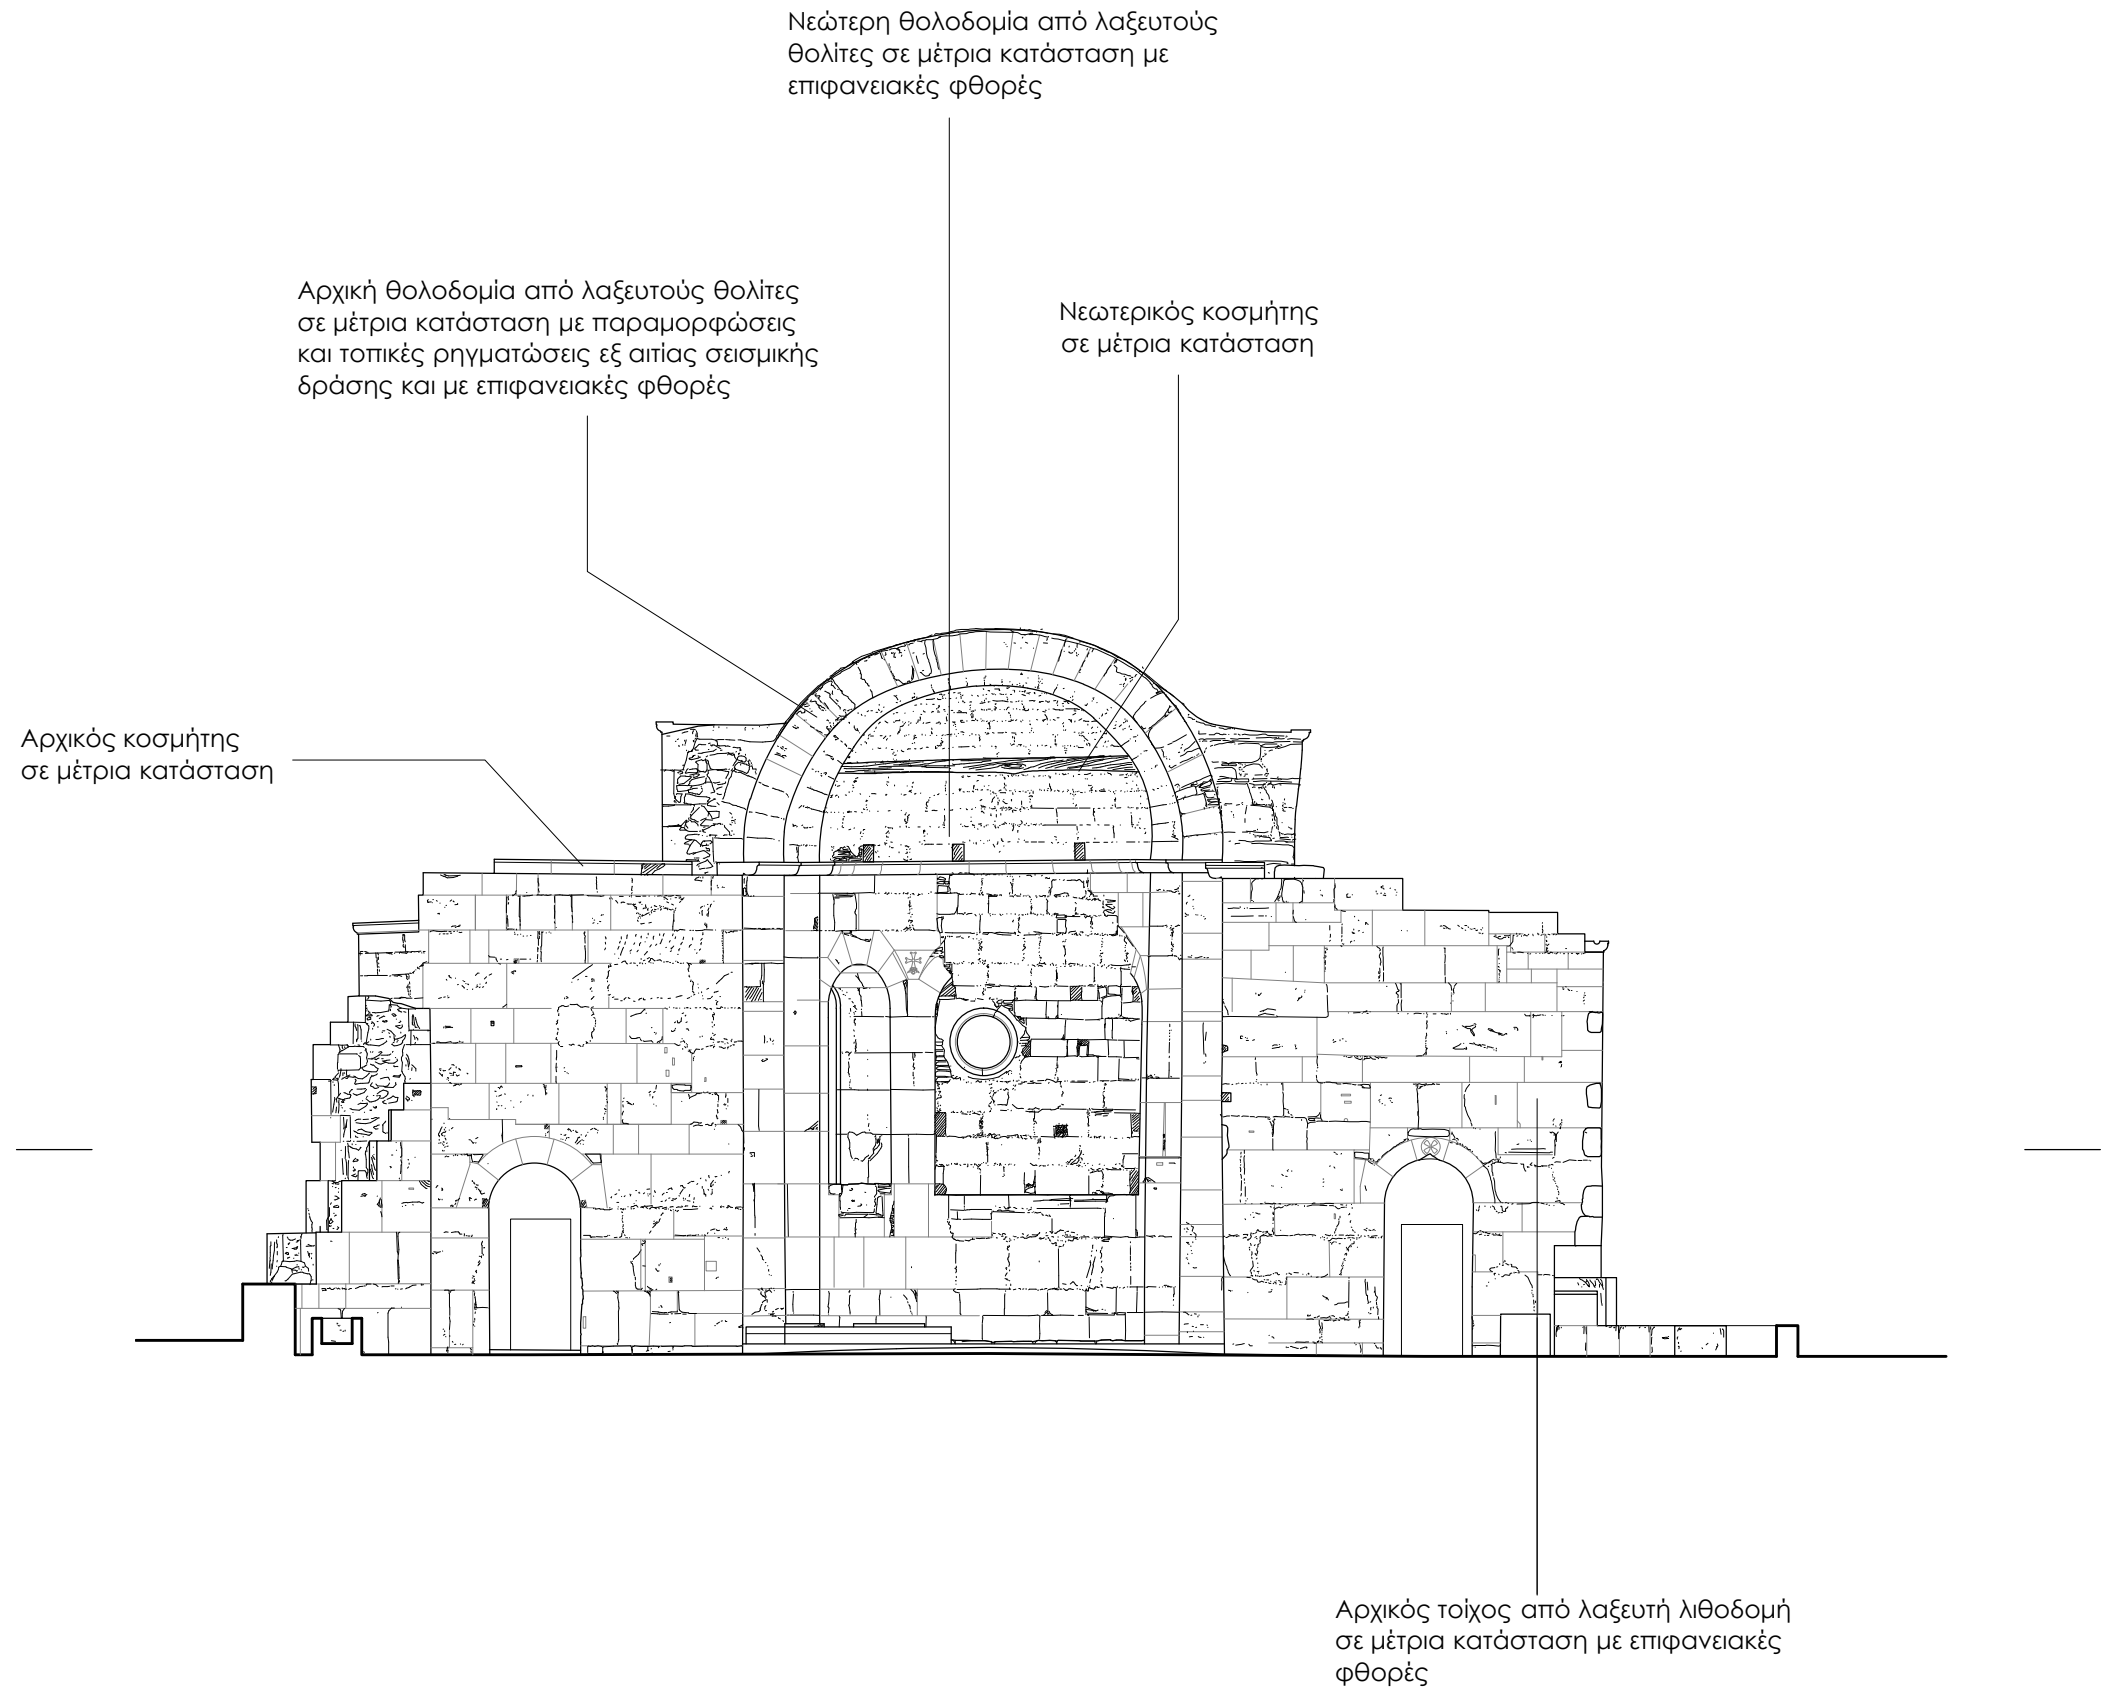

0 1 5 10M



Κατεστραμμένο δάπεδο

Λείψανα τριβήλου
σε μέτρια κατάσταση

Ανοικτή ανασκαφή

Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή
σωζόμενος σε μικρό ύψος σε μέτρια
κατάσταση με επιφανειακές φθορές


Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή
σωζόμενος σε μικρό ύψος σε μέτρια
κατάσταση με επιφανειακές φθορές

0 1 5 10M


ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Σχ.ΥΚ.Ν.13 ΤΟΜΗ ΚΚ


ΚΛ. 1:125

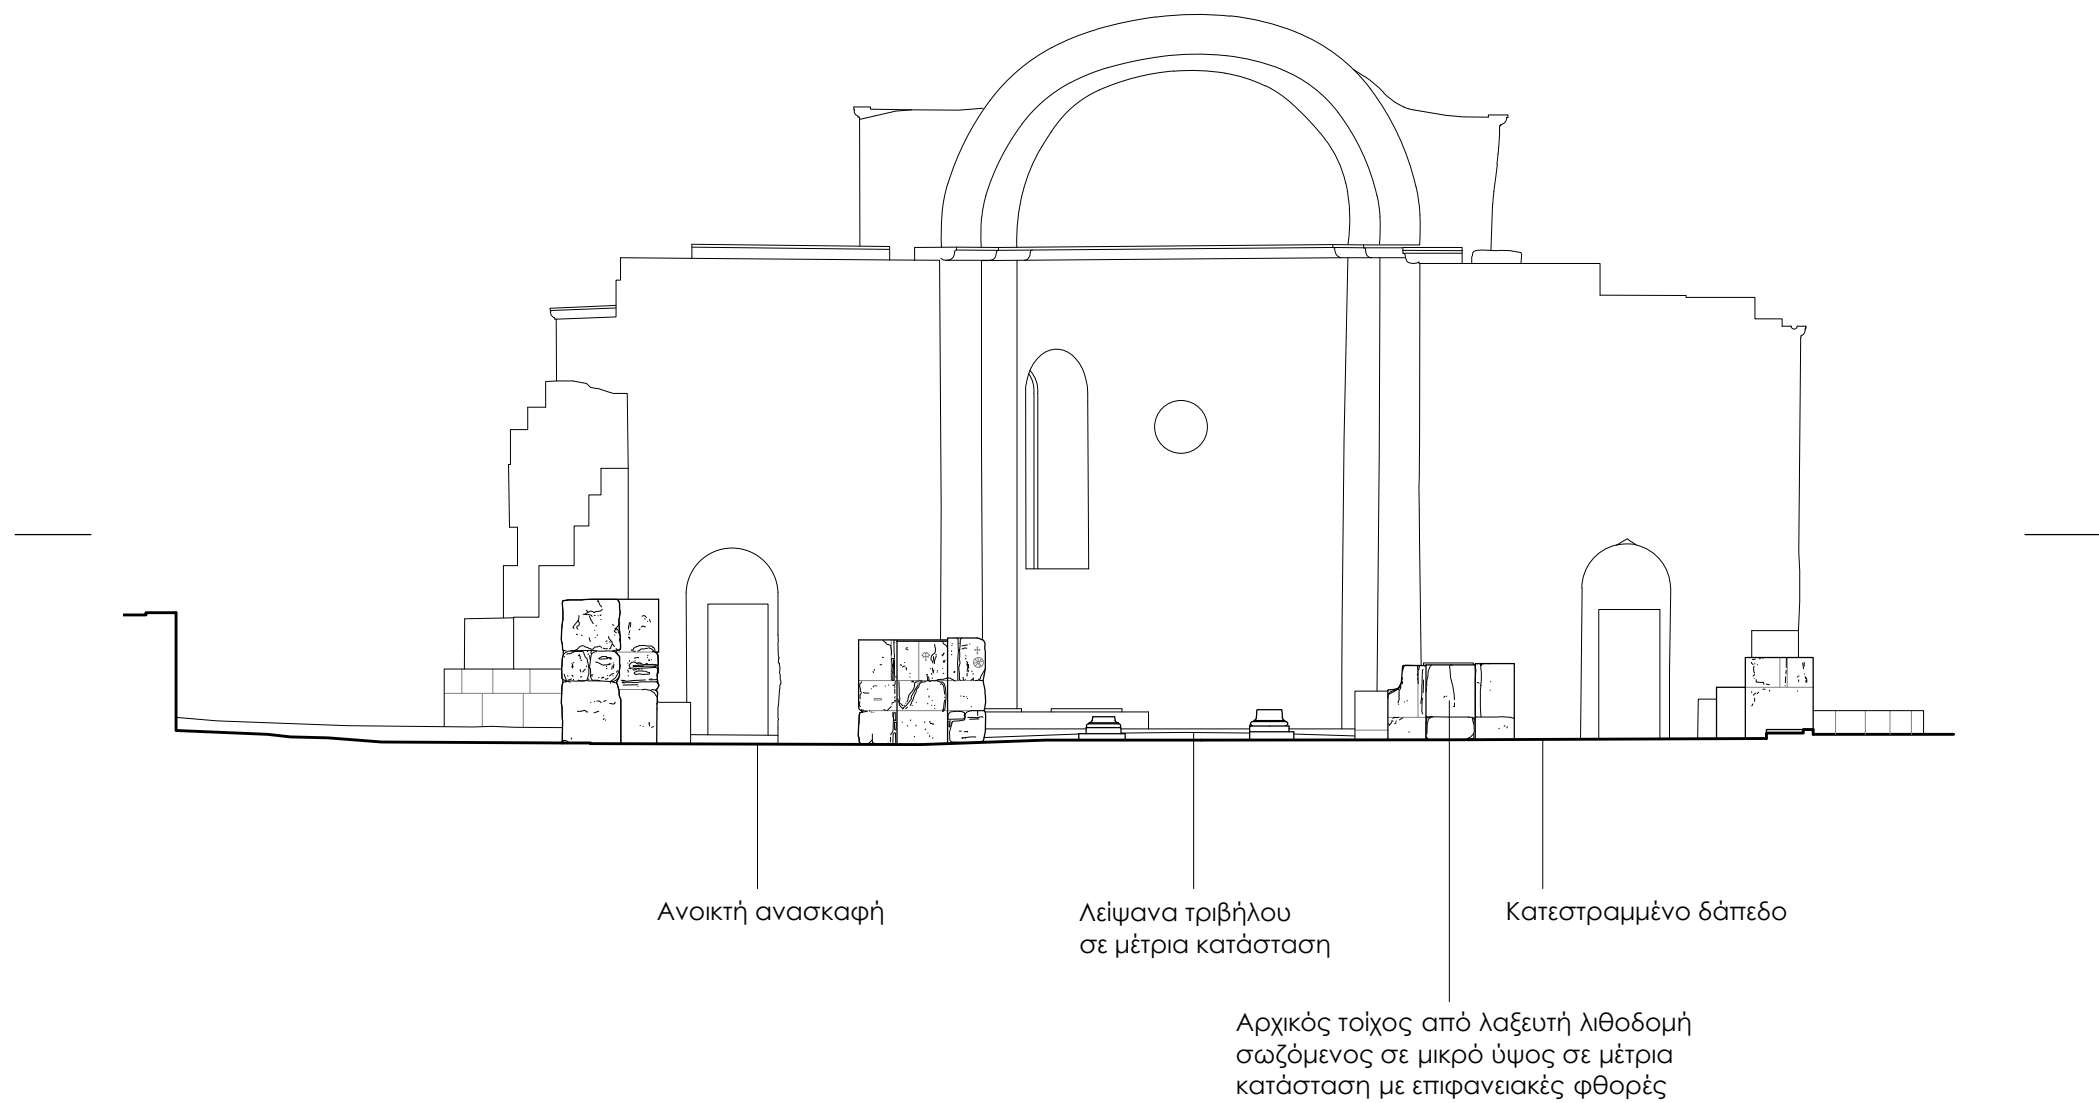

0 1 5 10M

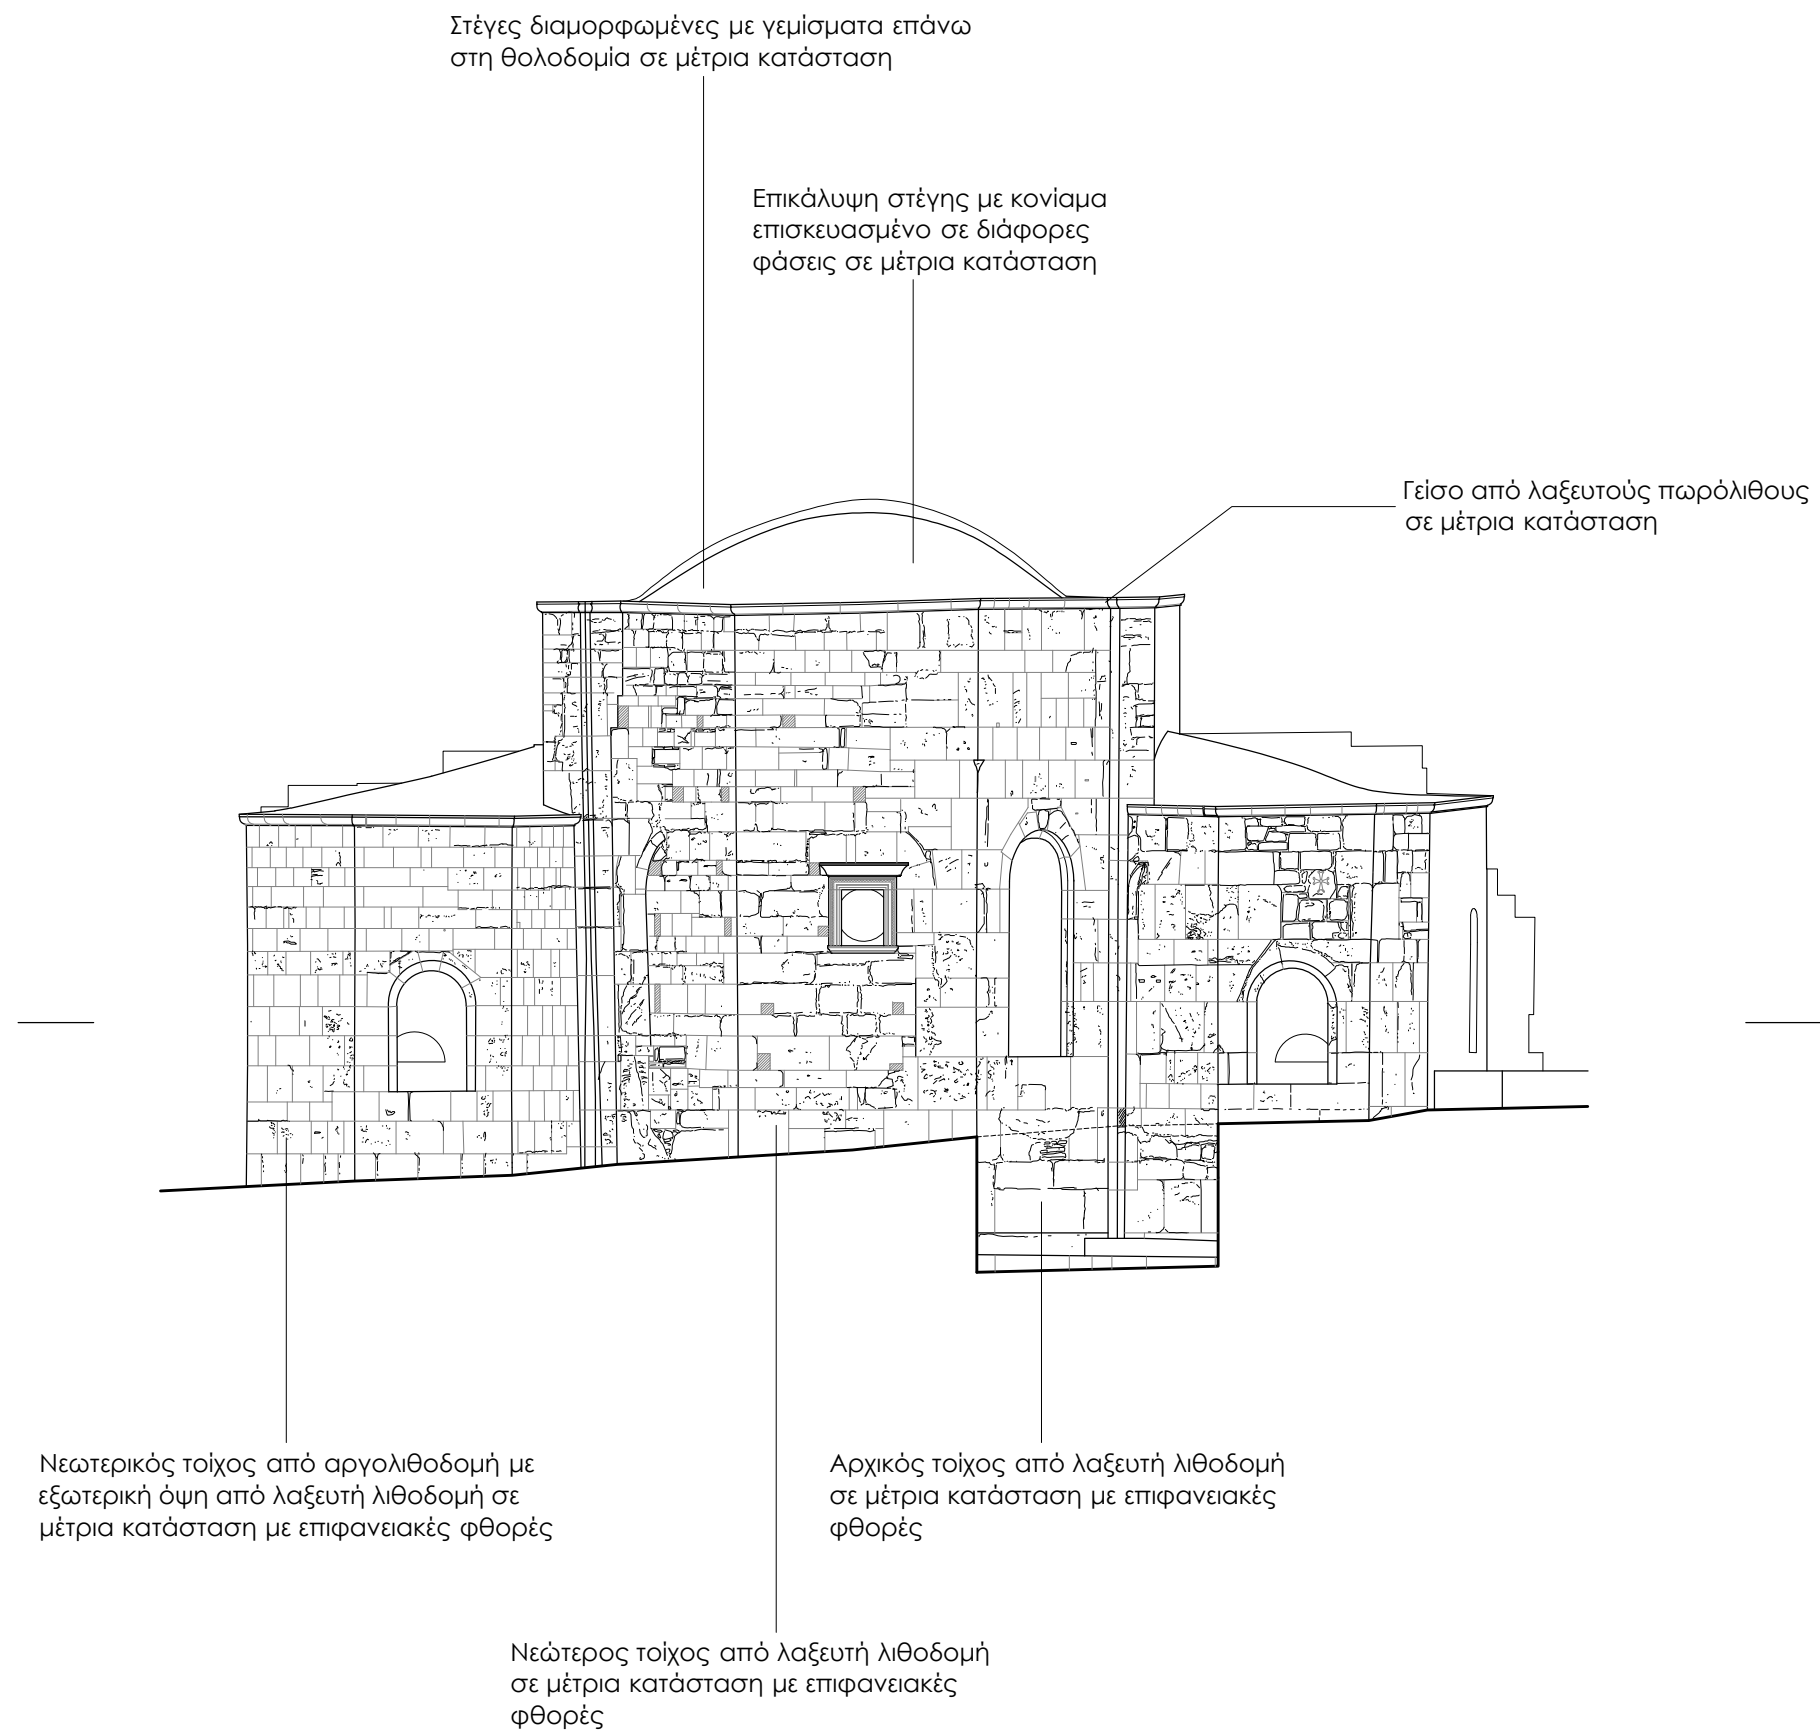

0 1 5 10M

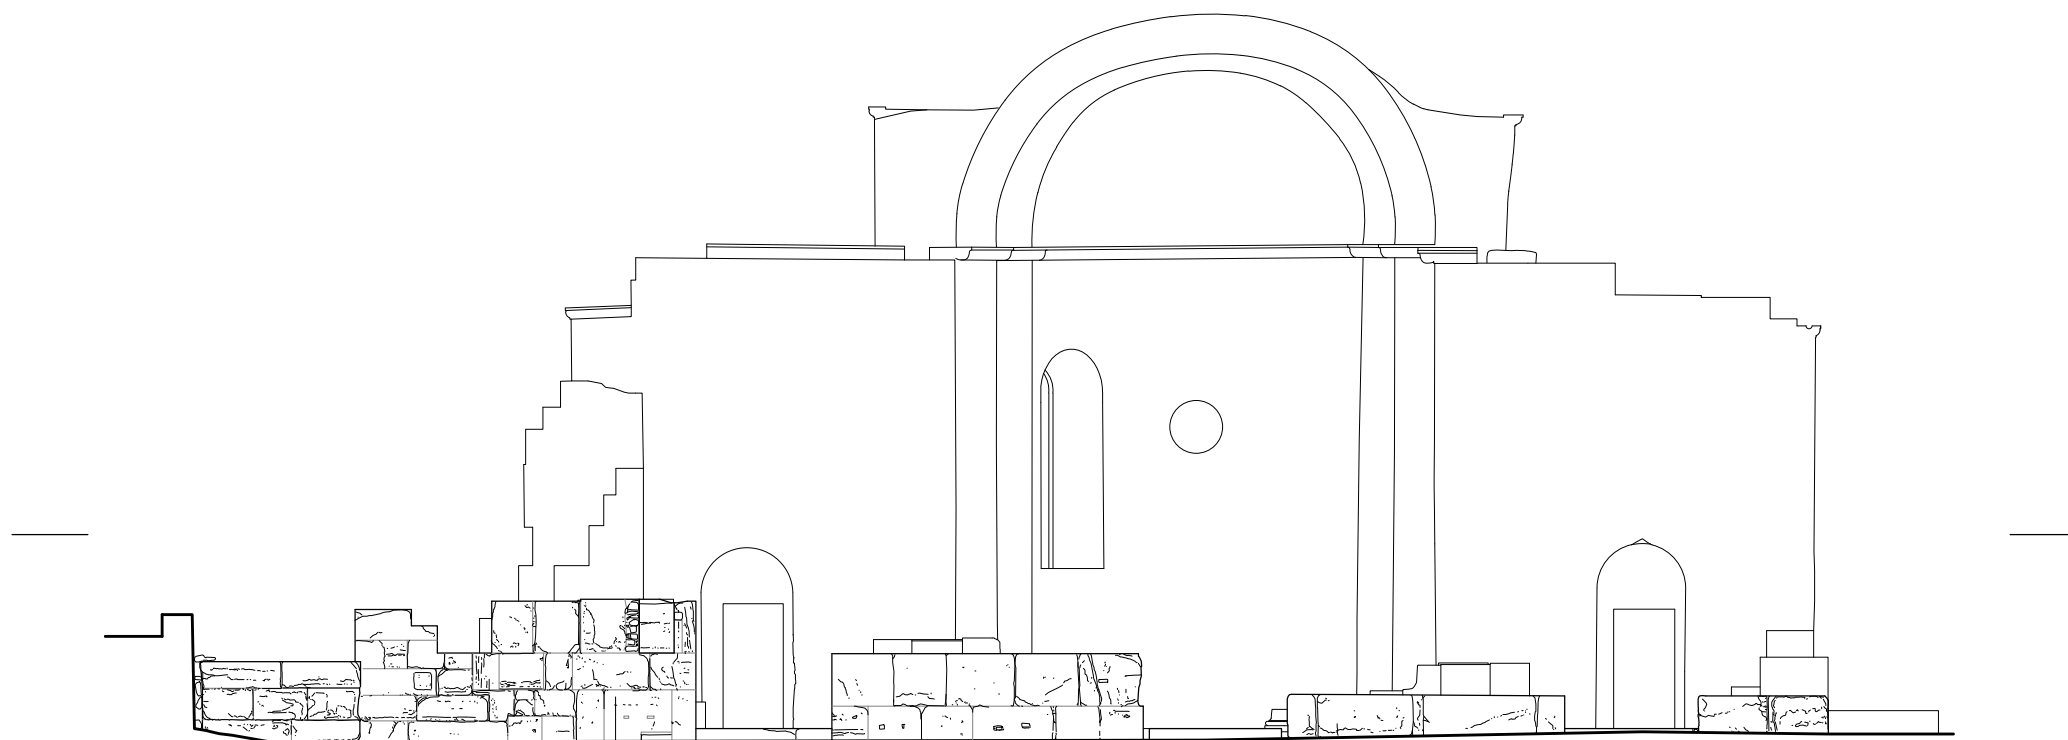

Αρχικός τοίχος από λαξευτή λιθοδομή
σωζόμενος σε μικρό ύψος σε μέτρια
κατάσταση με επιφανειακές φθορές


0 1 5 10M

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ


- ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Σχ.ΥΚ.Ν.16 ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ

ΚΛ. 1:125

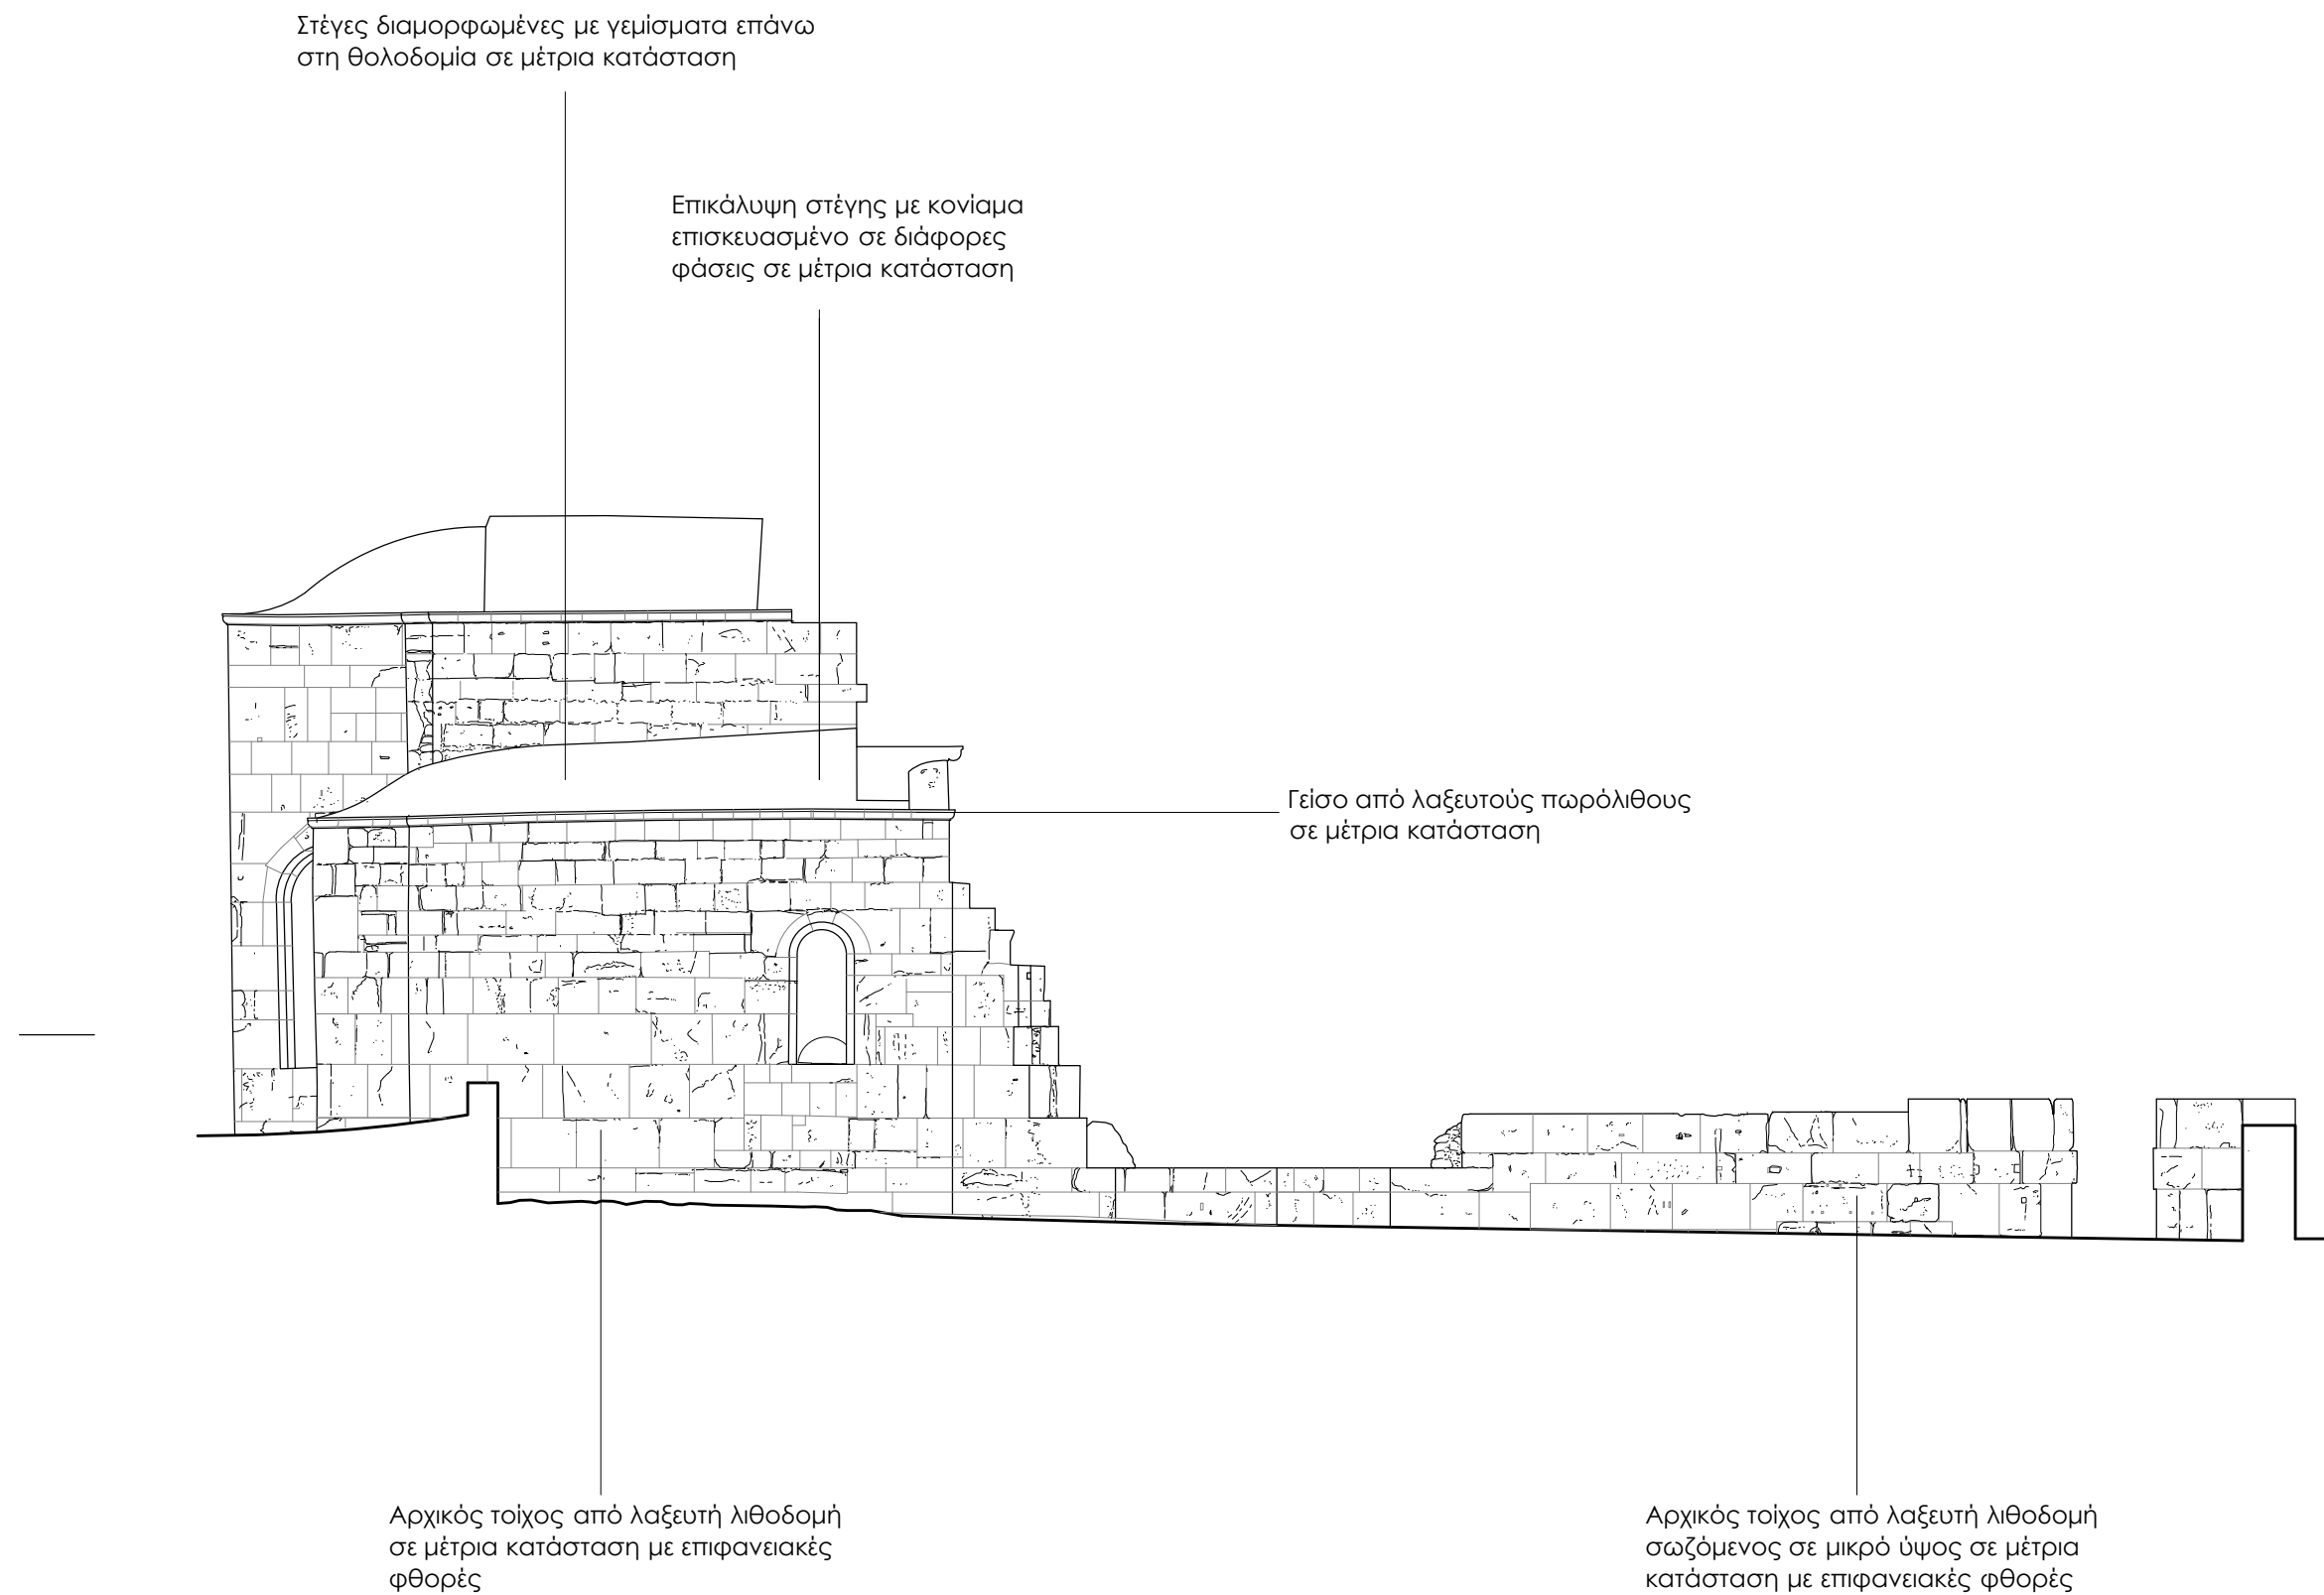


0 1 5 10M

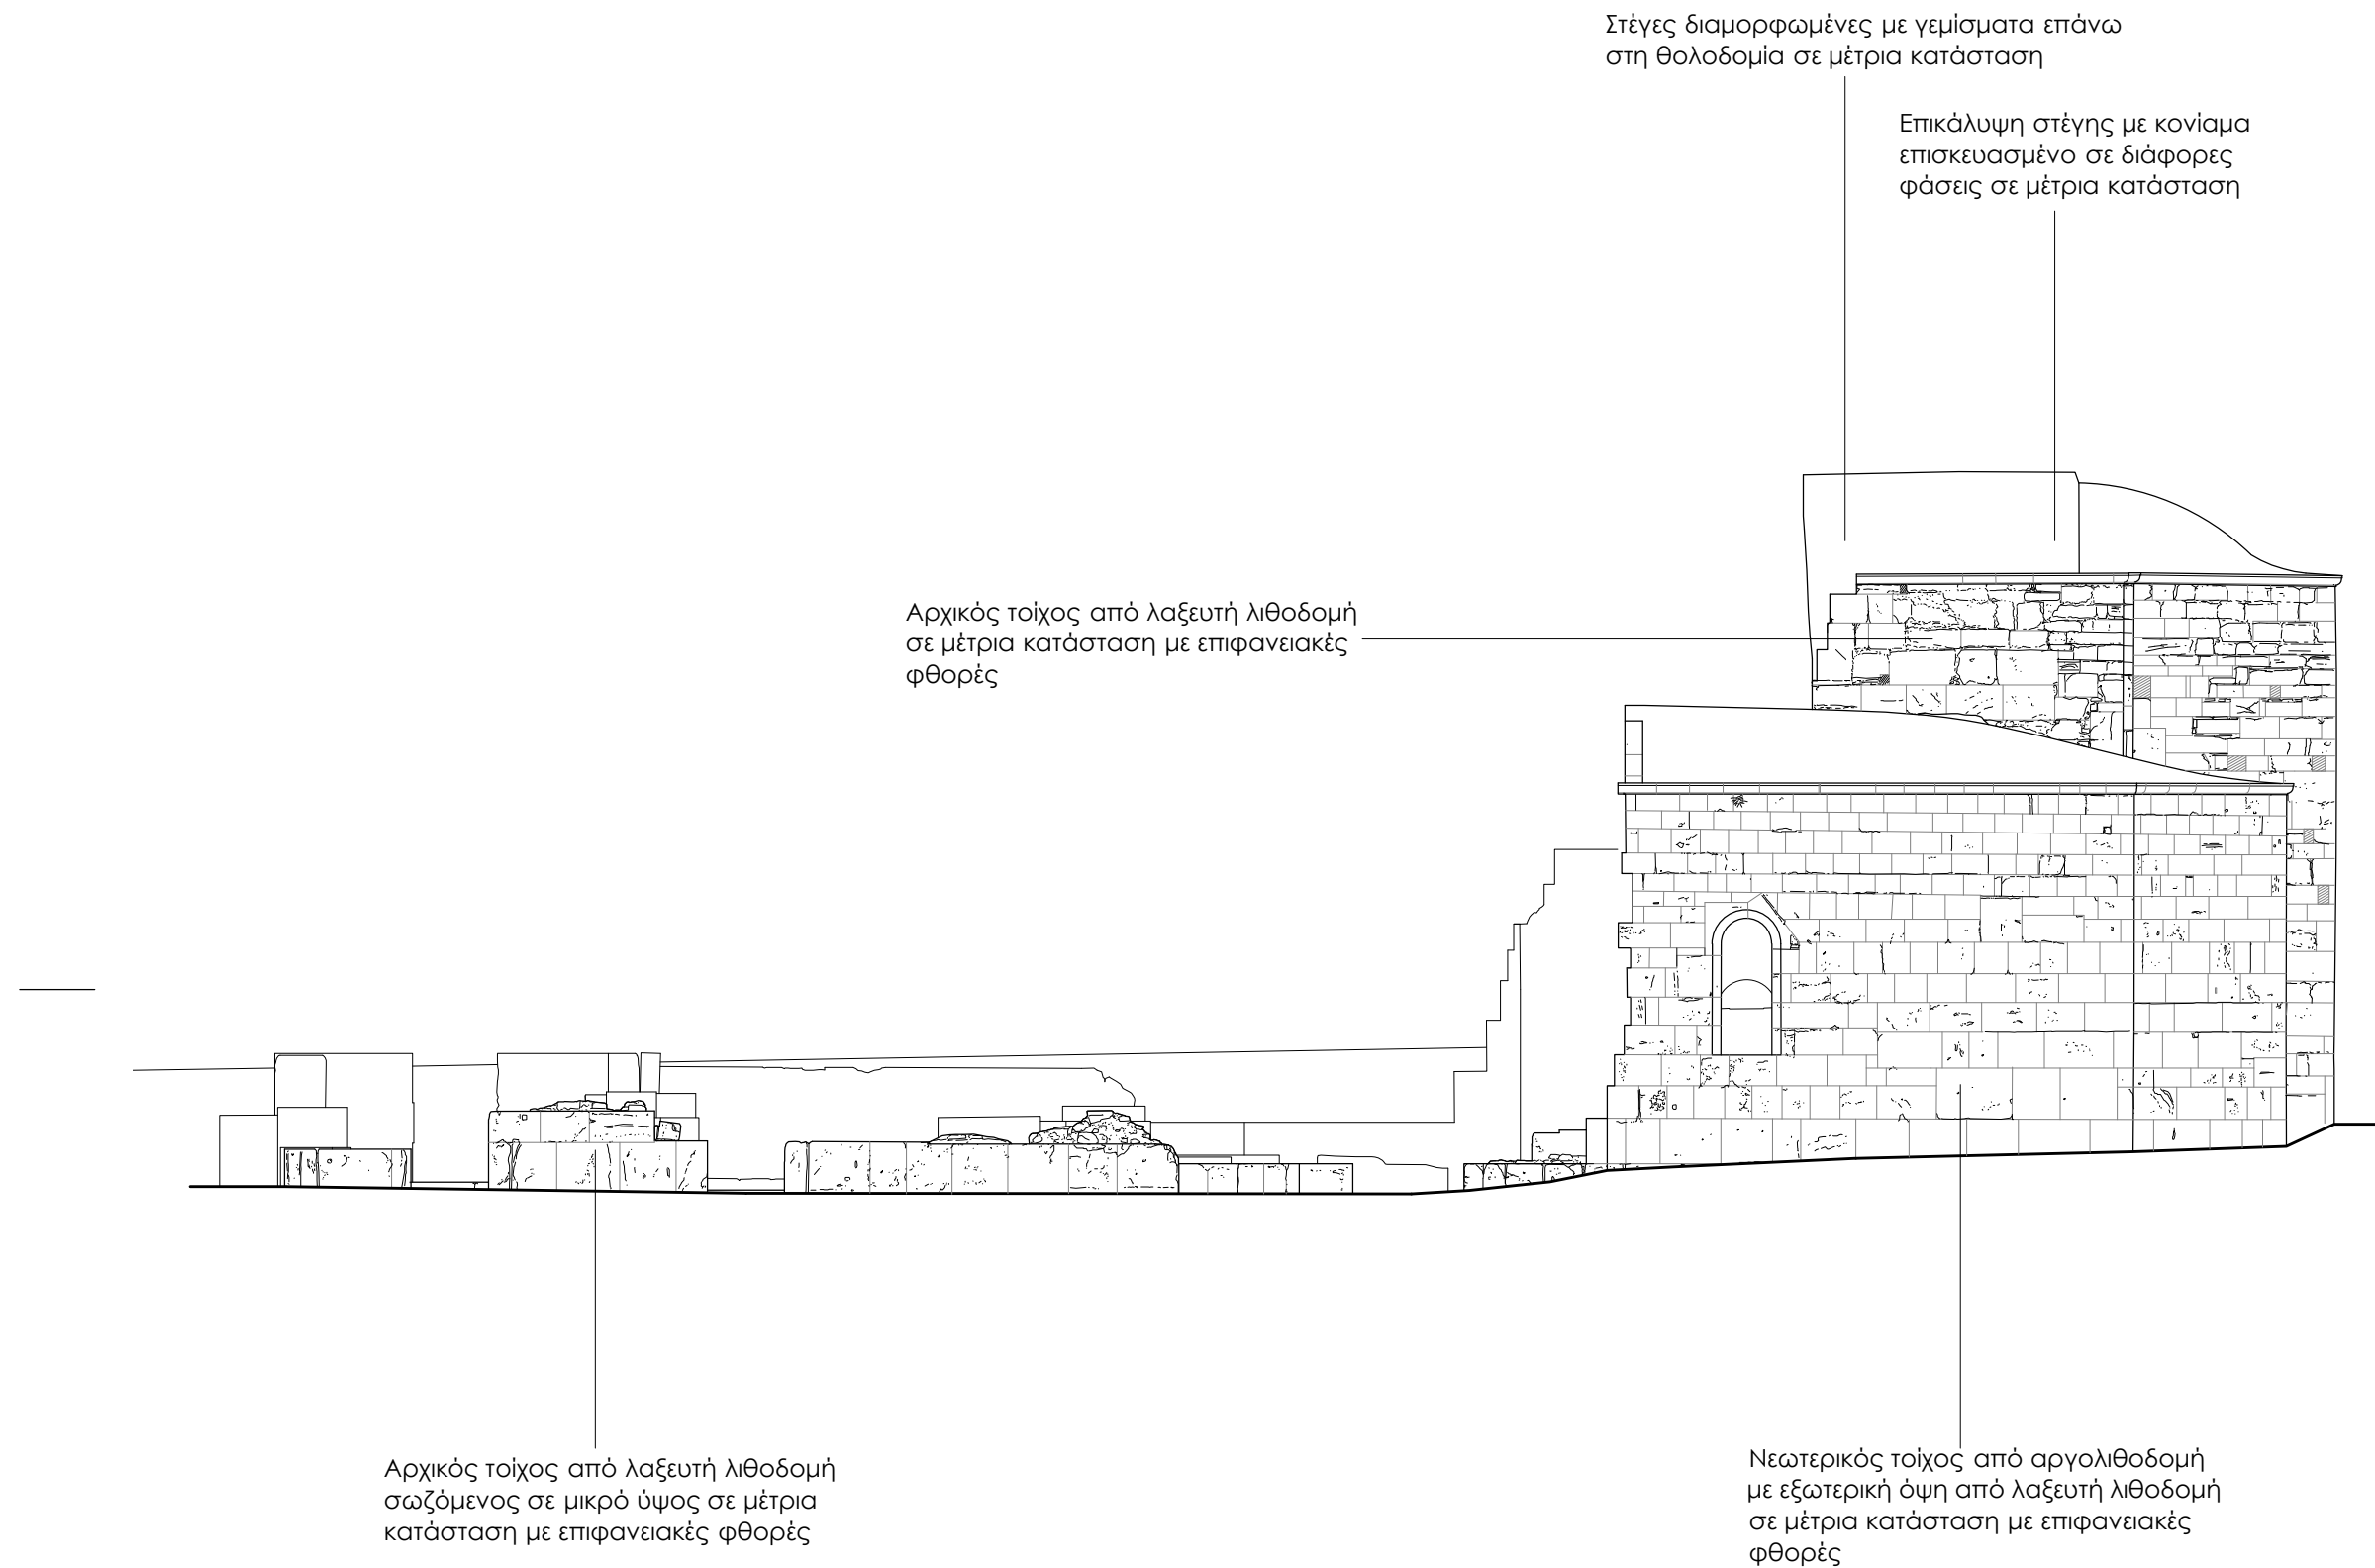

0 1 5 10M

Αναλημματικός τοίχος
από αργολιθοδομή
σε καλή κατάσταση

Αναλημματικός τοίχος
και συρματοπερίφραξη
σε μέτρια κατάσταση

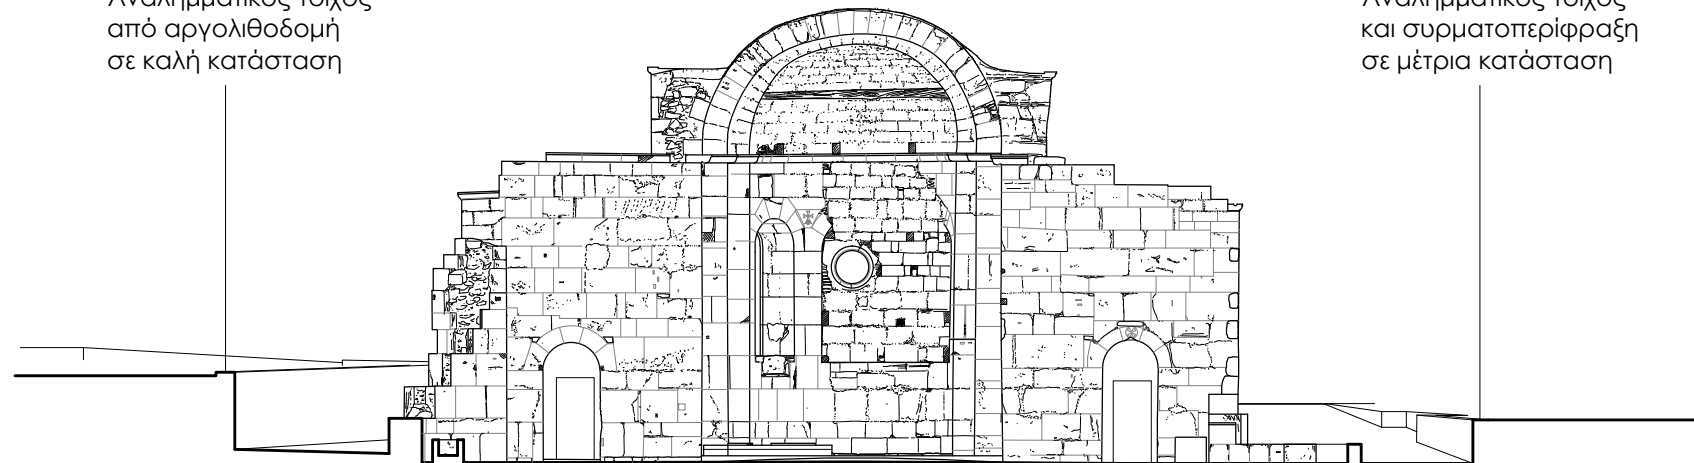


0 5 10 20M


ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Σχ.ΥΚ.ΠΧ.02 ΤΟΜΗ 1-1


ΚΛ. 1:200

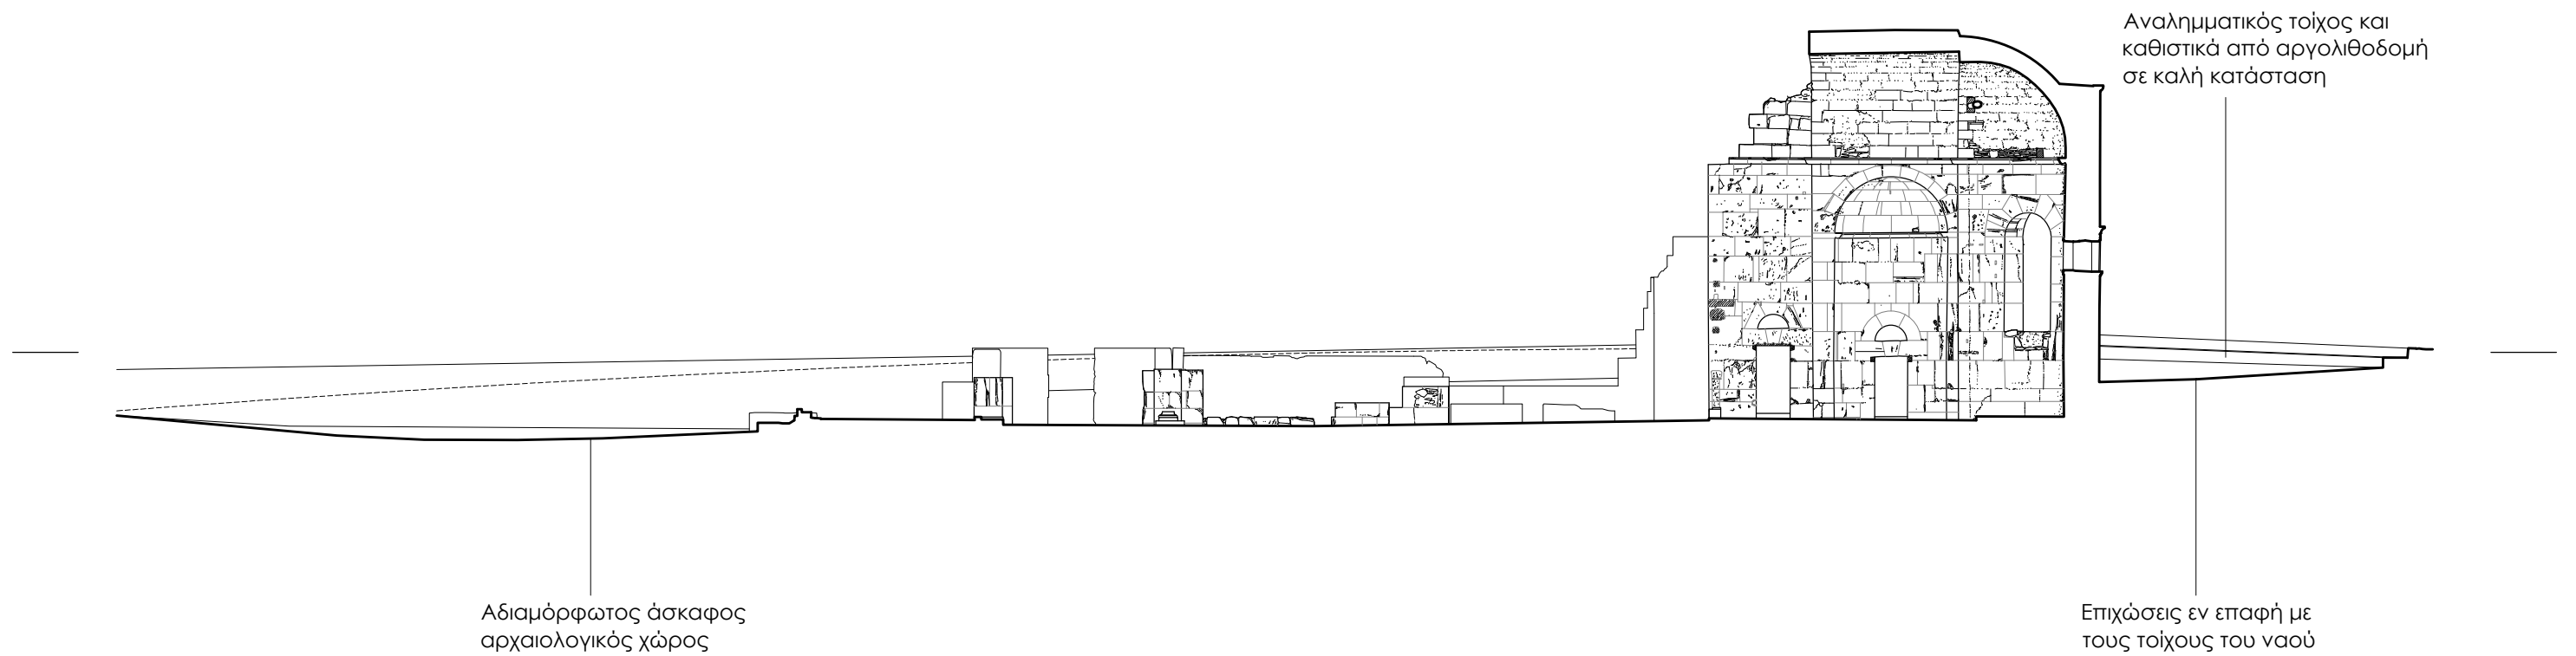


0 5 10 20M



ΟΨΗ




ΑΝΟΨΗ

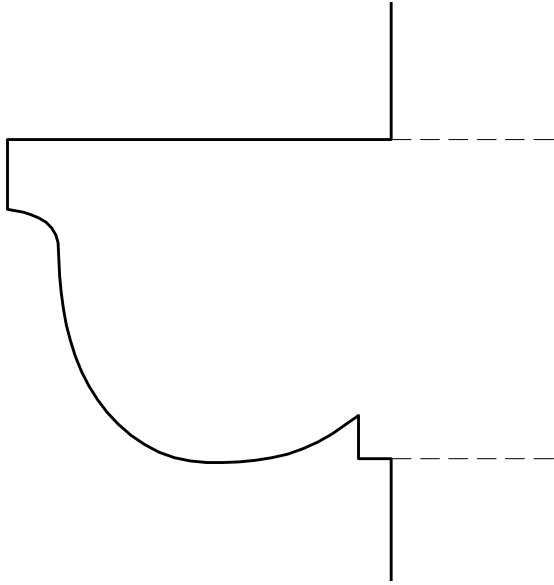


ΤΟΜΗ




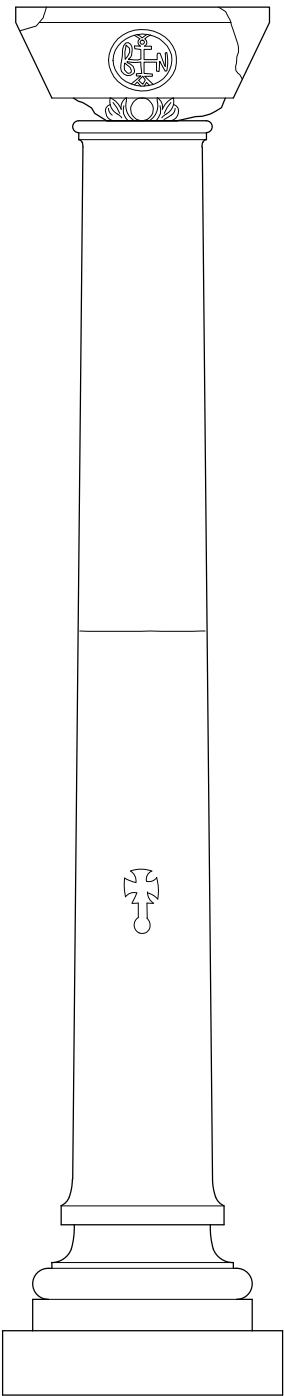

ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ

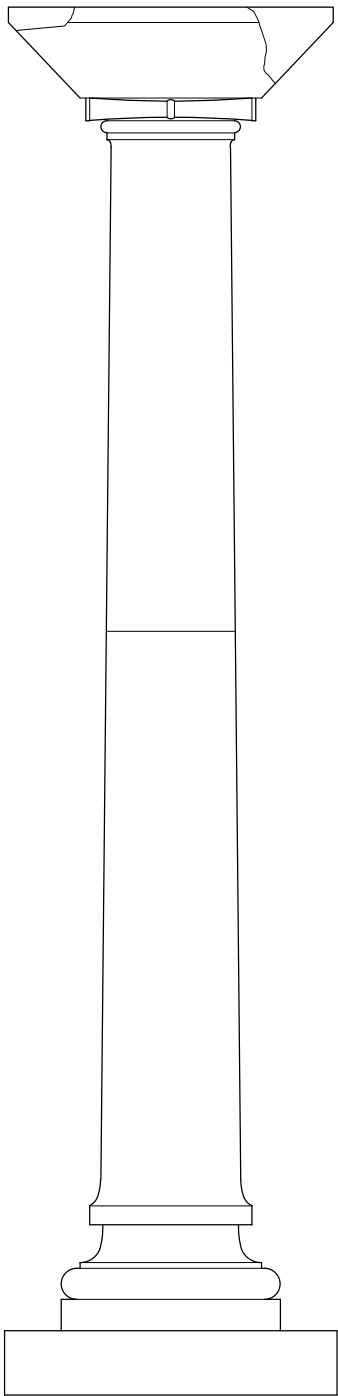


ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

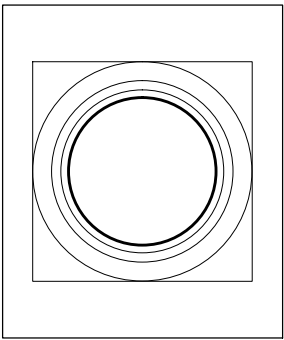


ΚΑΤΟΨΗ


ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΙΩΝ

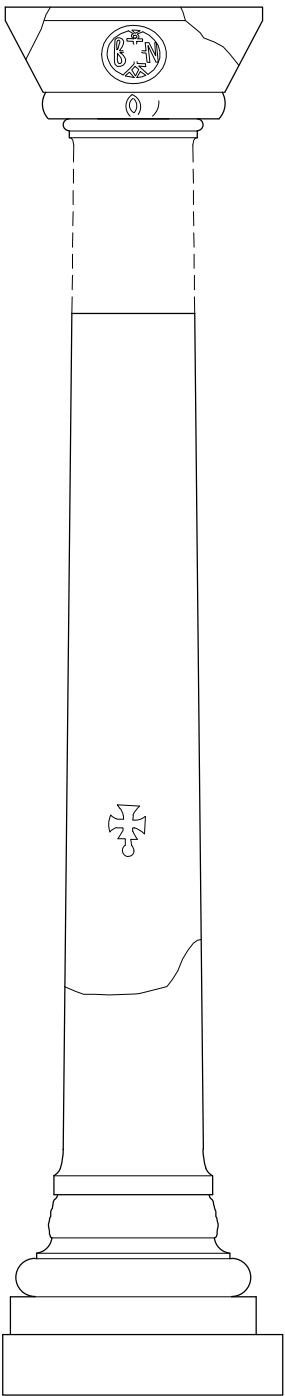

ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ

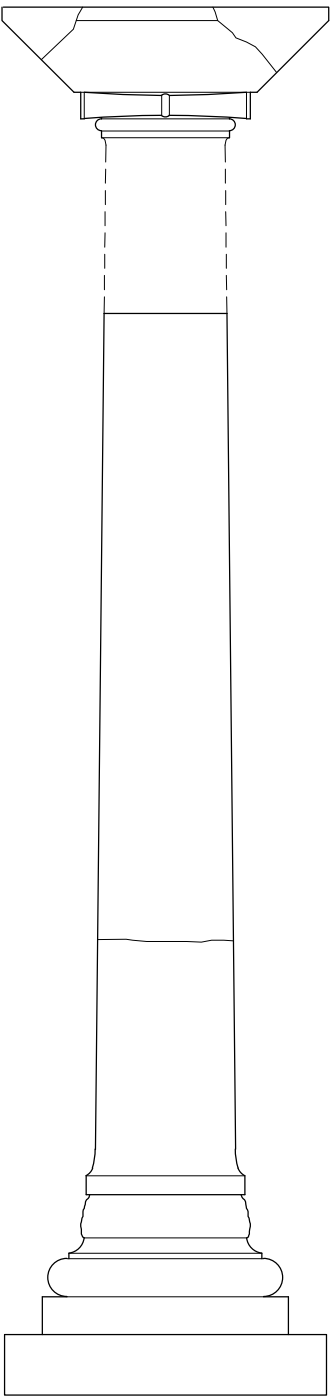





ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

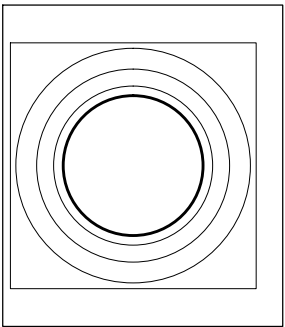


ΚΑΤΟΨΗ


ΝΟΤΙΟΣ ΚΙΩΝ



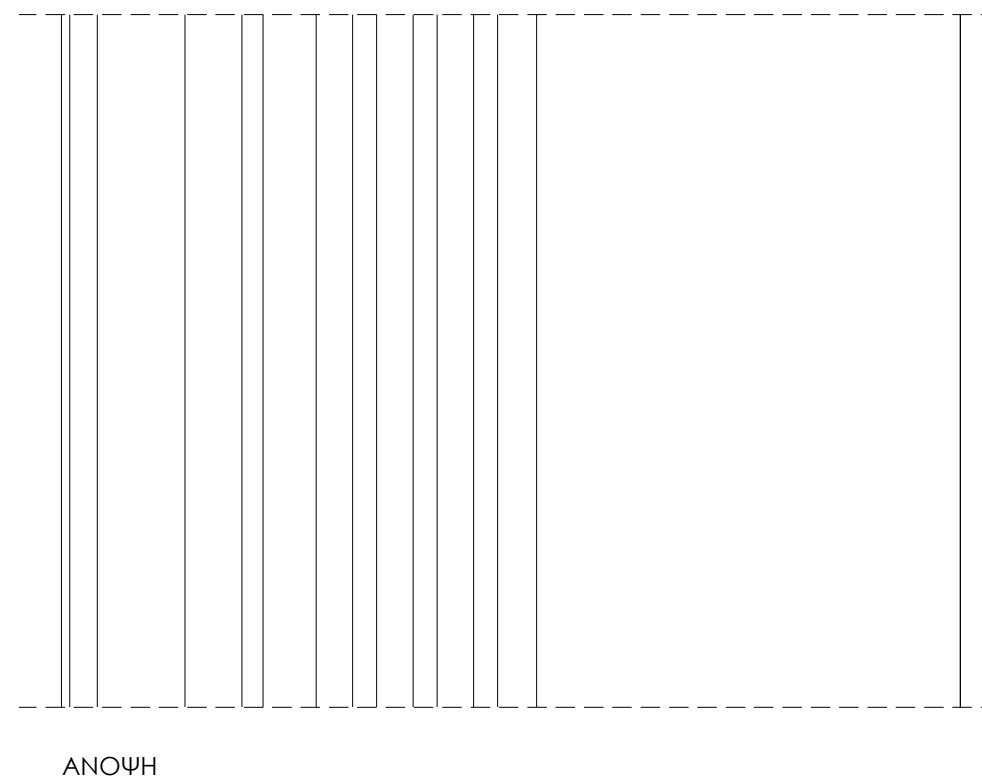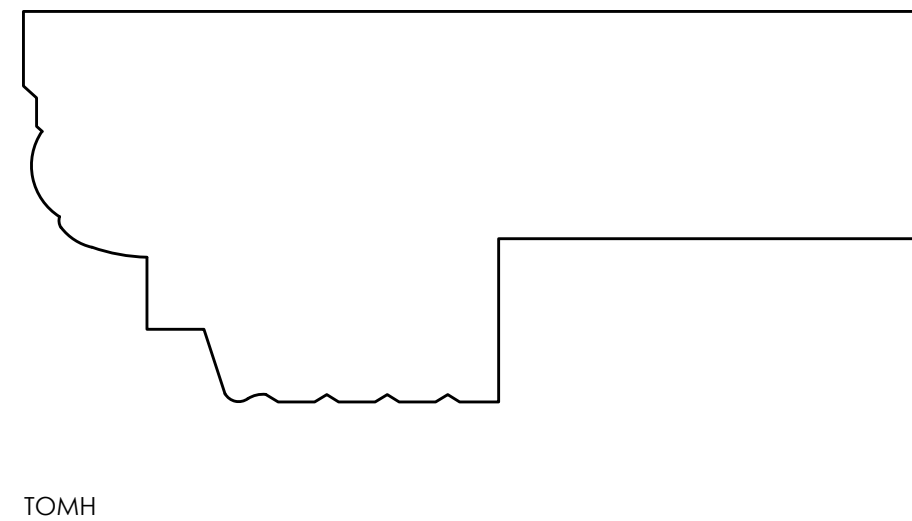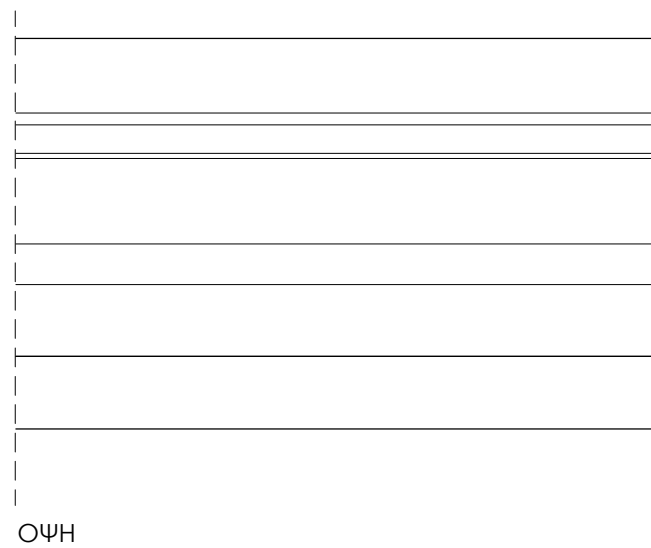


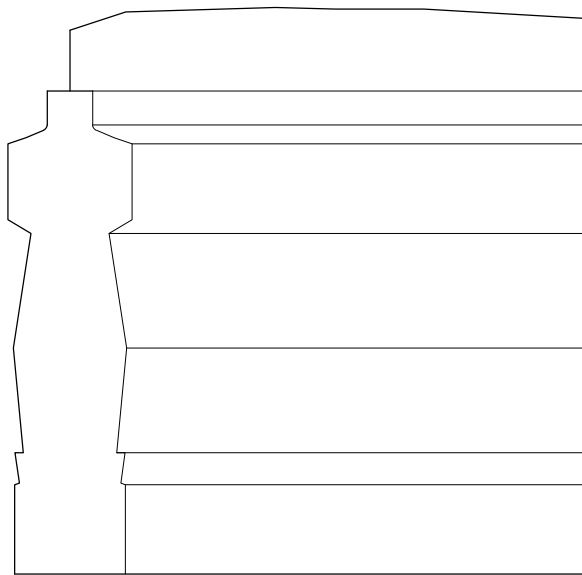

ΟΨΗ

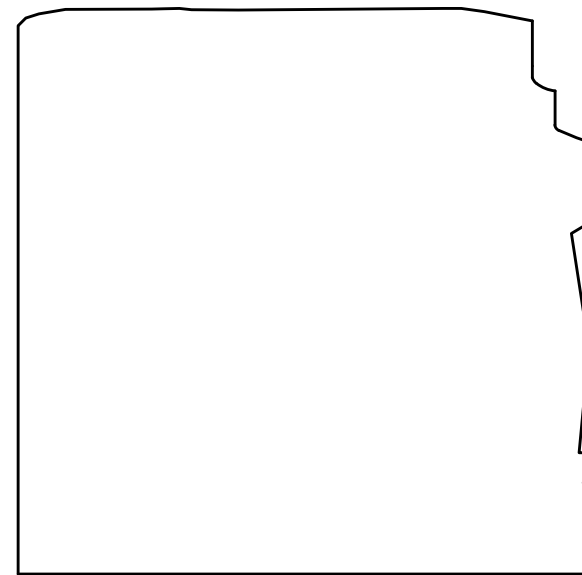

ΤΟΜΗ




ΚΑΤΟΨΗ







ΟΨΗ

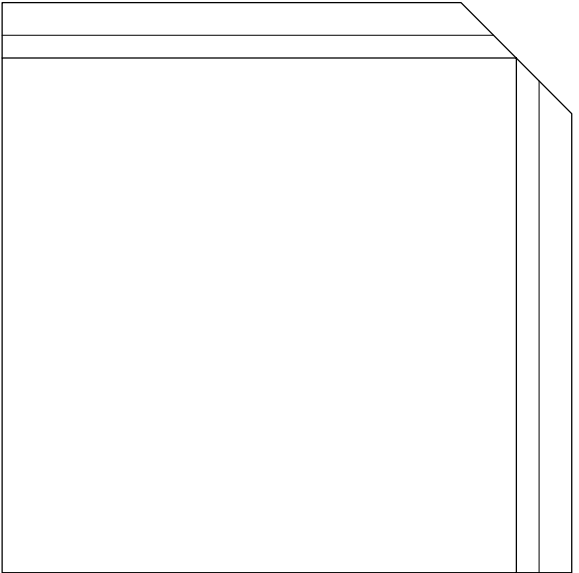


ΚΑΤΟΨΗ



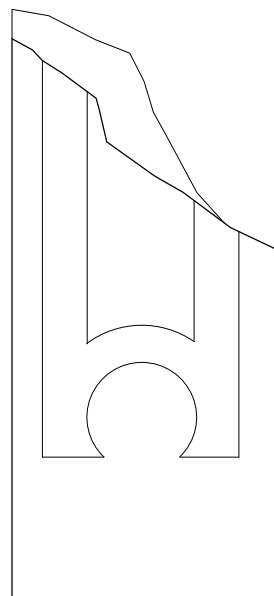


ΟΨΗ

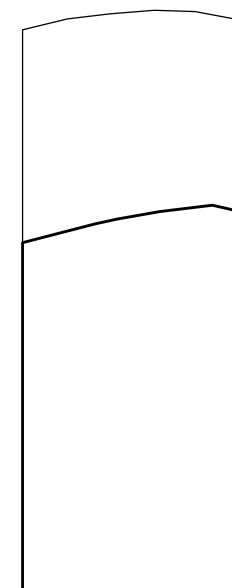


ΤΟΜΗ



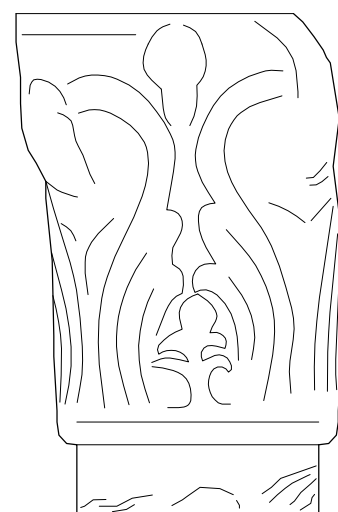

ΟΨΗ




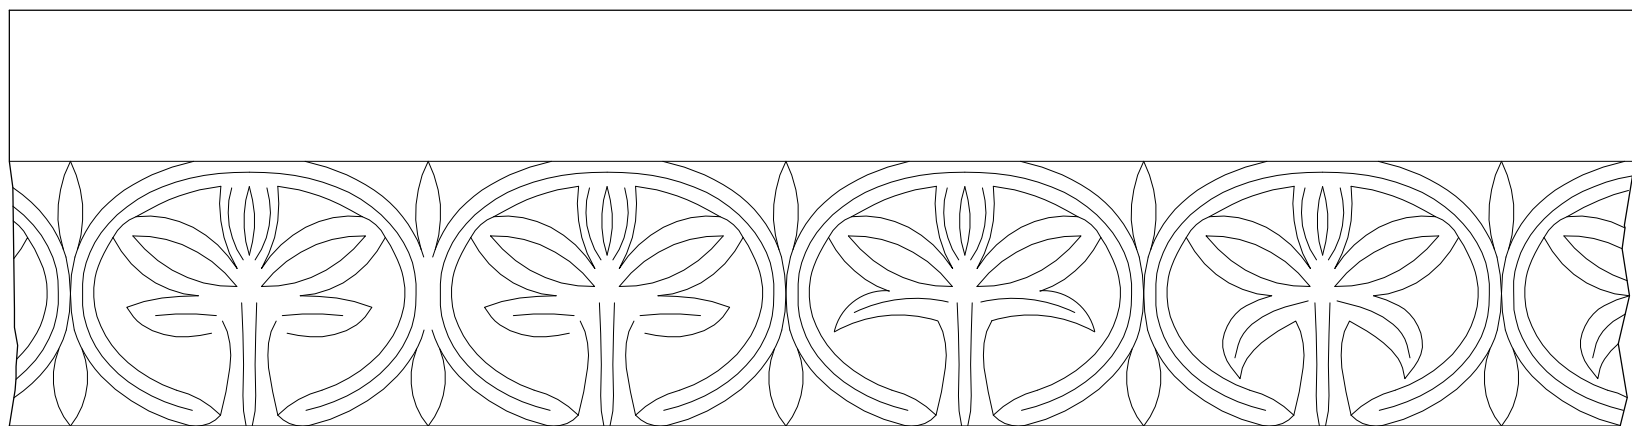


ΟΨΗ



ΤΟΜΗ




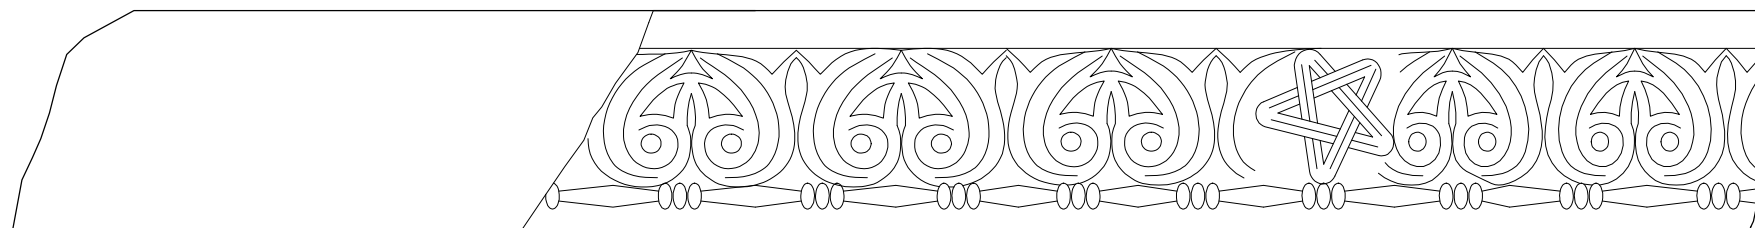

ΟΨΗ




ΤΟΜΗ

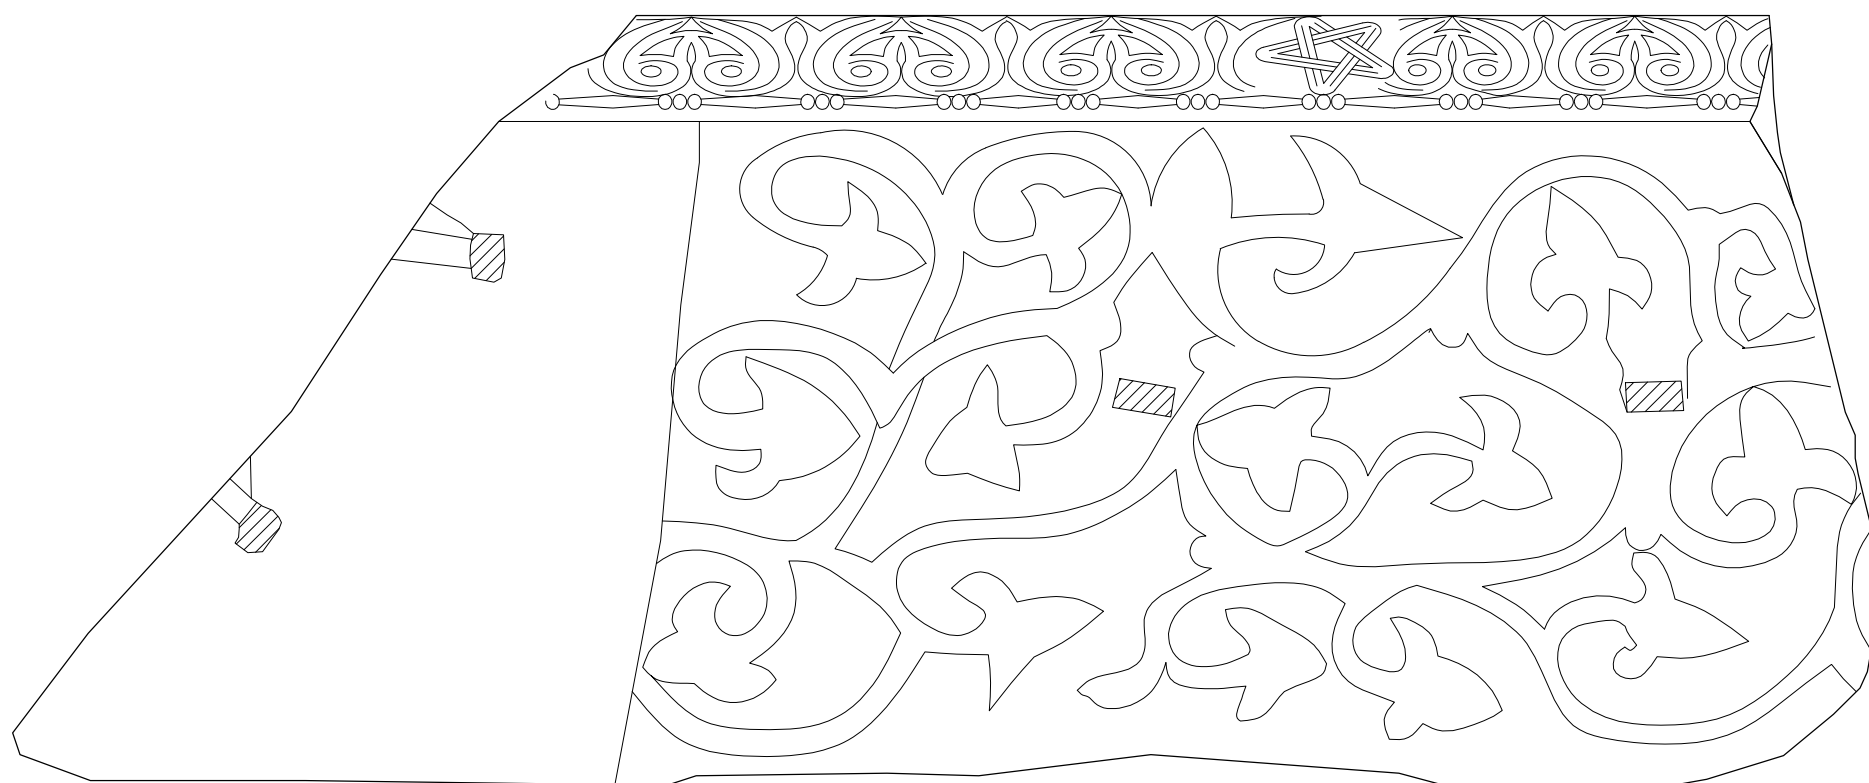


ΑΝΟΨΗ




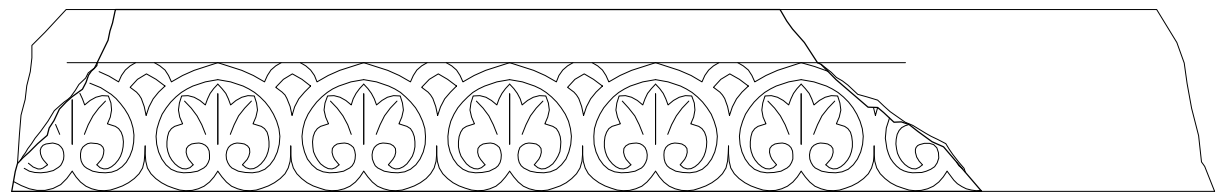

ΟΨΗ

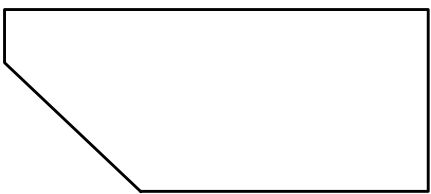


ΤΟΜΗ

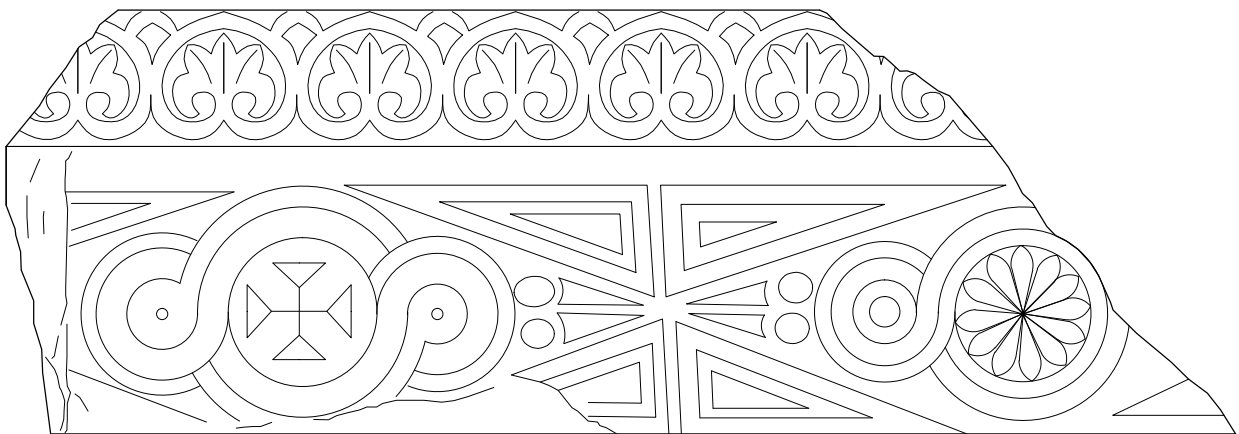


ΑΝΟΨΗ




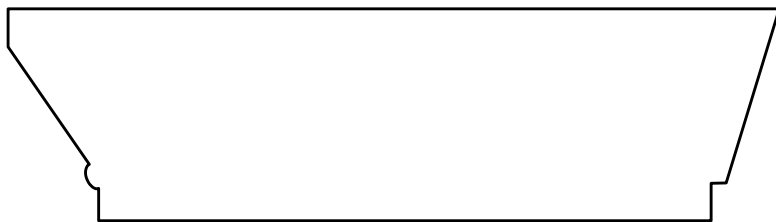

ΤΟΜΗ

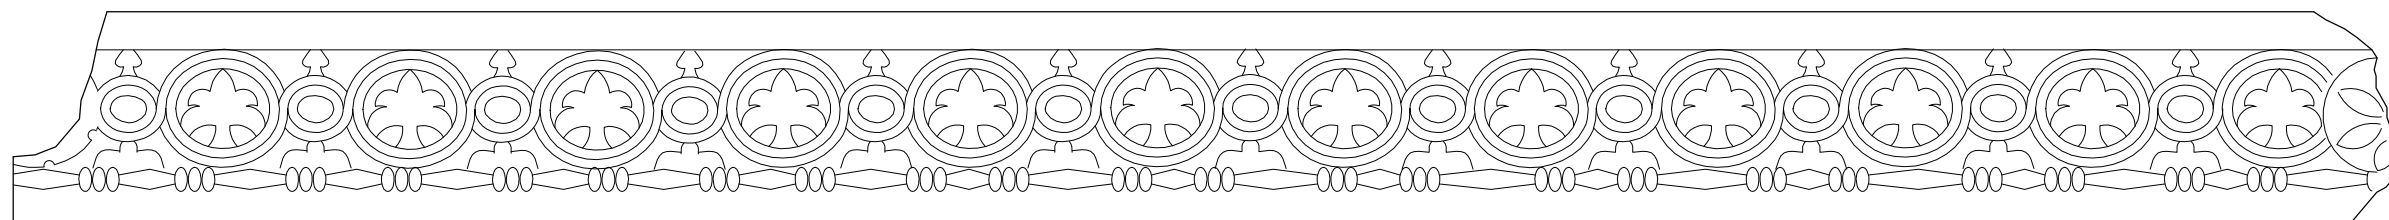


ΟΨΗ

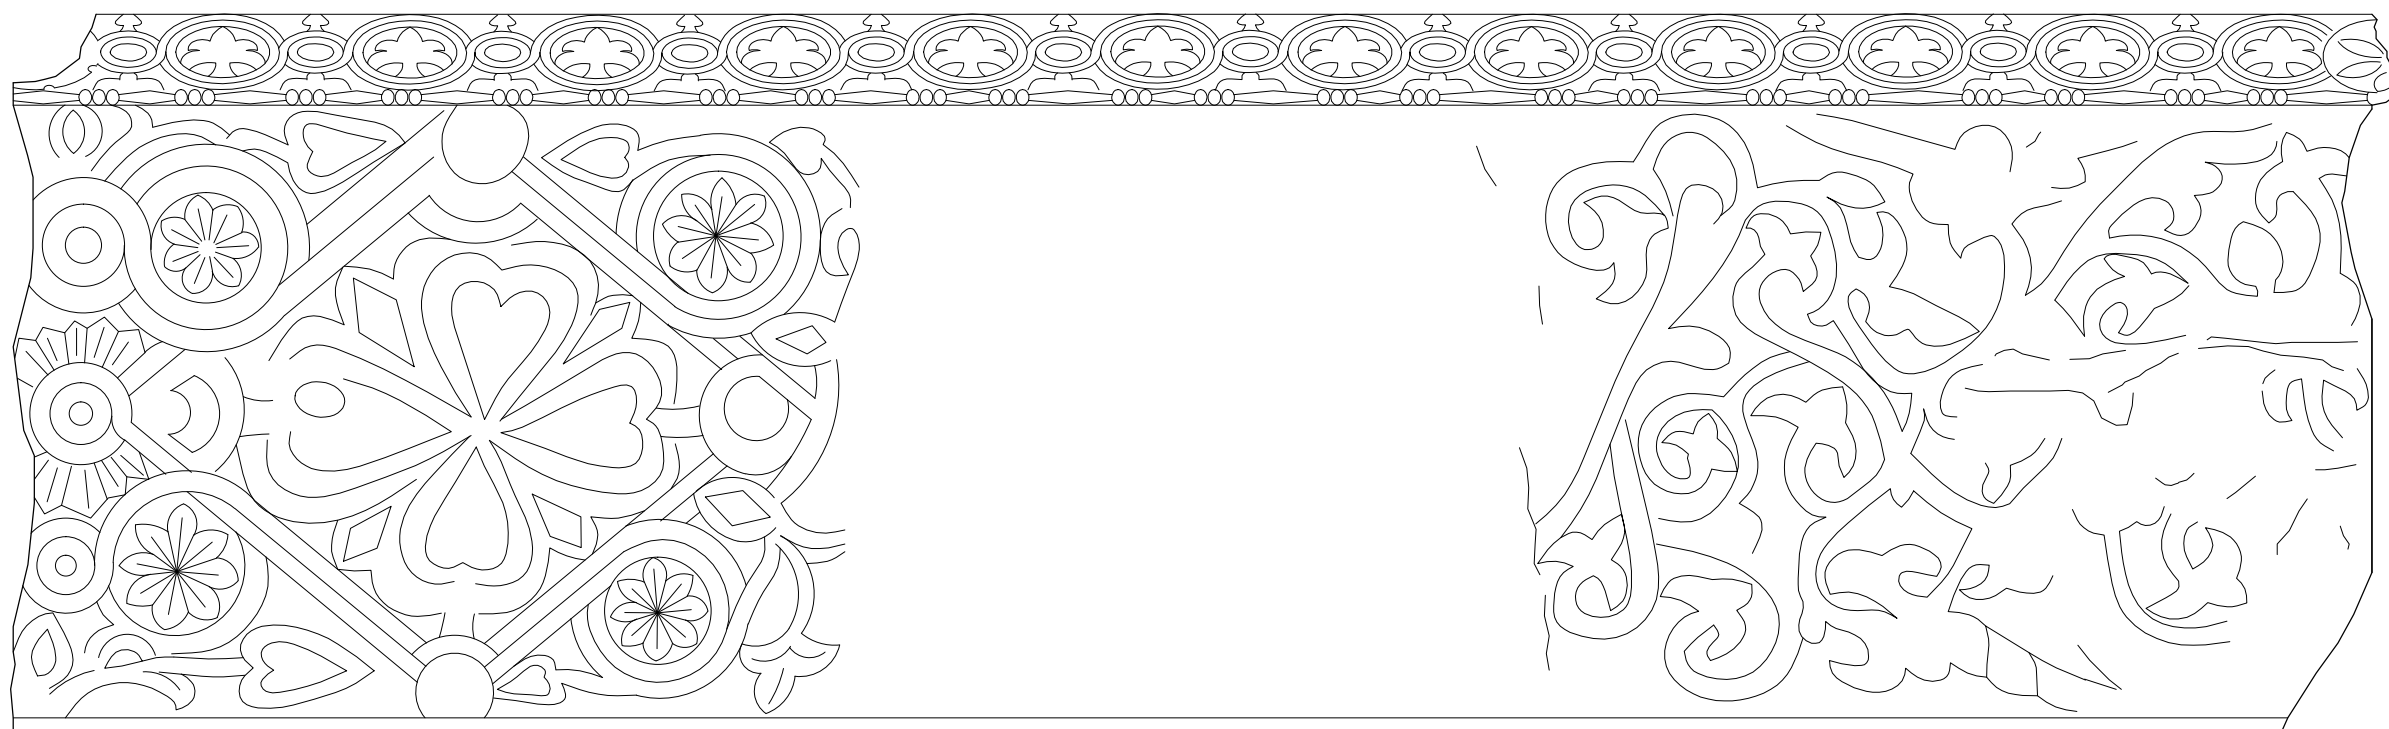


ΑΝΟΨΗ




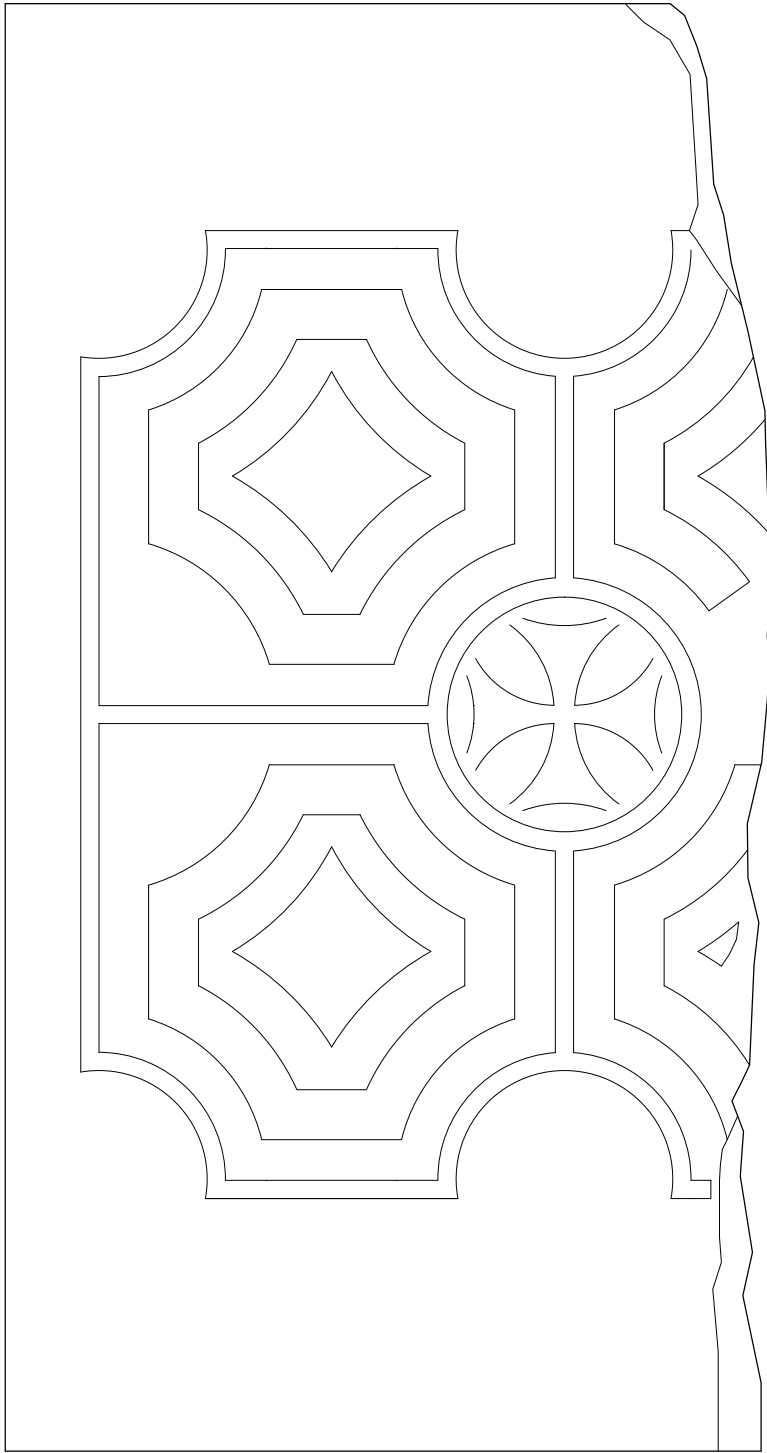

ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ

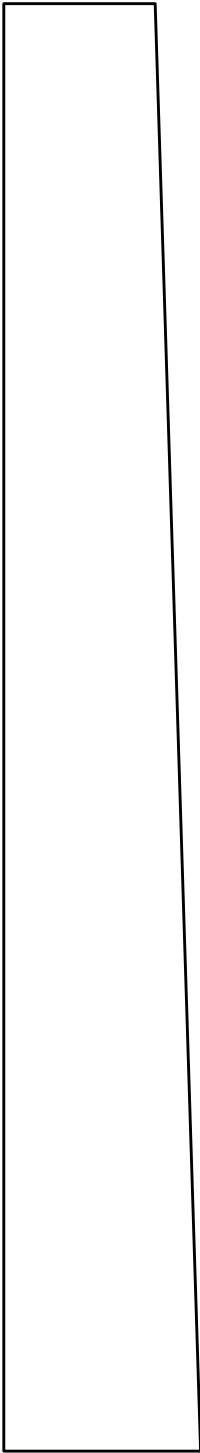


ΤΟΜΗ

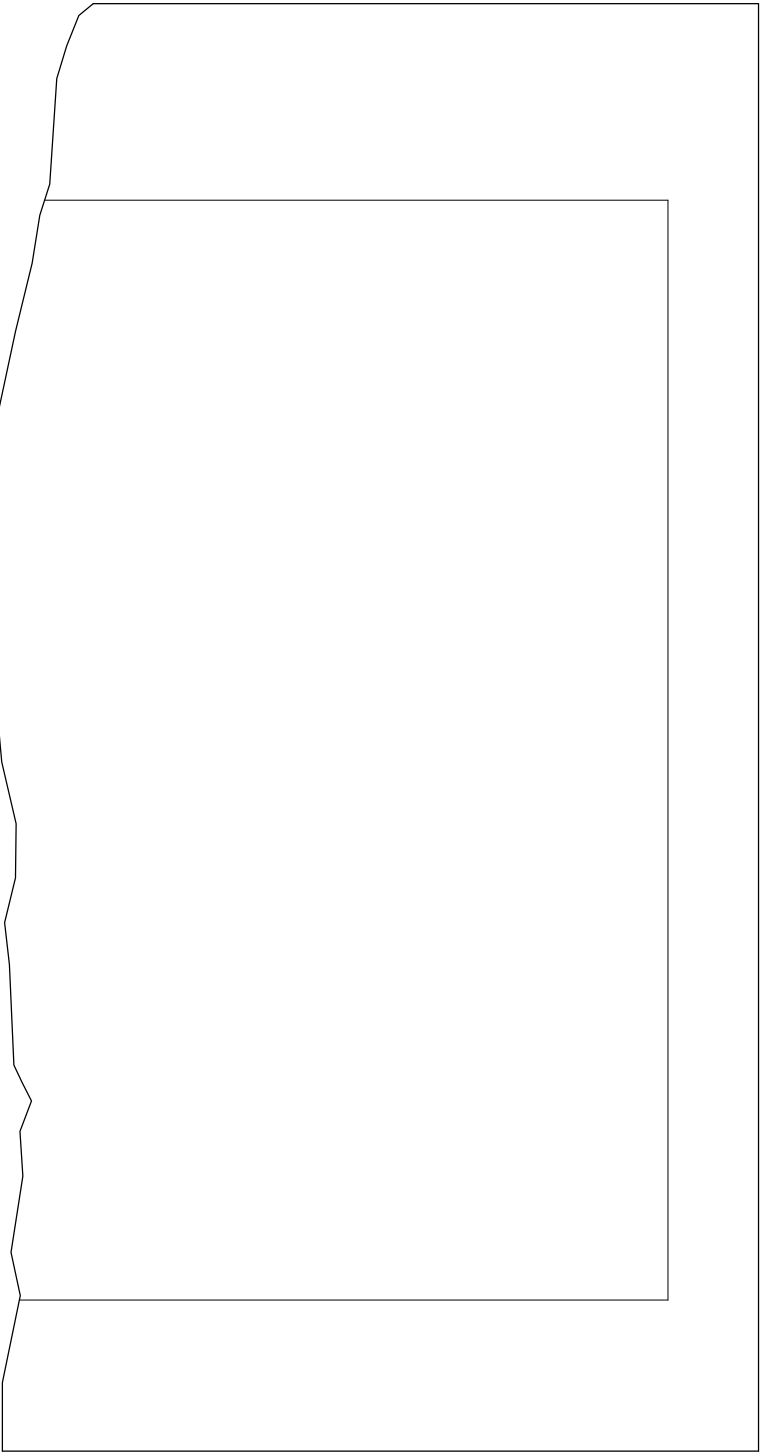

ΟΨΗ




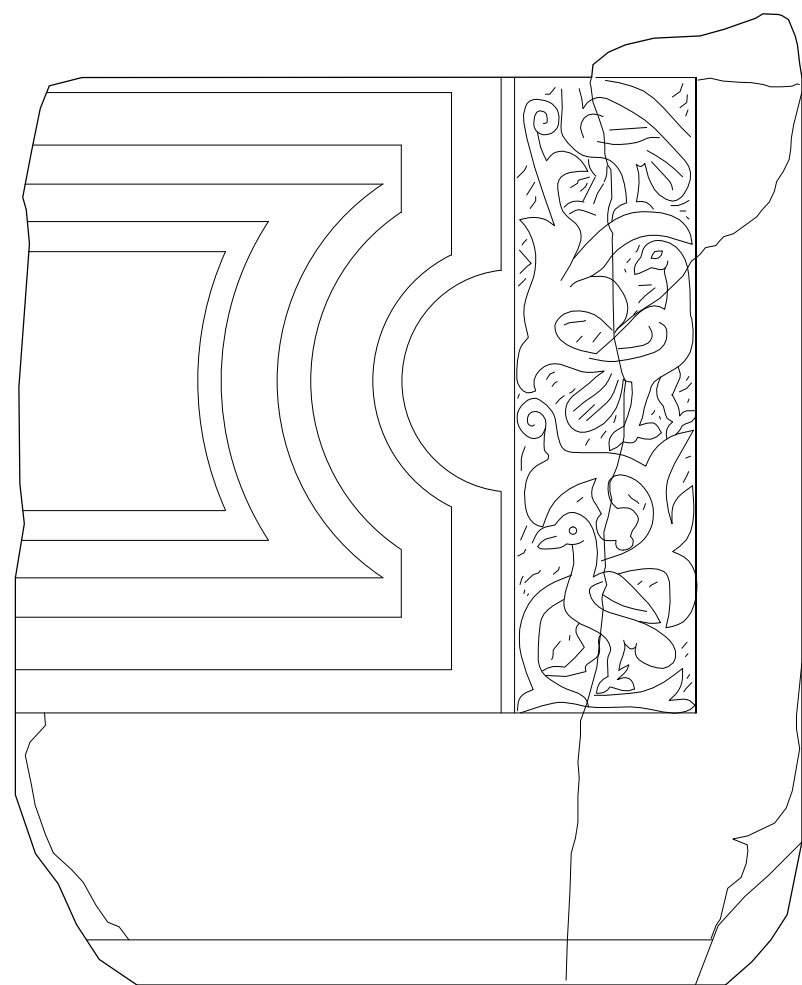

ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ

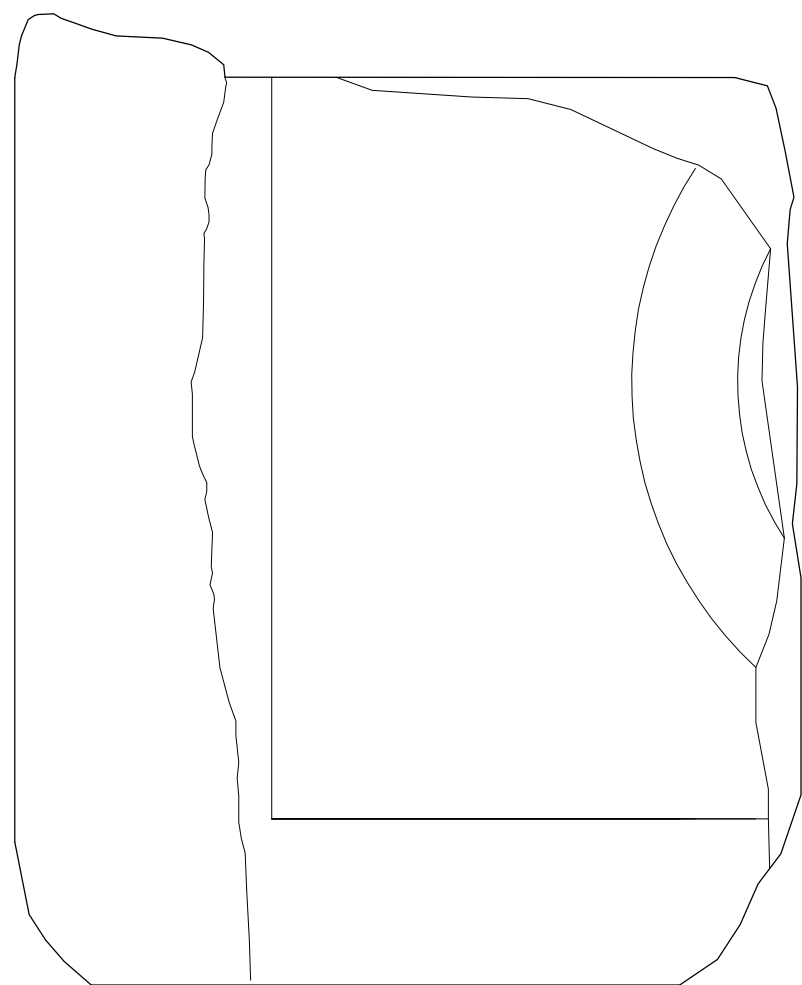

ΟΨΗ



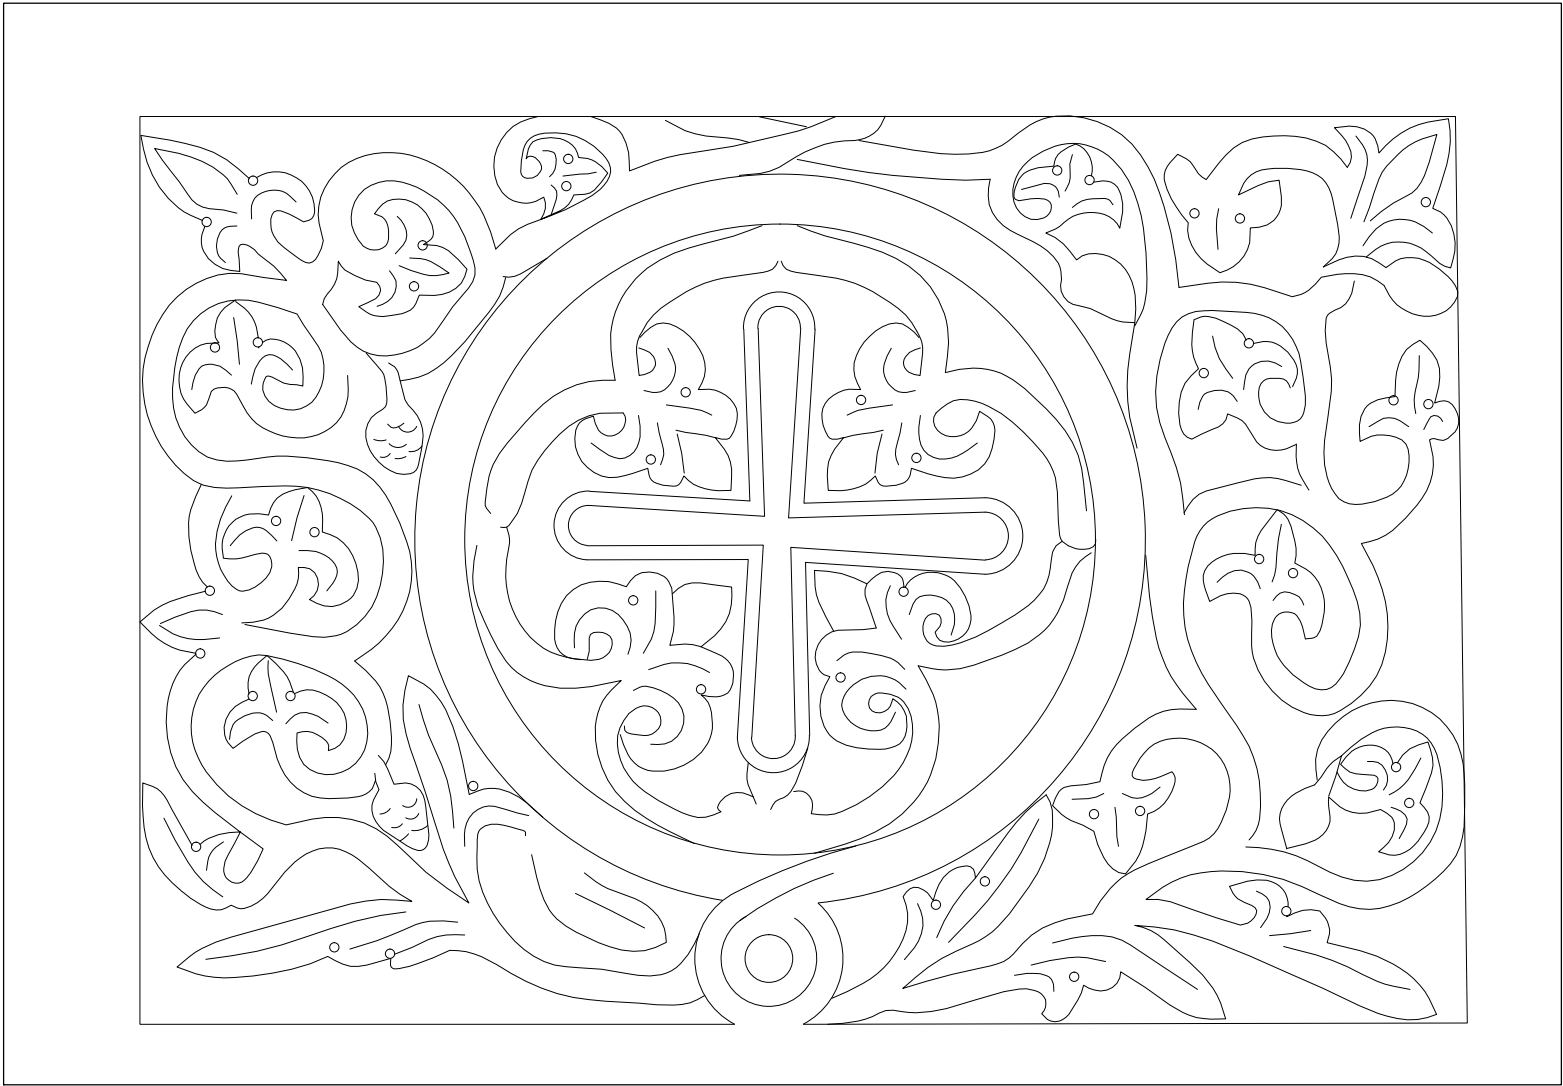


ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ




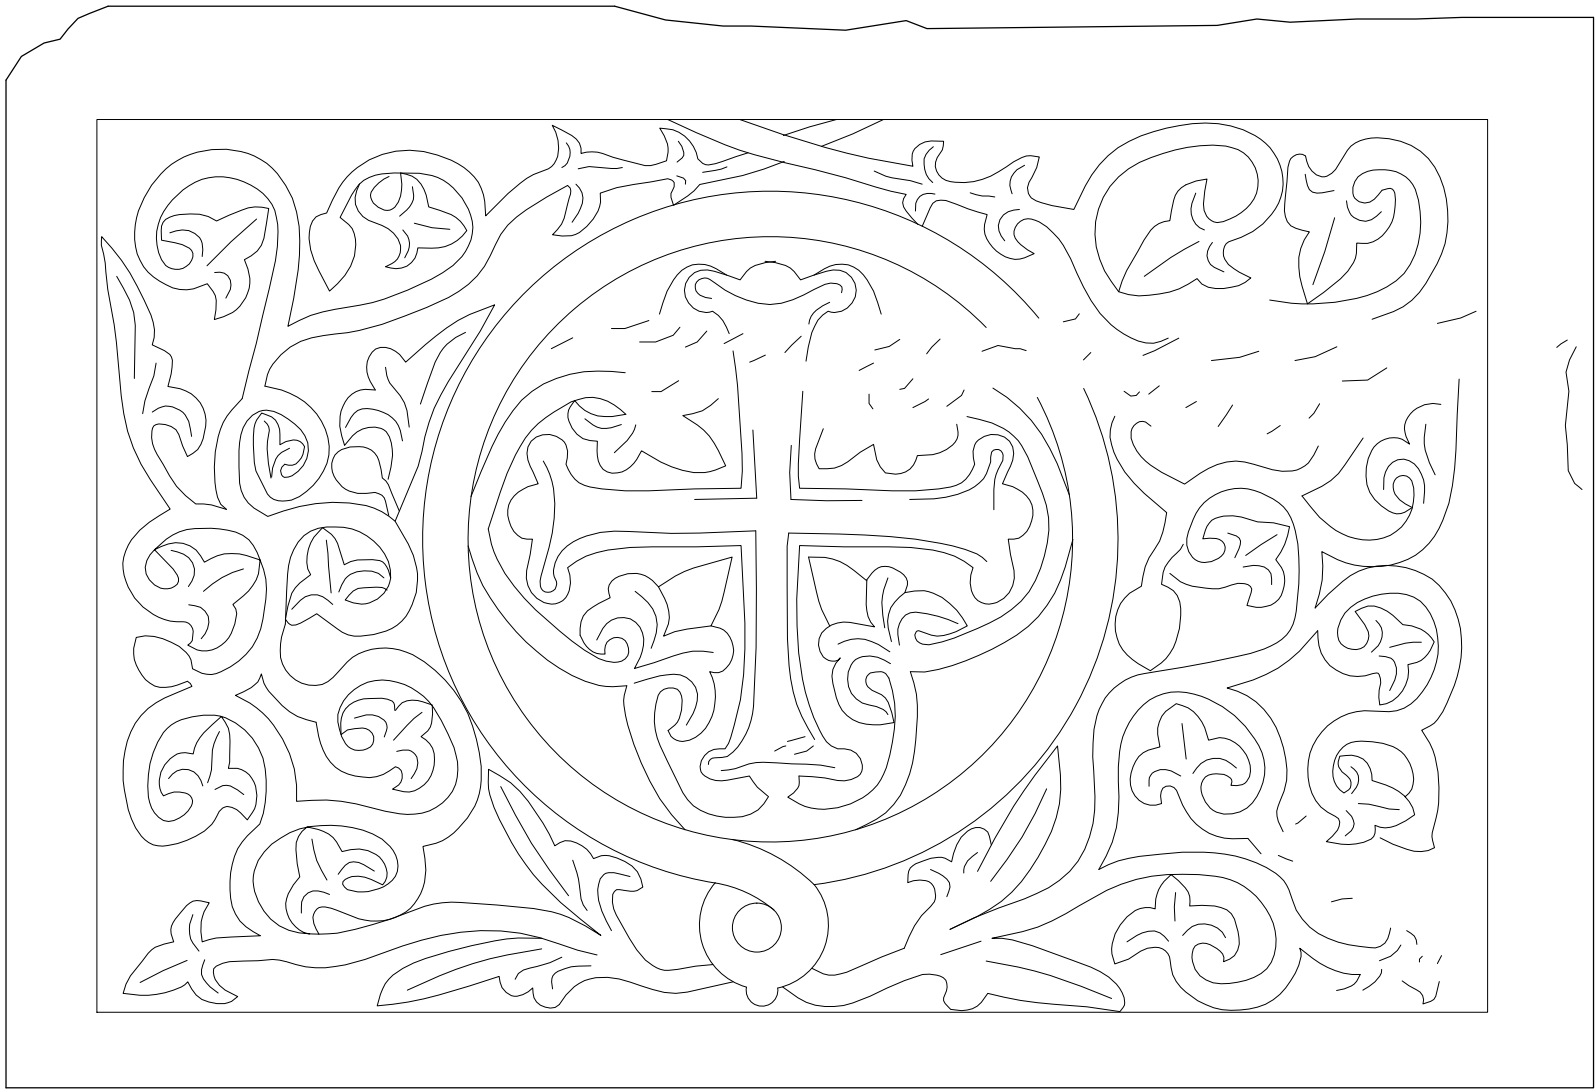


ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ



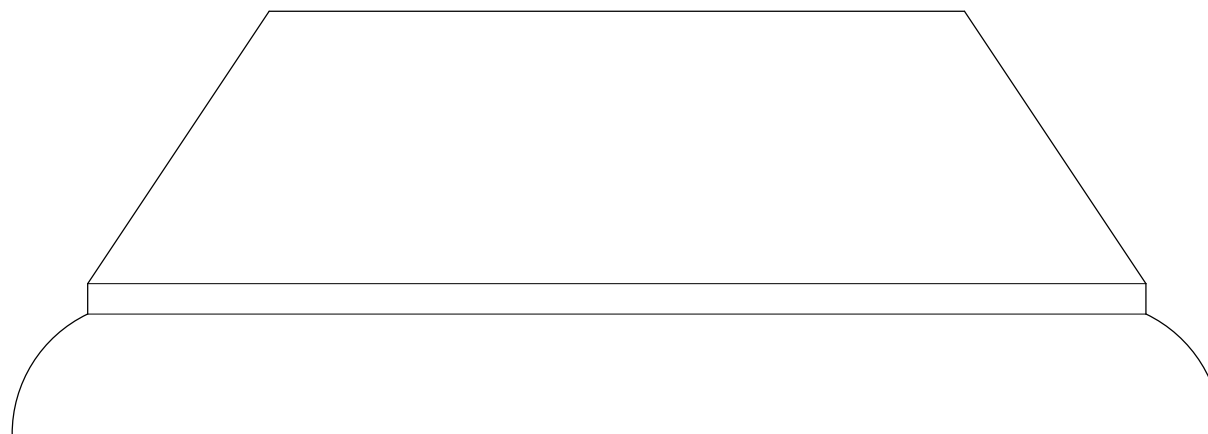

A


ΟΨΗ

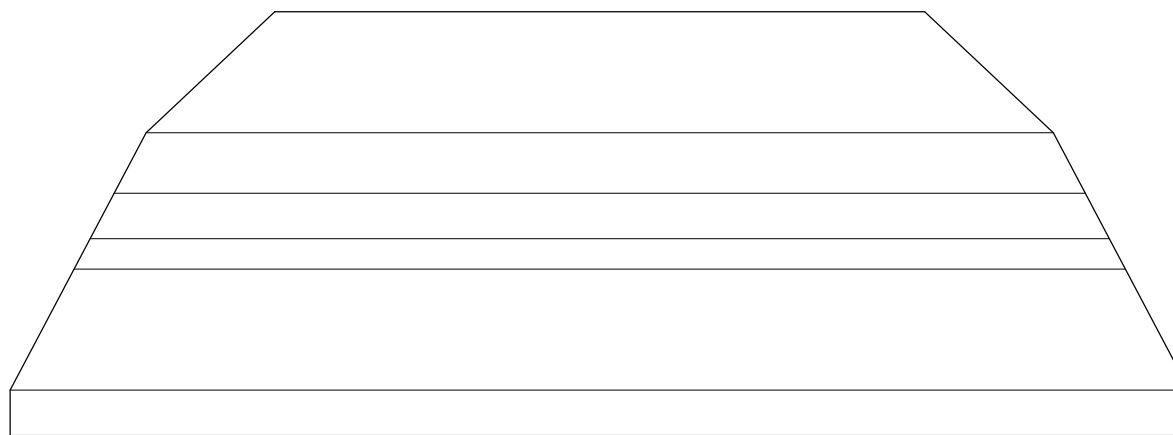


B

ΟΨΗ




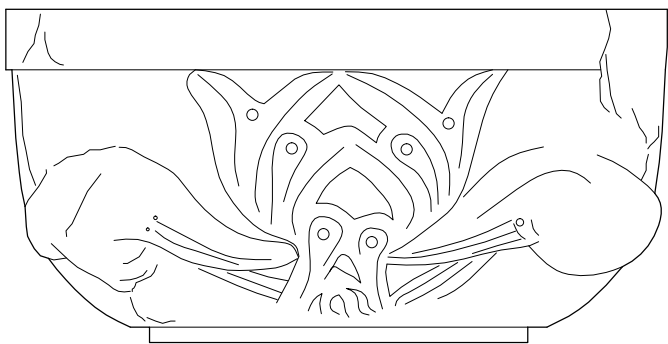

ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ

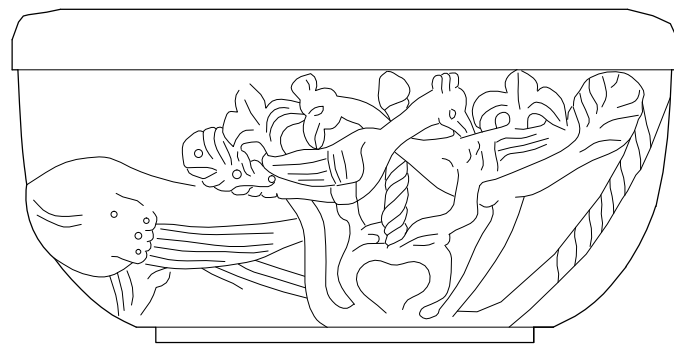


ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

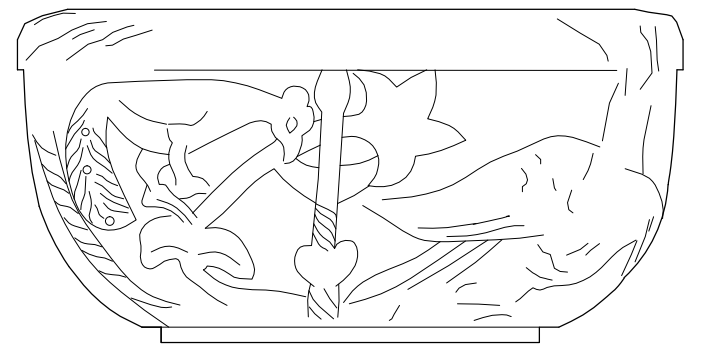


ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ



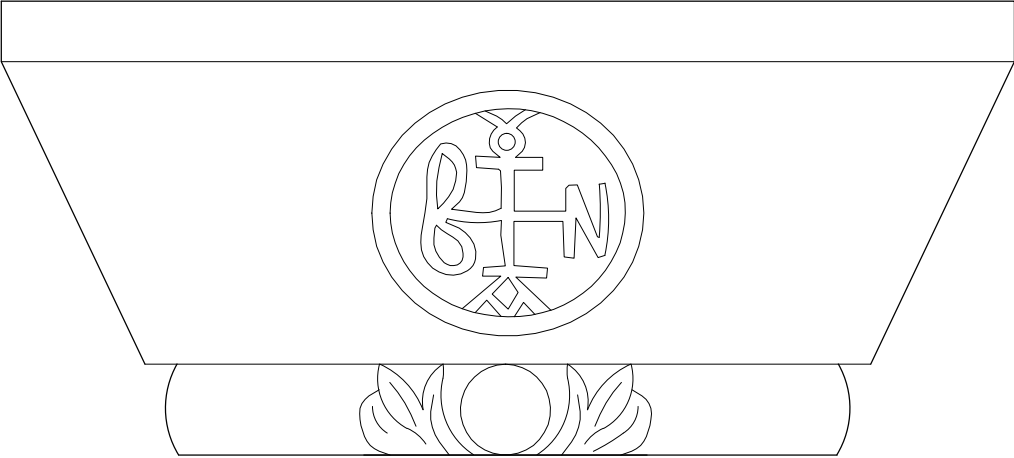


ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ

A

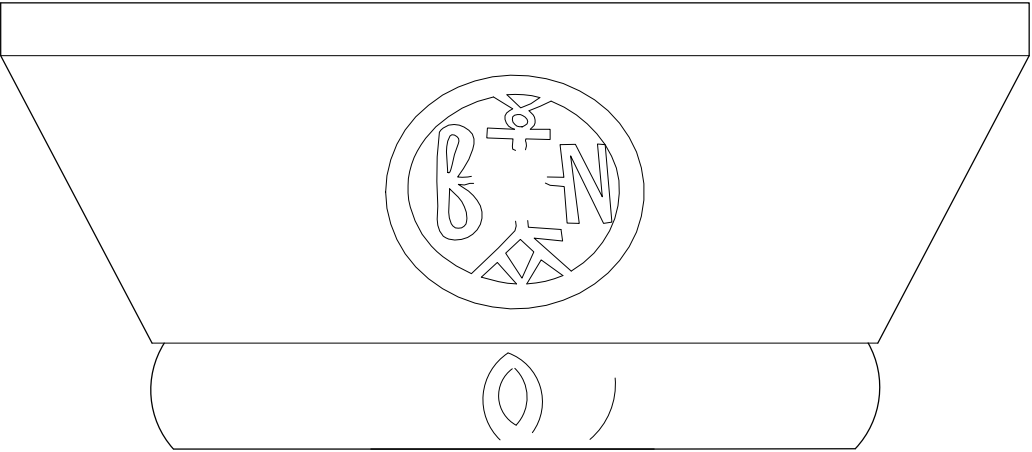



ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ

B




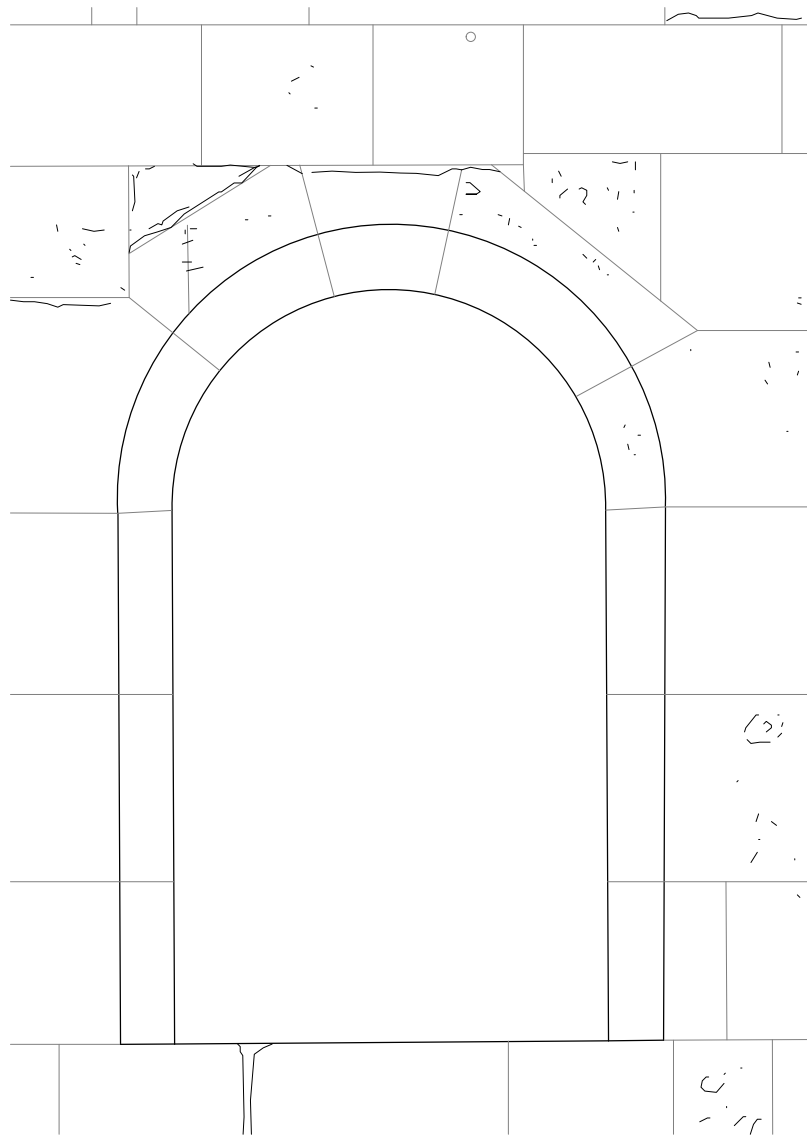


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

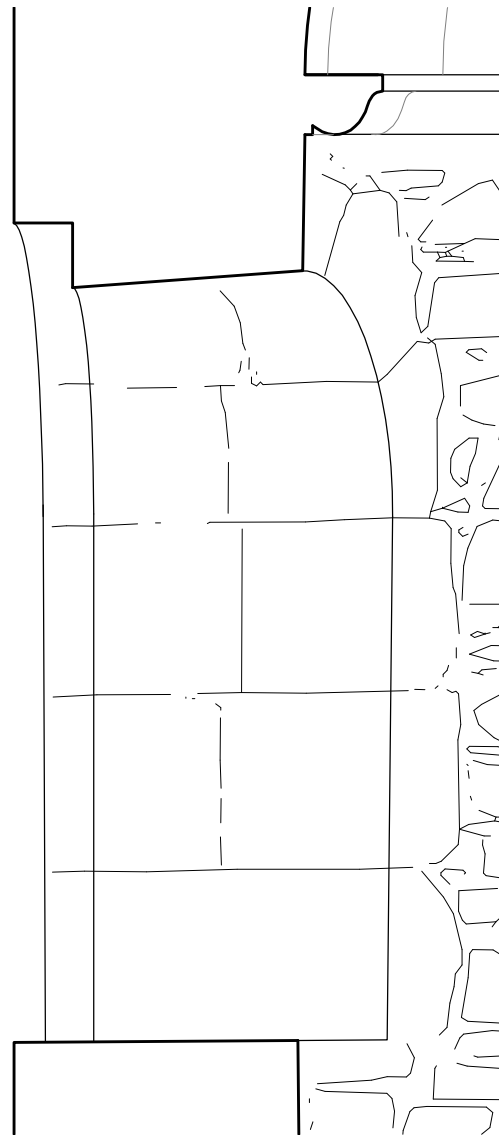


ΤΟΜΗ

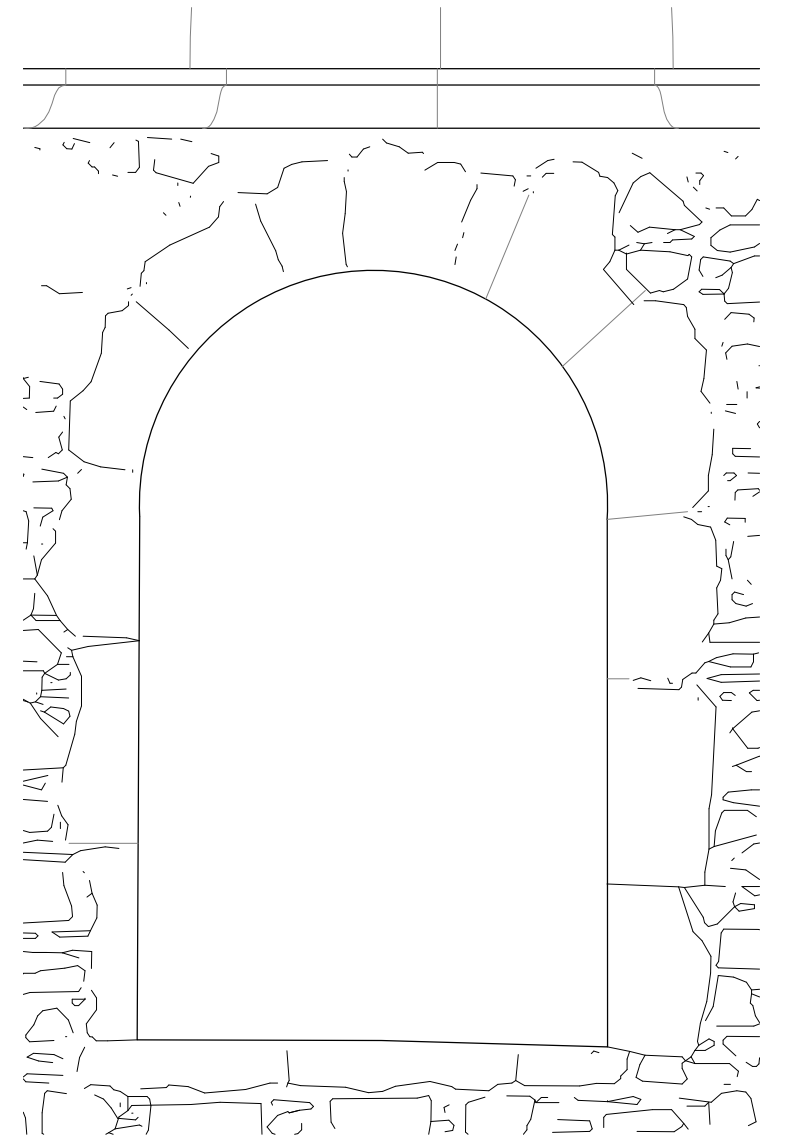

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

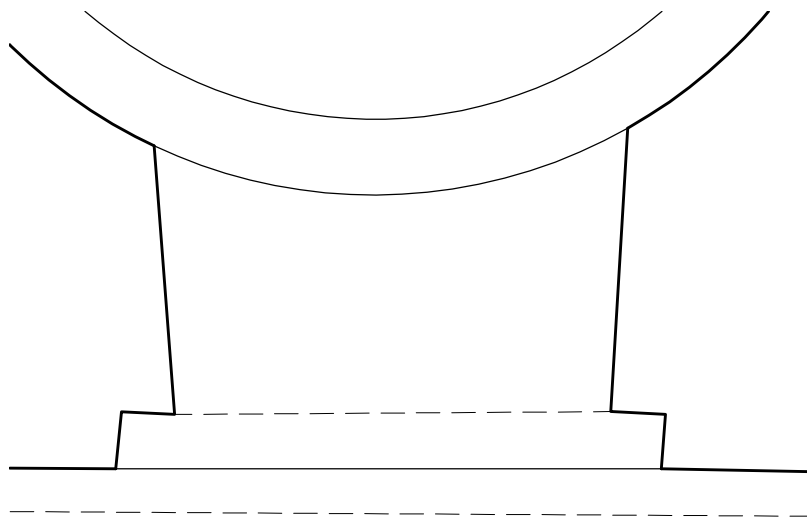


ΚΑΤΟΨΗ







ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

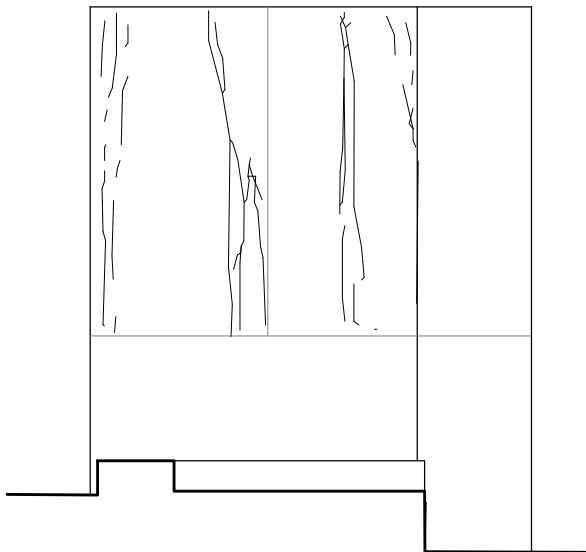


ΤΟΜΗ

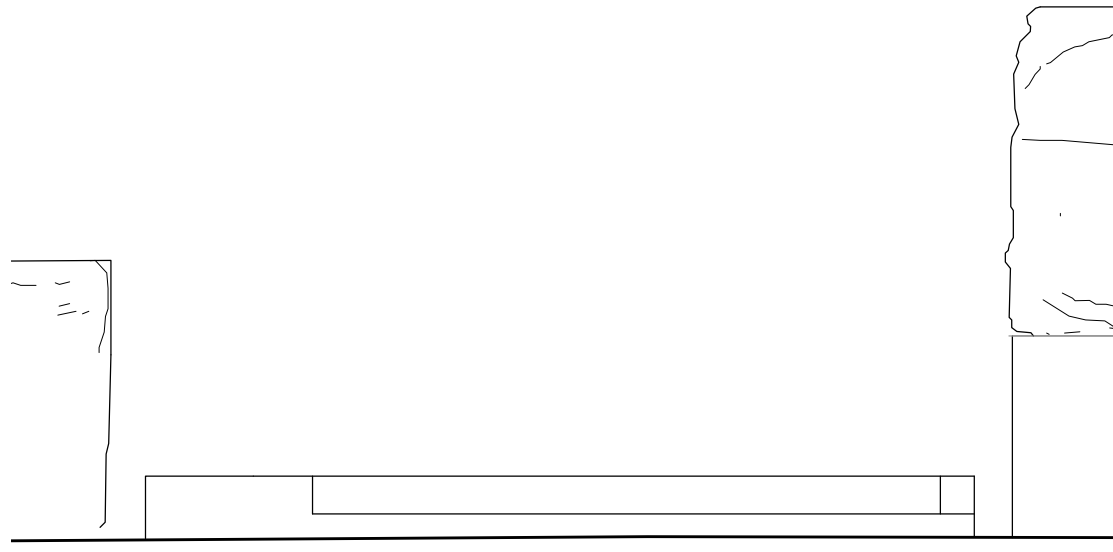


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

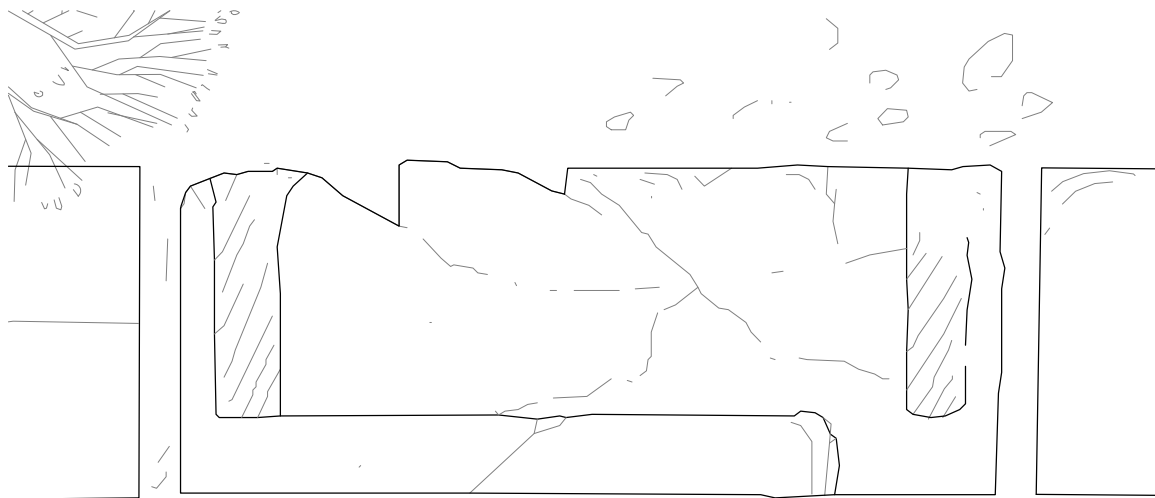

ΚΑΤΟΨΗ




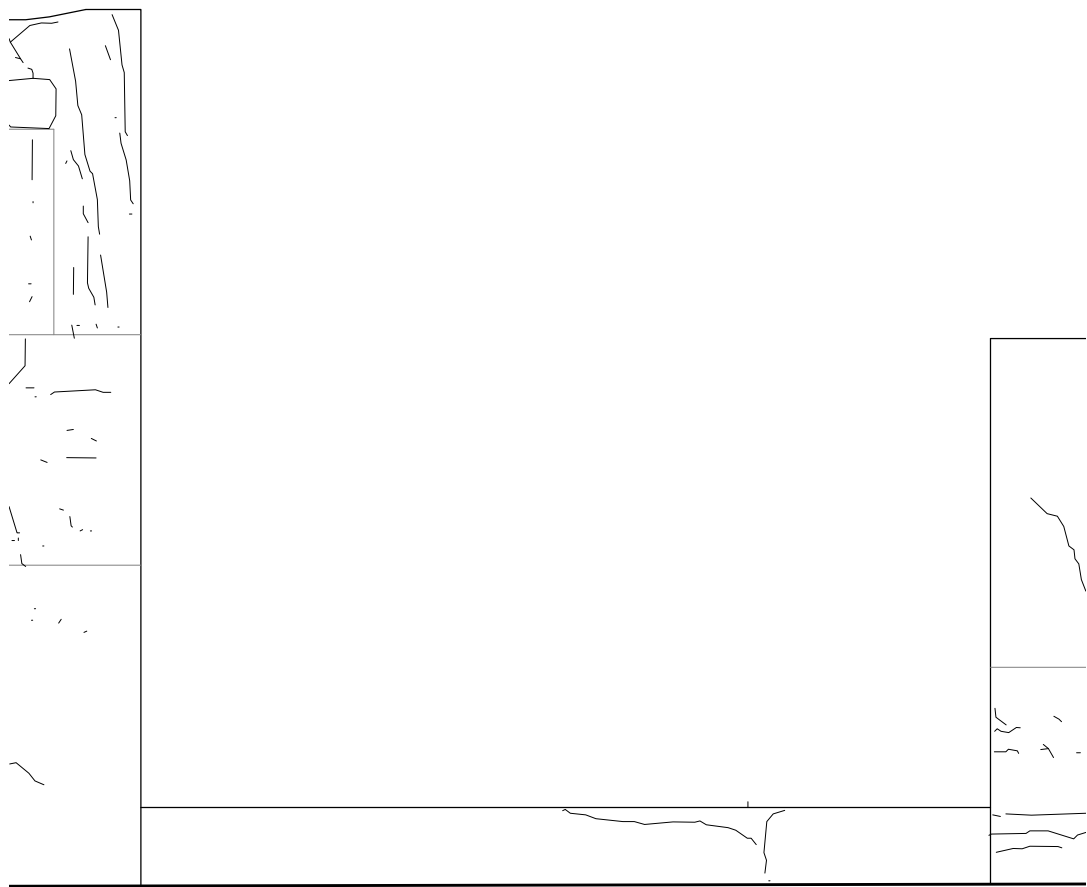


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ

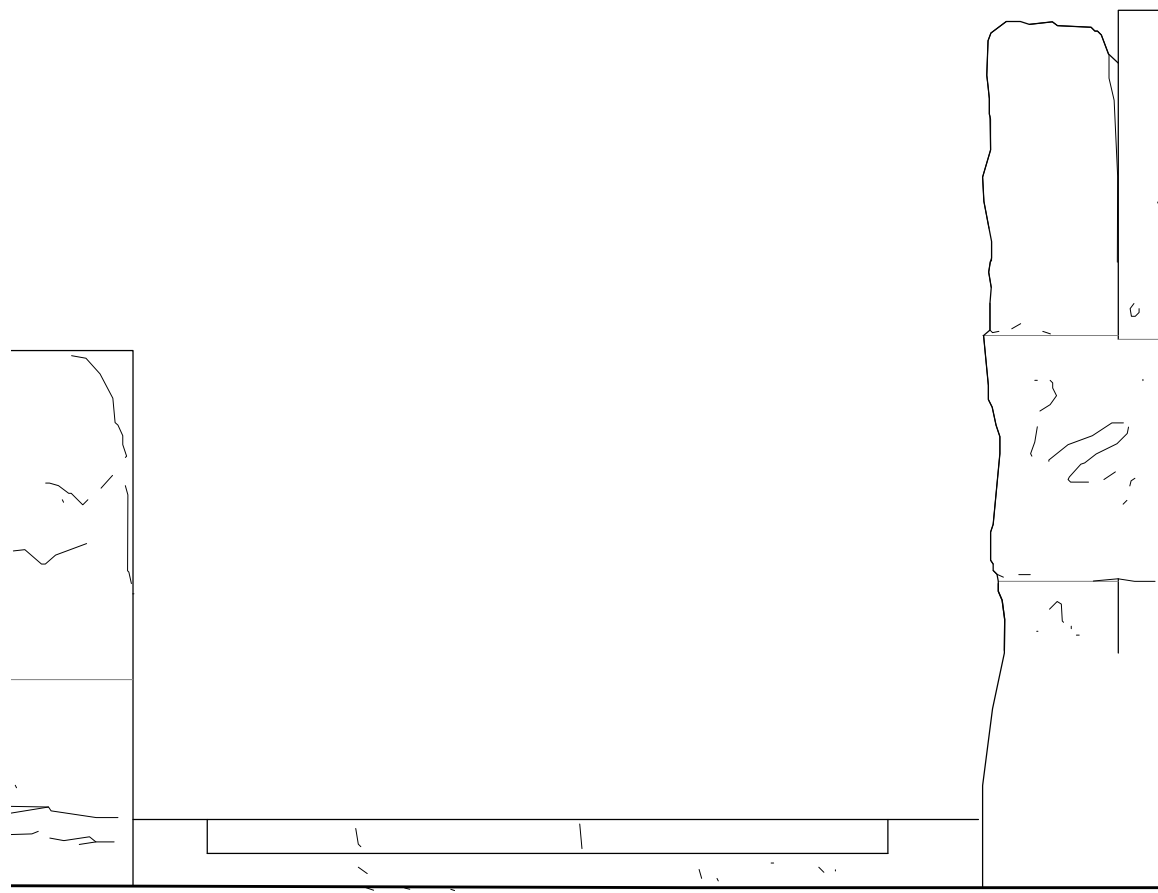


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

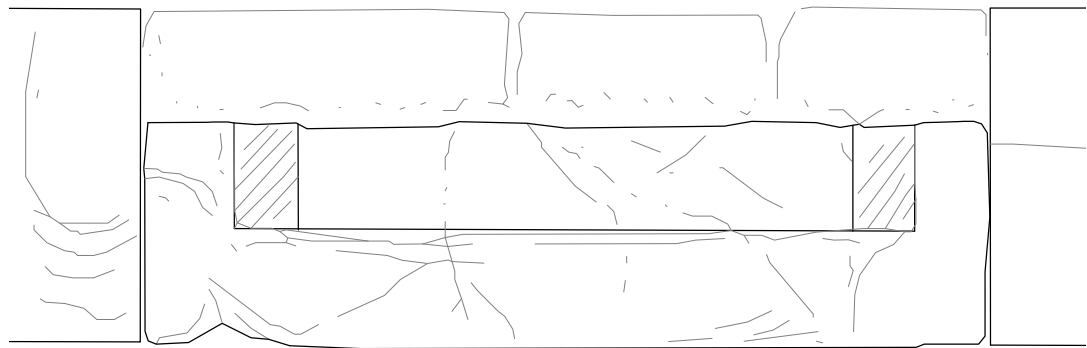


ΚΑΤΟΨΗ



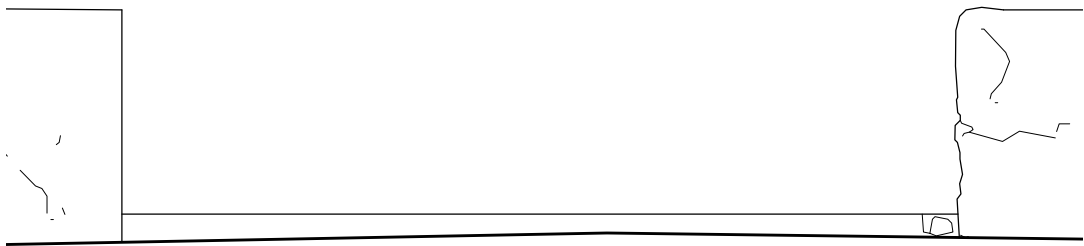


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

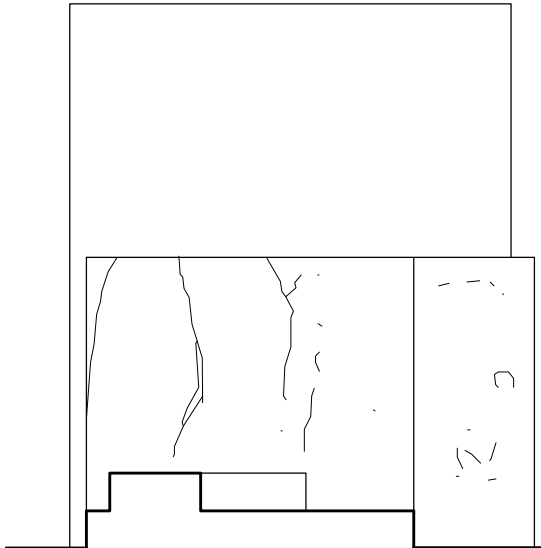


ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

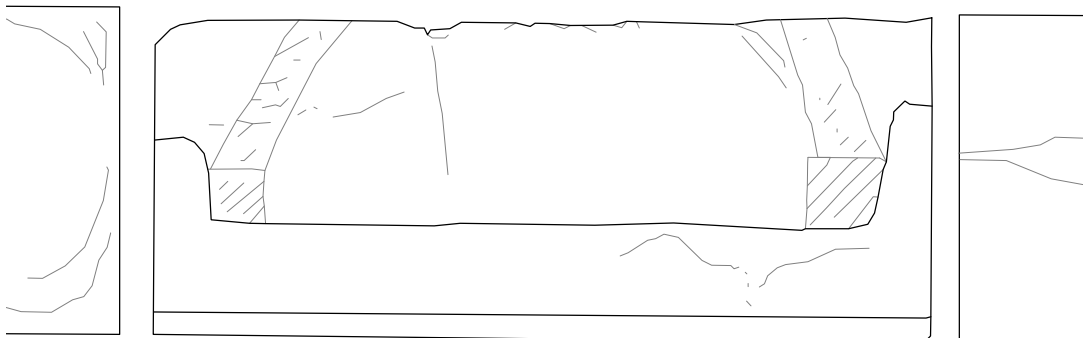

ΚΑΤΟΨΗ




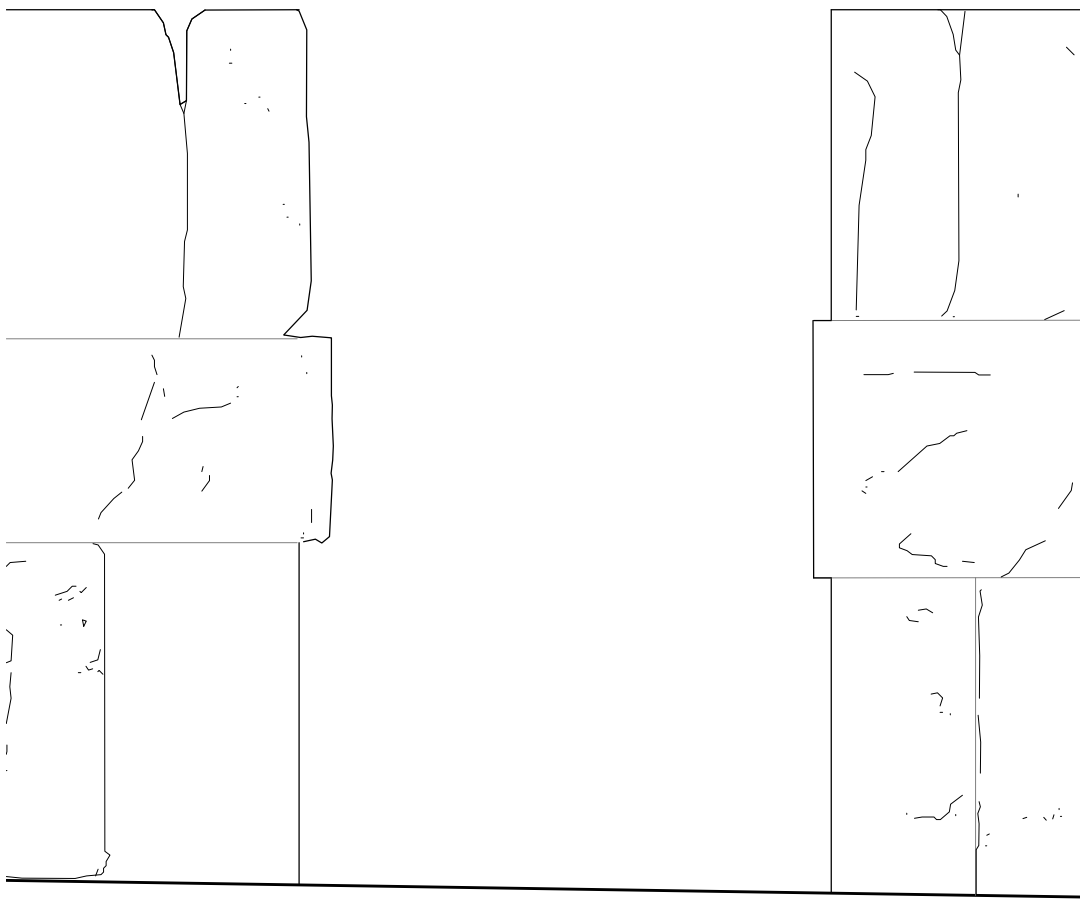

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ

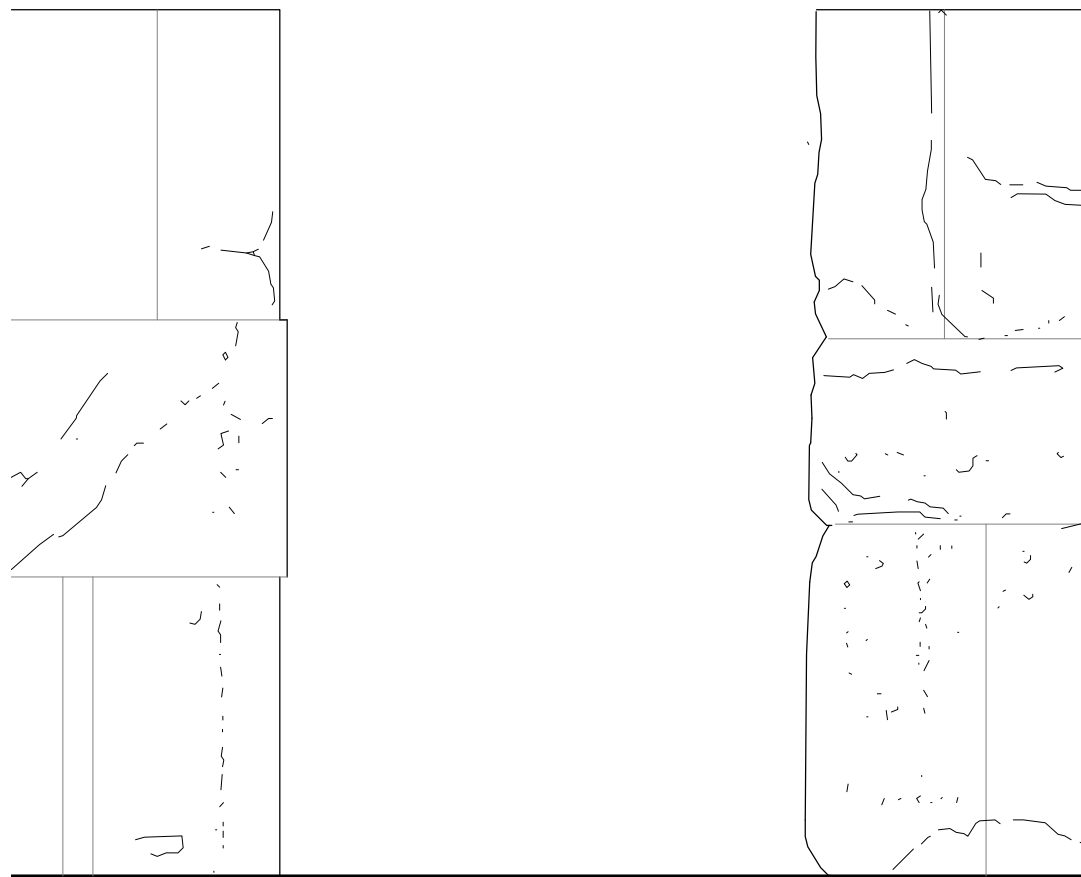


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΑΤΟΨΗ




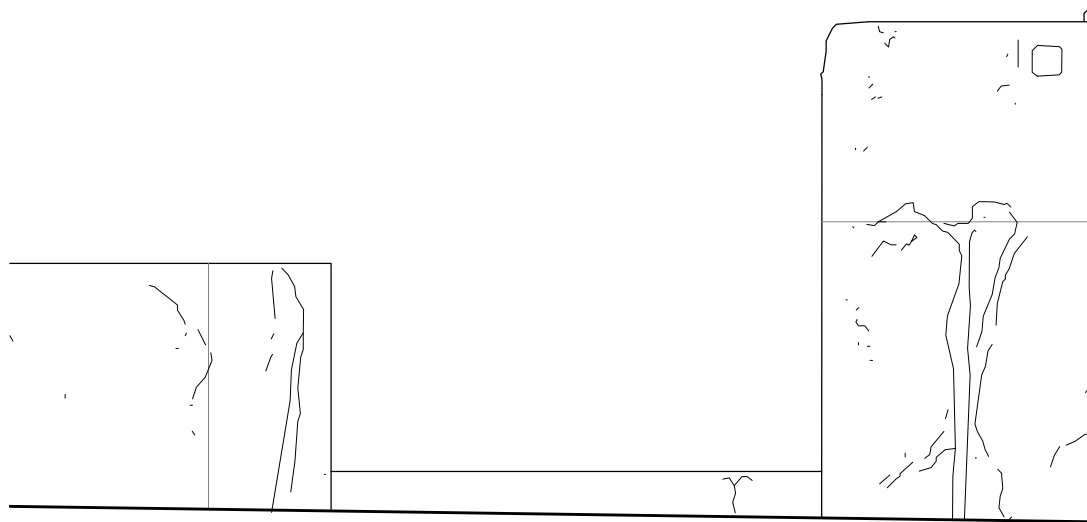


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΤΟΜΗ

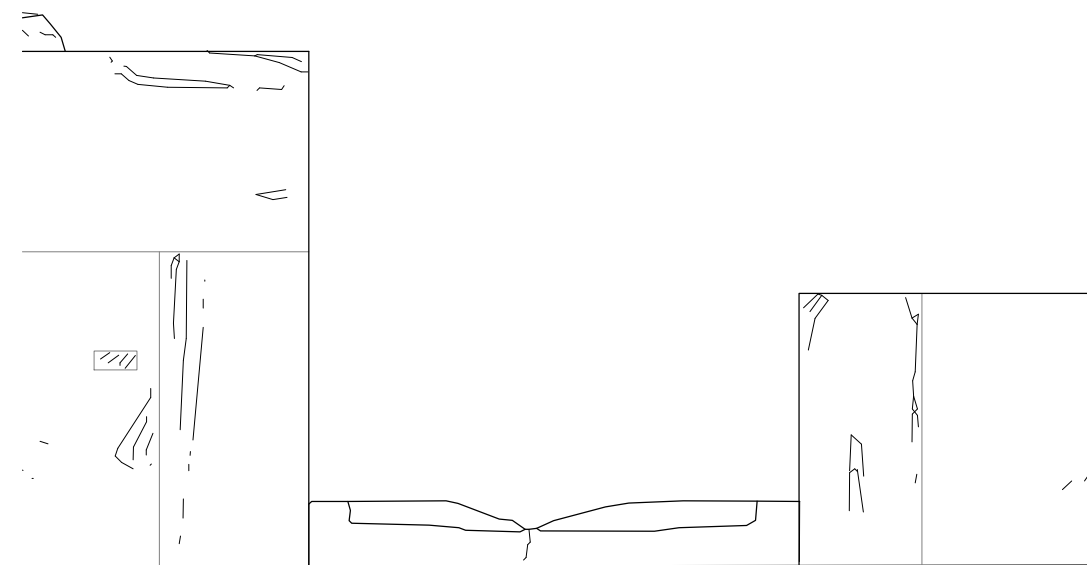


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

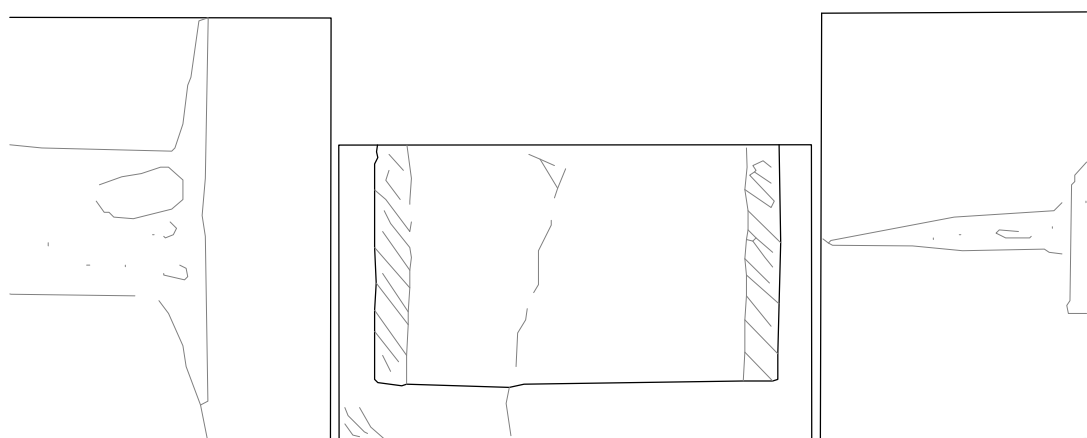


ΚΑΤΟΨΗ




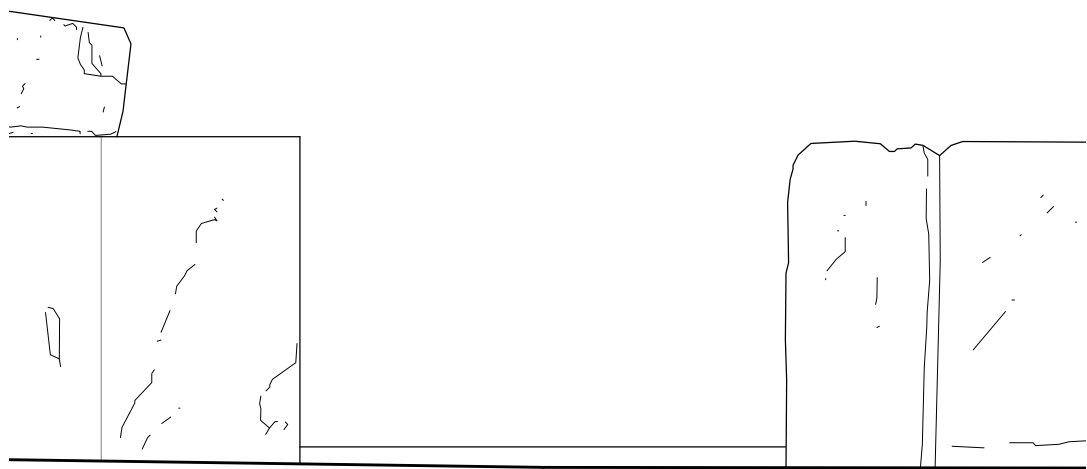


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

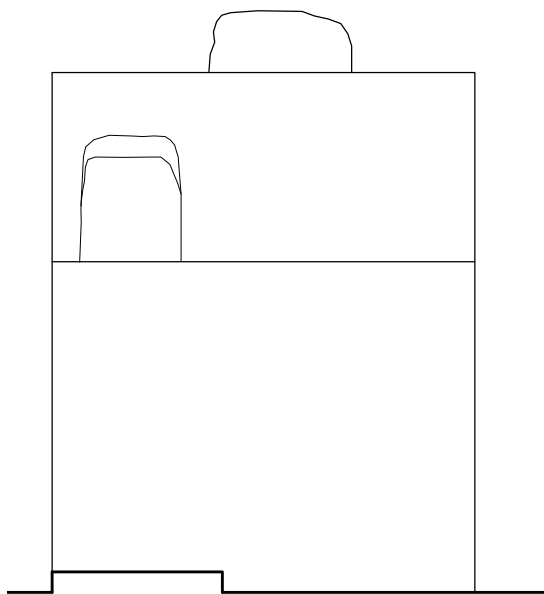


ΤΟΜΗ

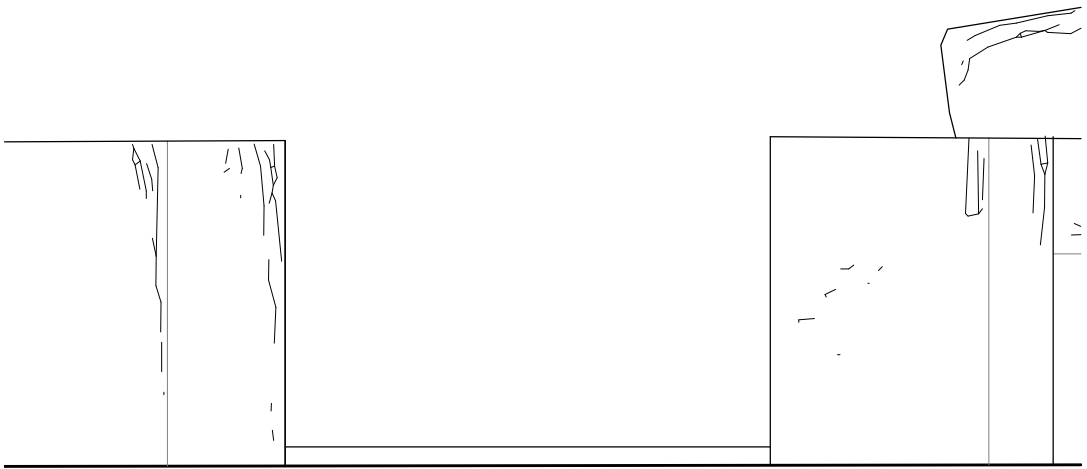


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

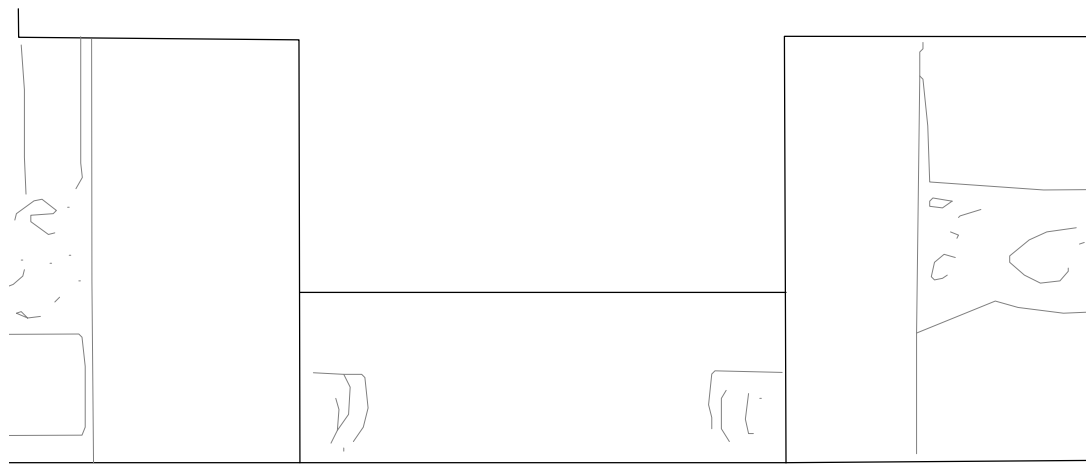


ΚΑΤΟΨΗ




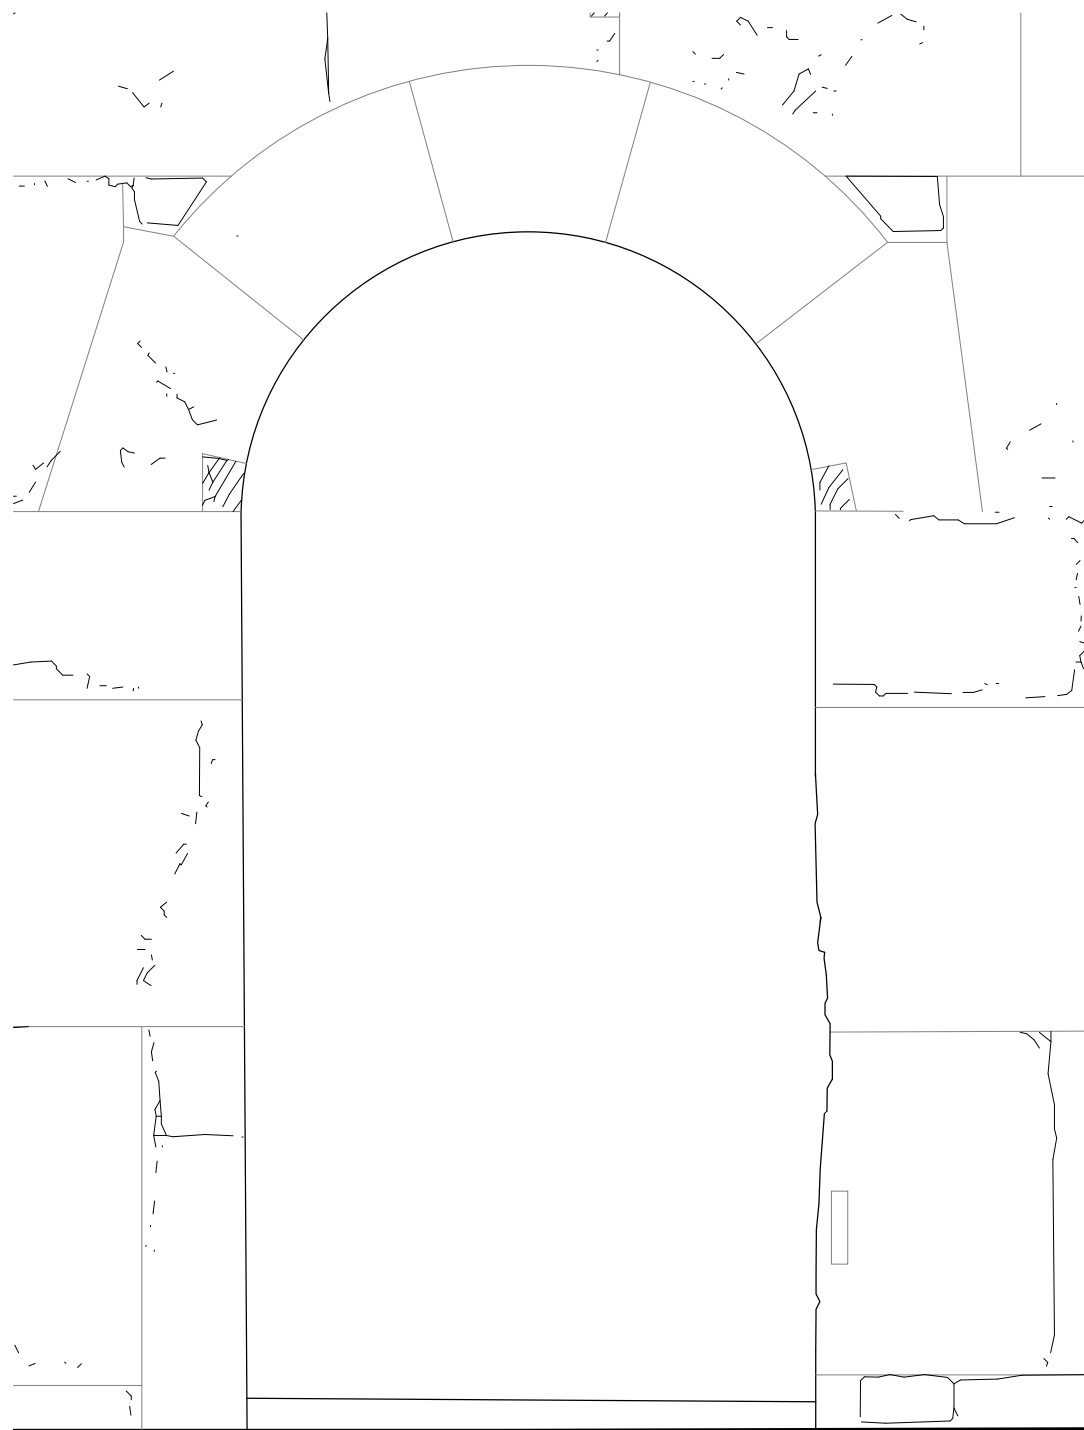


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

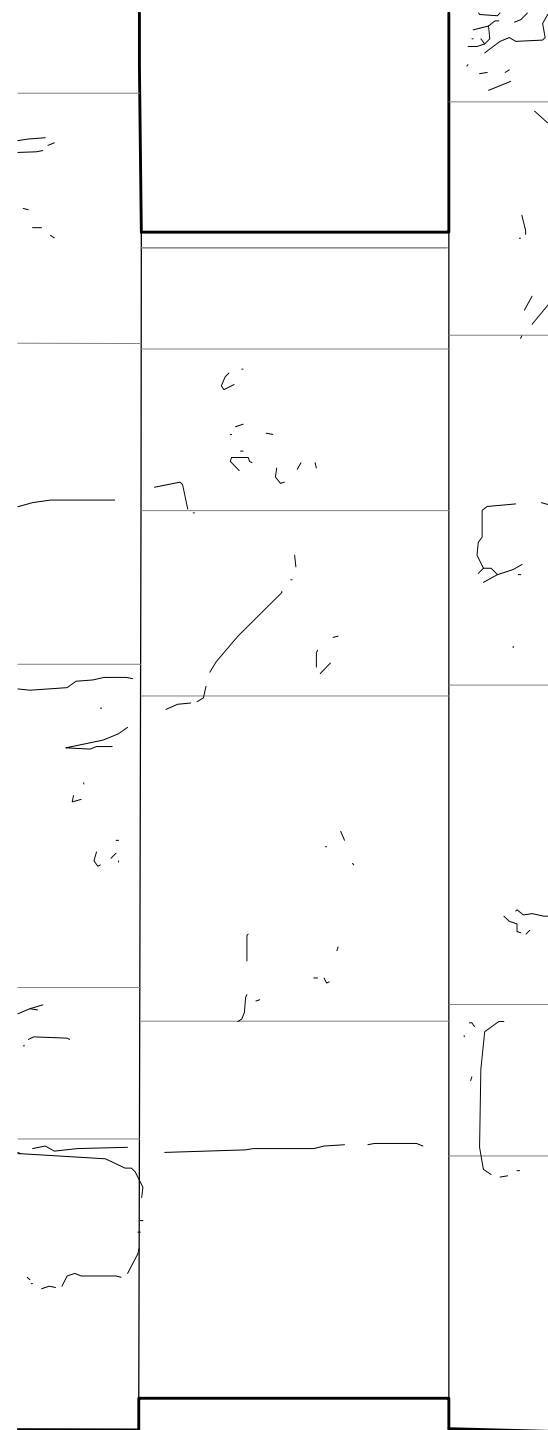

ΤΟΜΗ

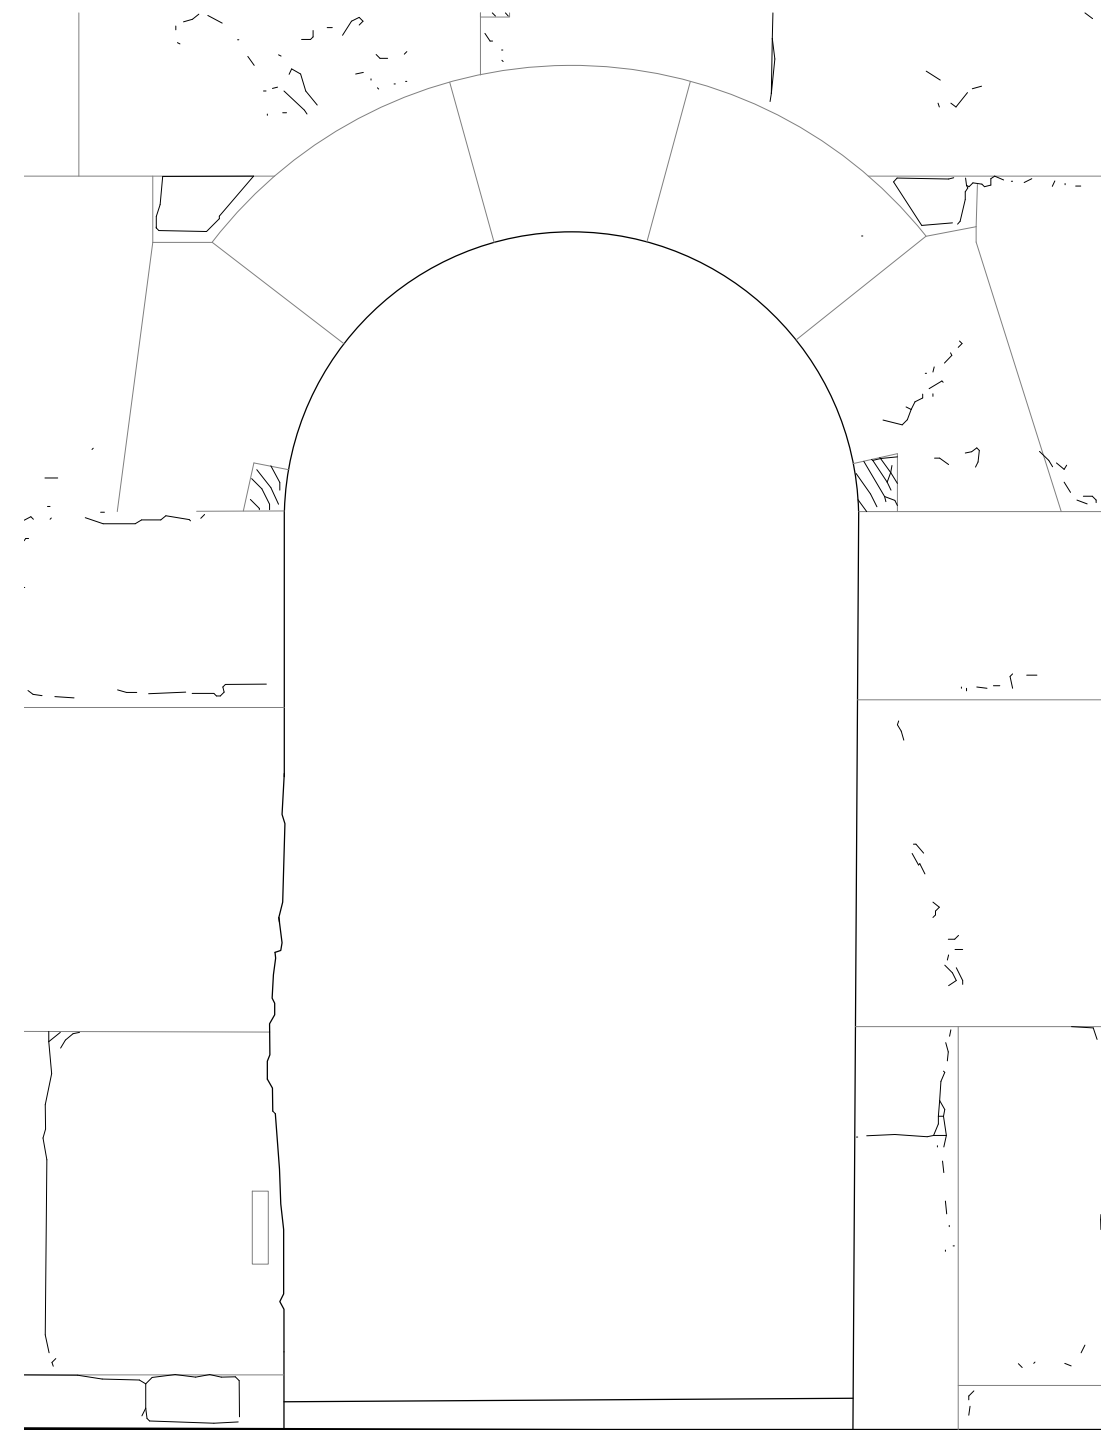


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

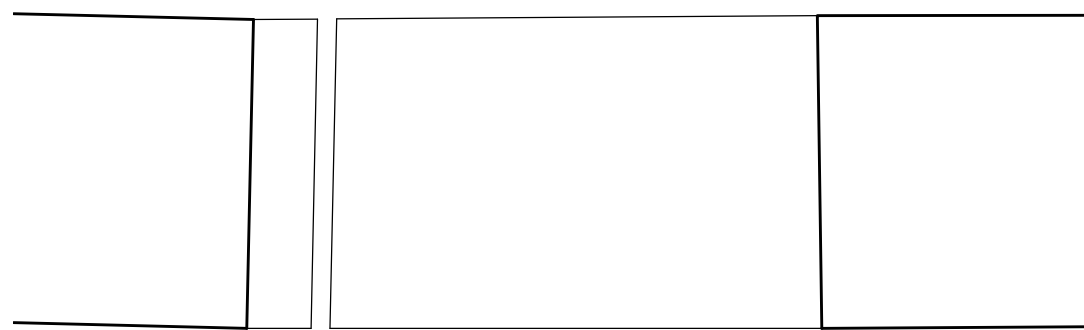


ΚΑΤΟΨΗ




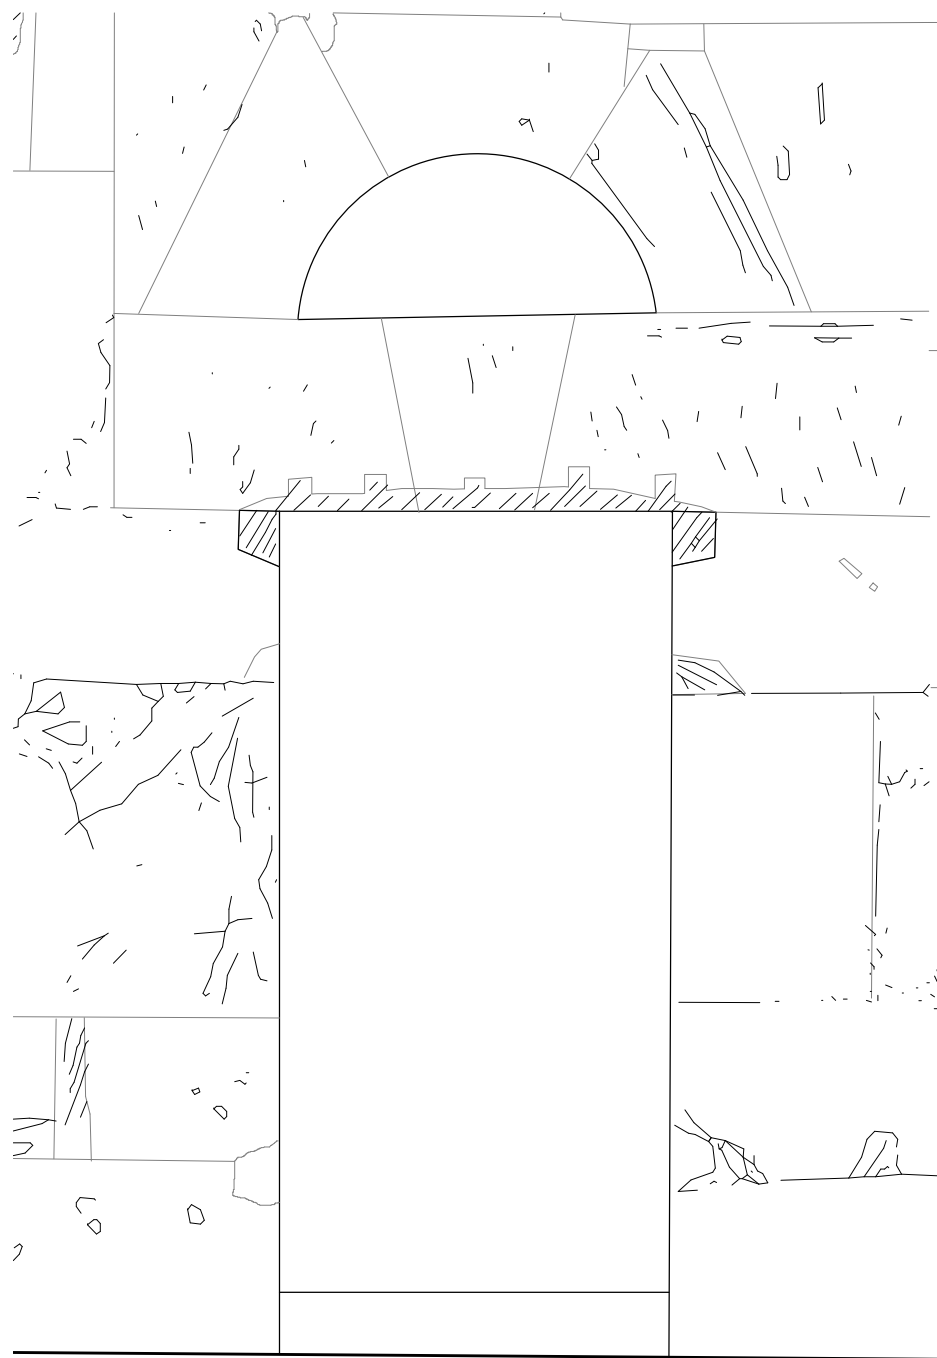


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

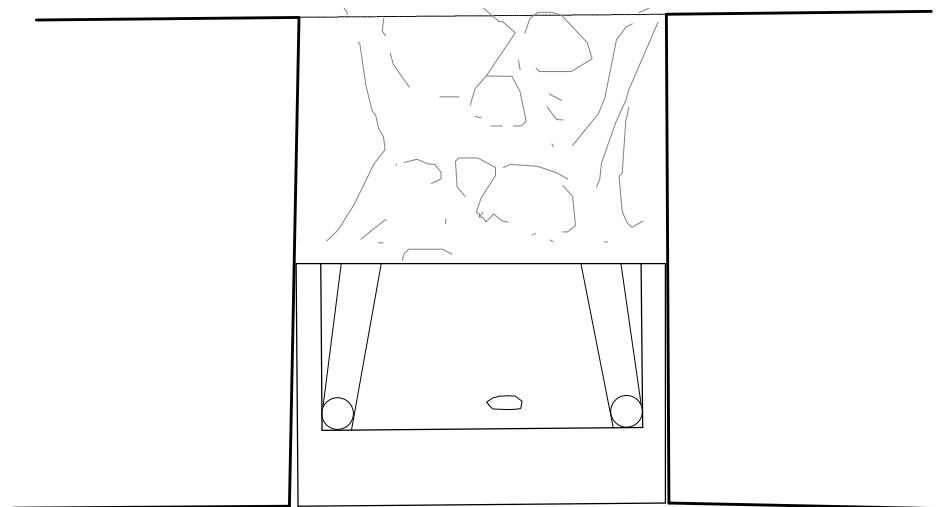


ΚΑΤΟΨΗ

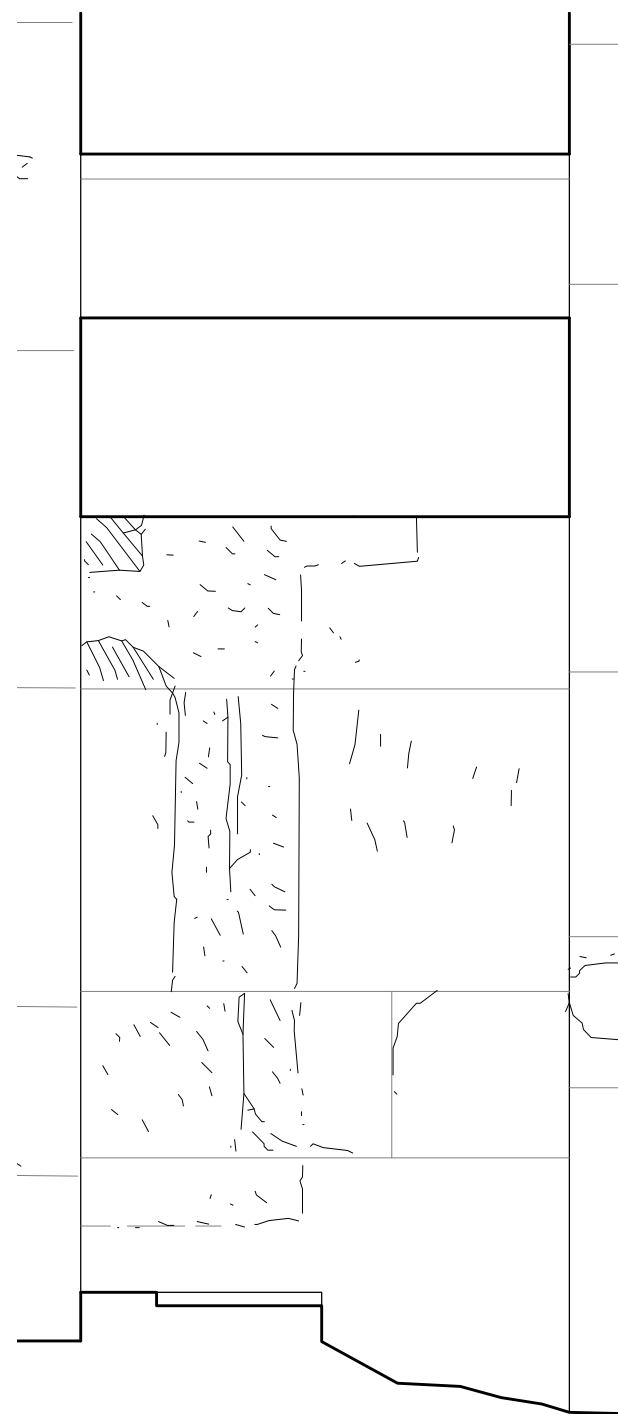


ΤΟΜΗ

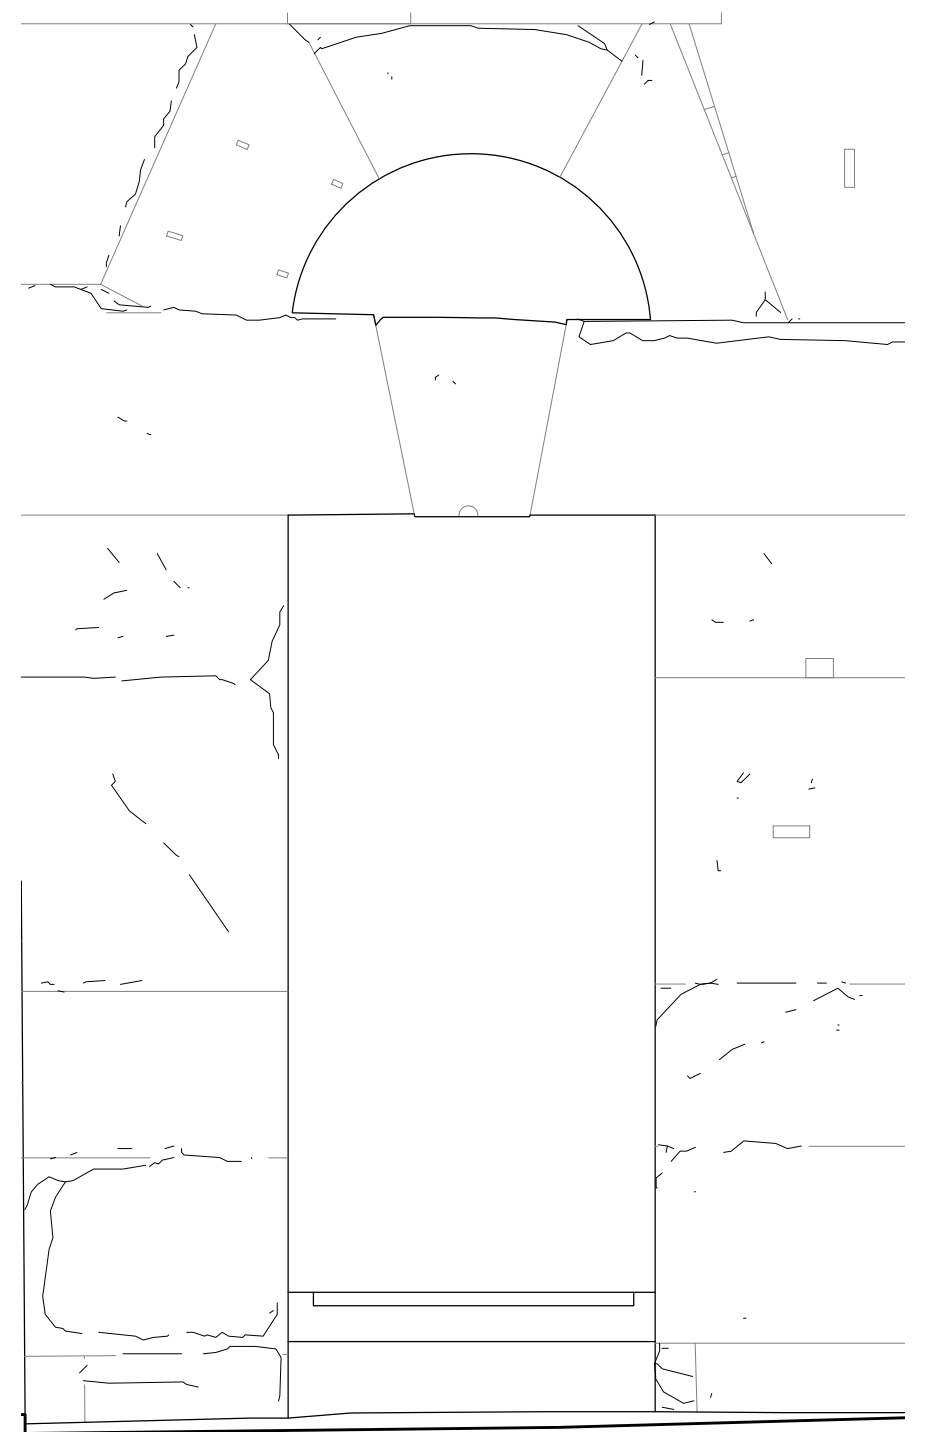

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

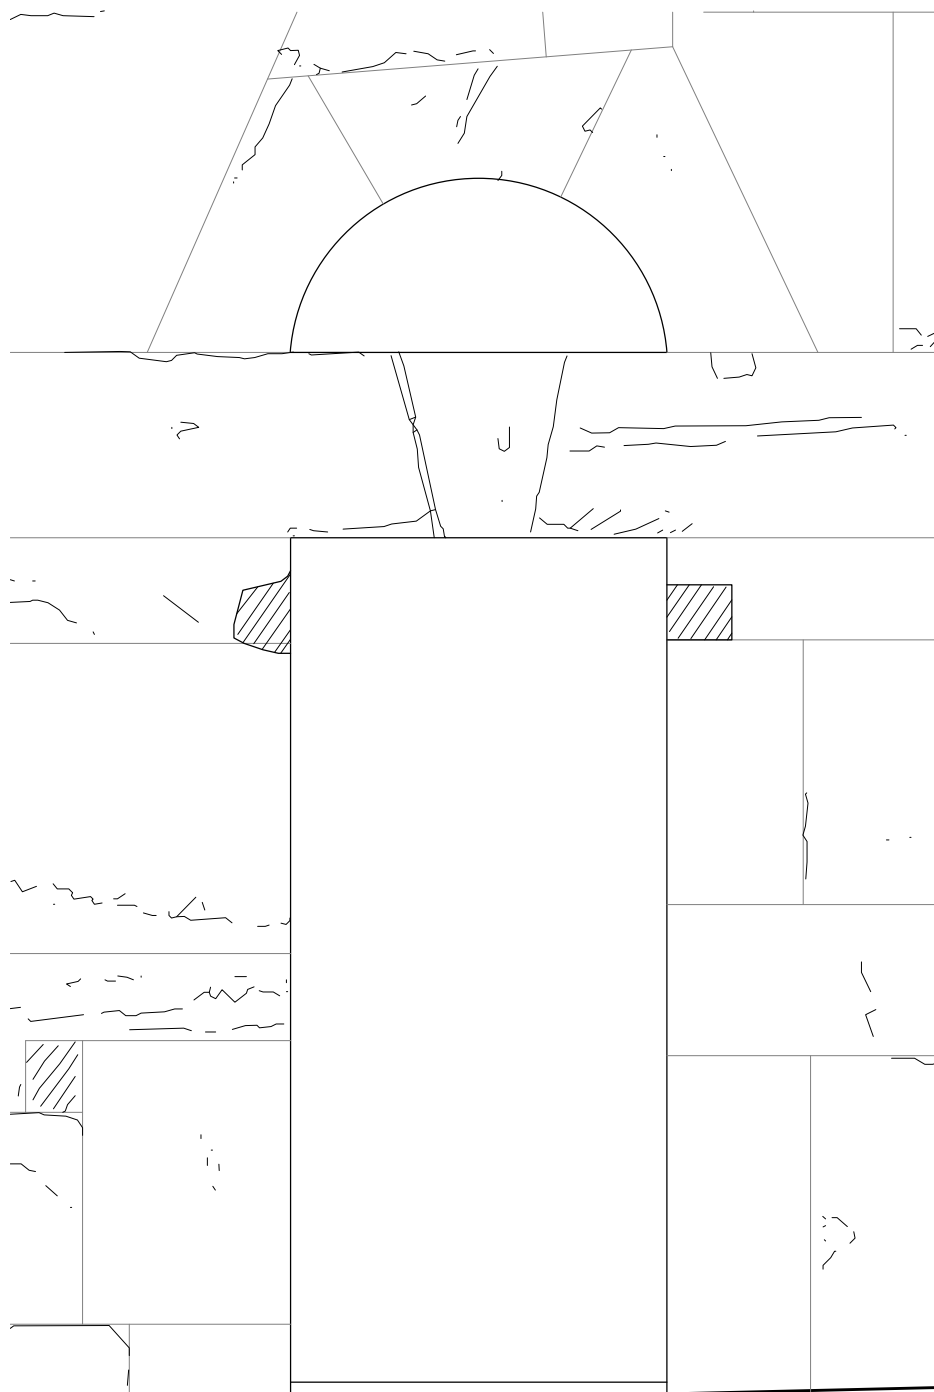


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

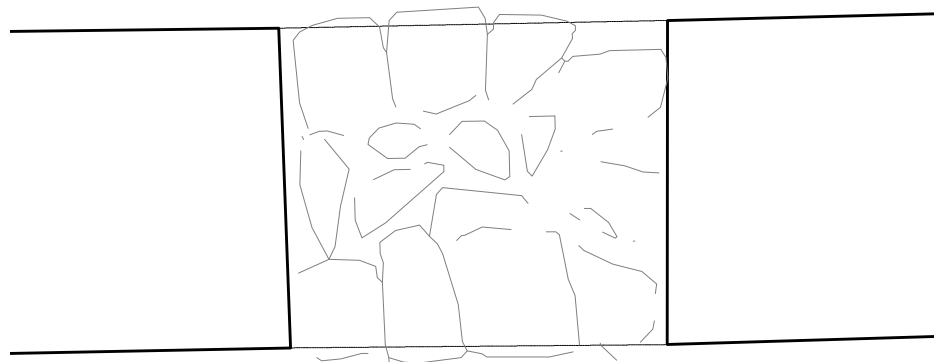


ΚΑΤΟΨΗ




ΤΟΜΗ

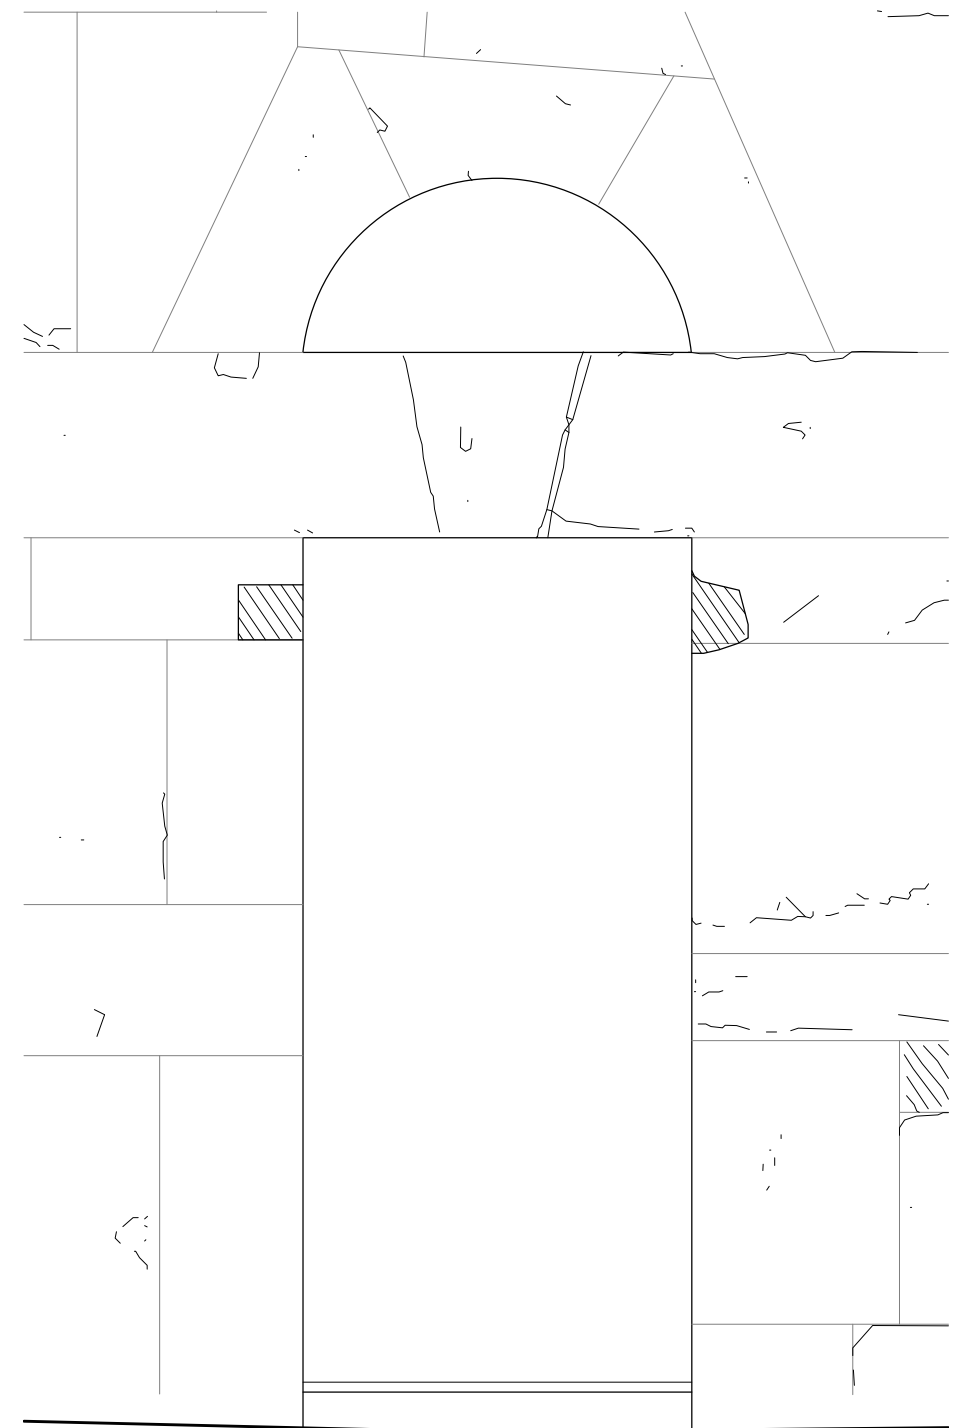


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

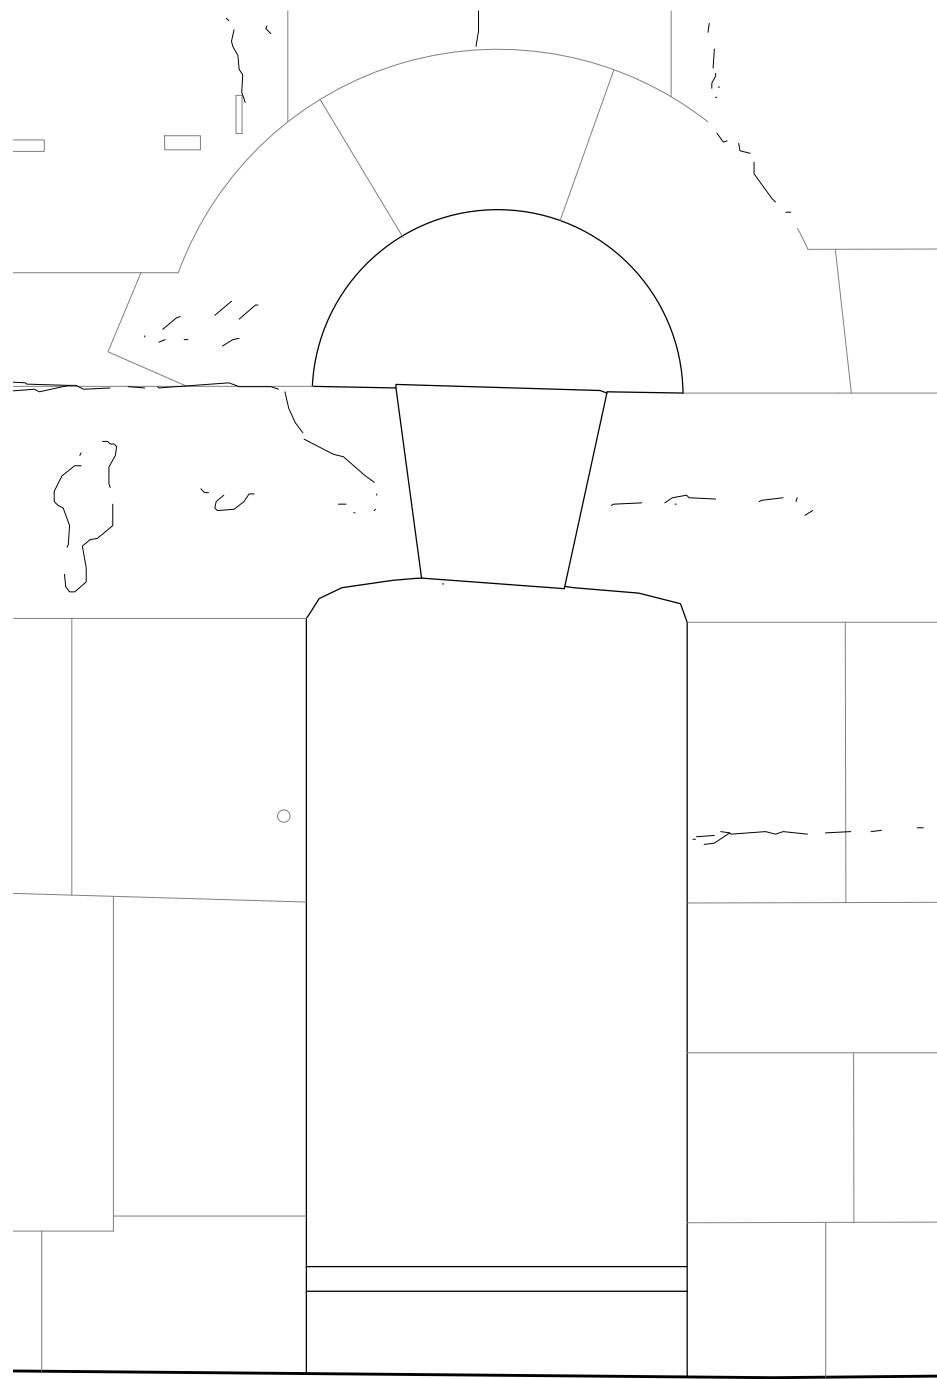


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

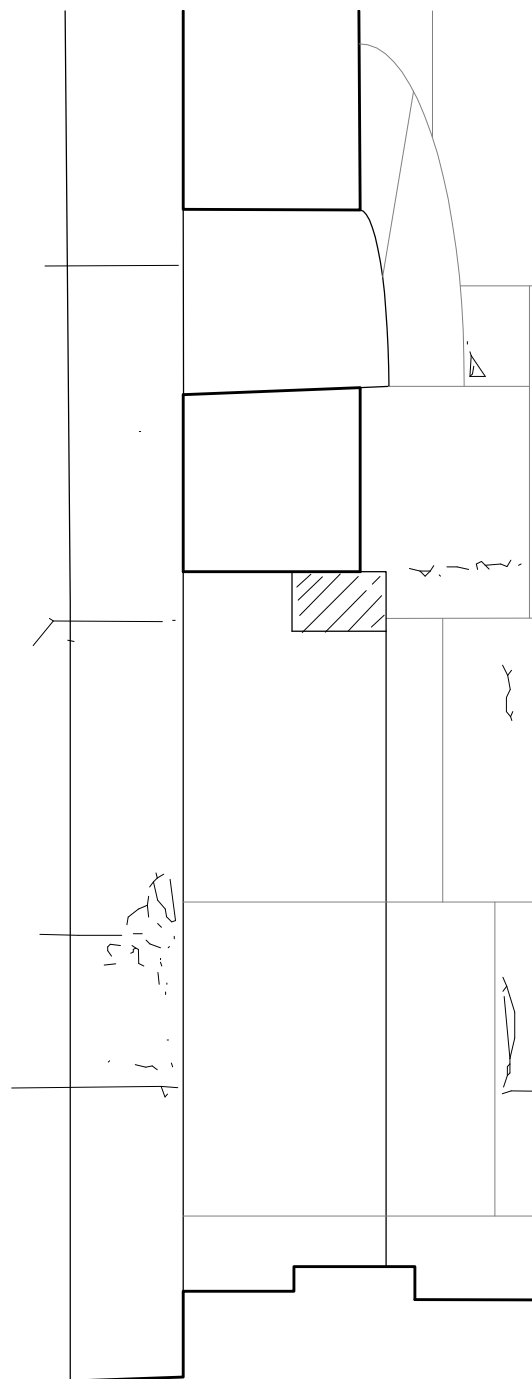


ΤΟΜΗ

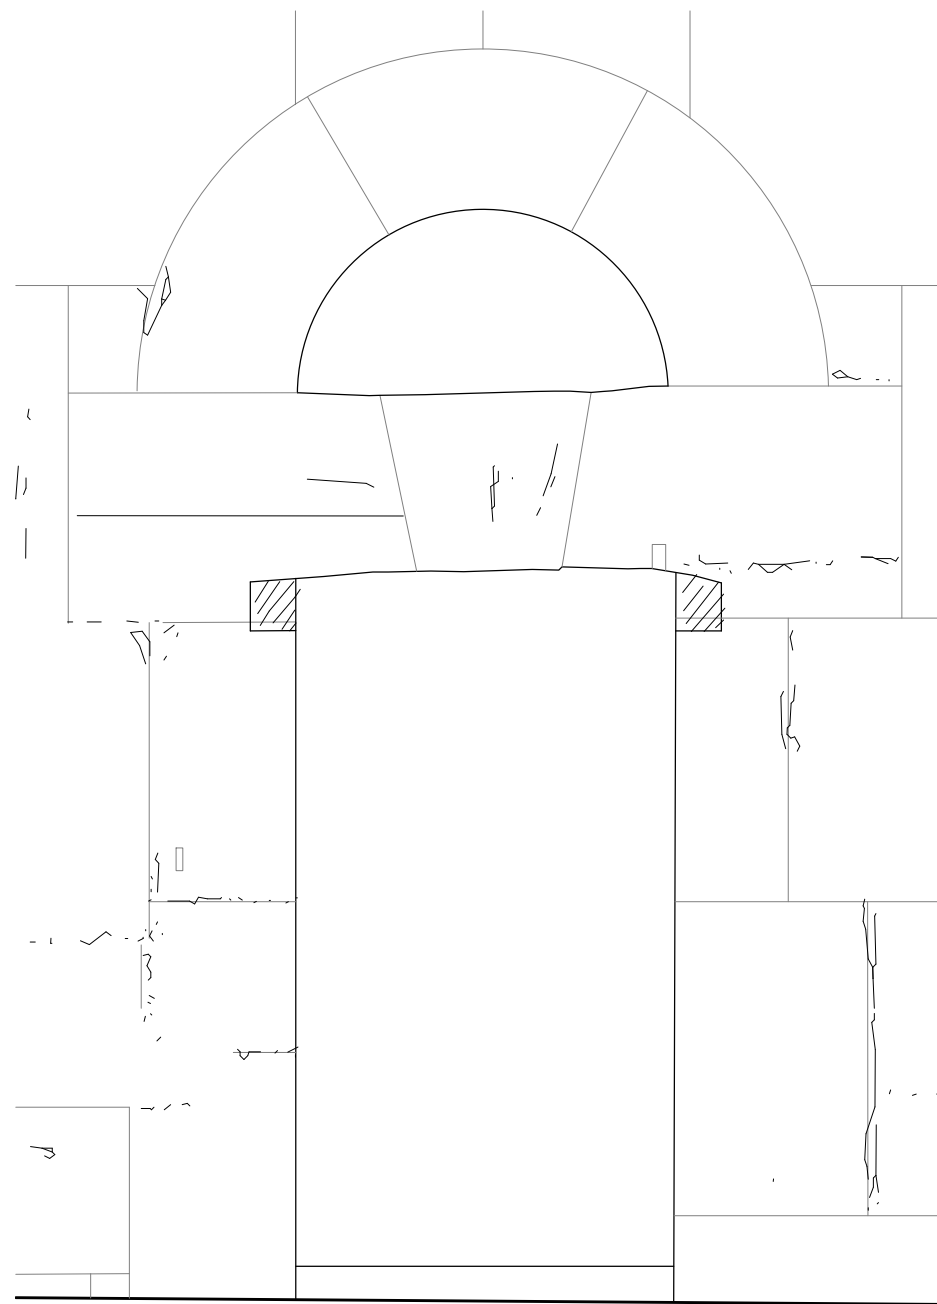


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

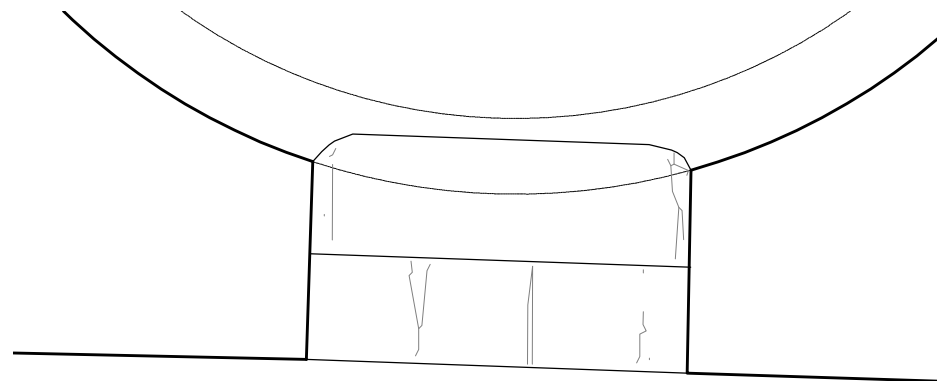


ΚΑΤΟΨΗ





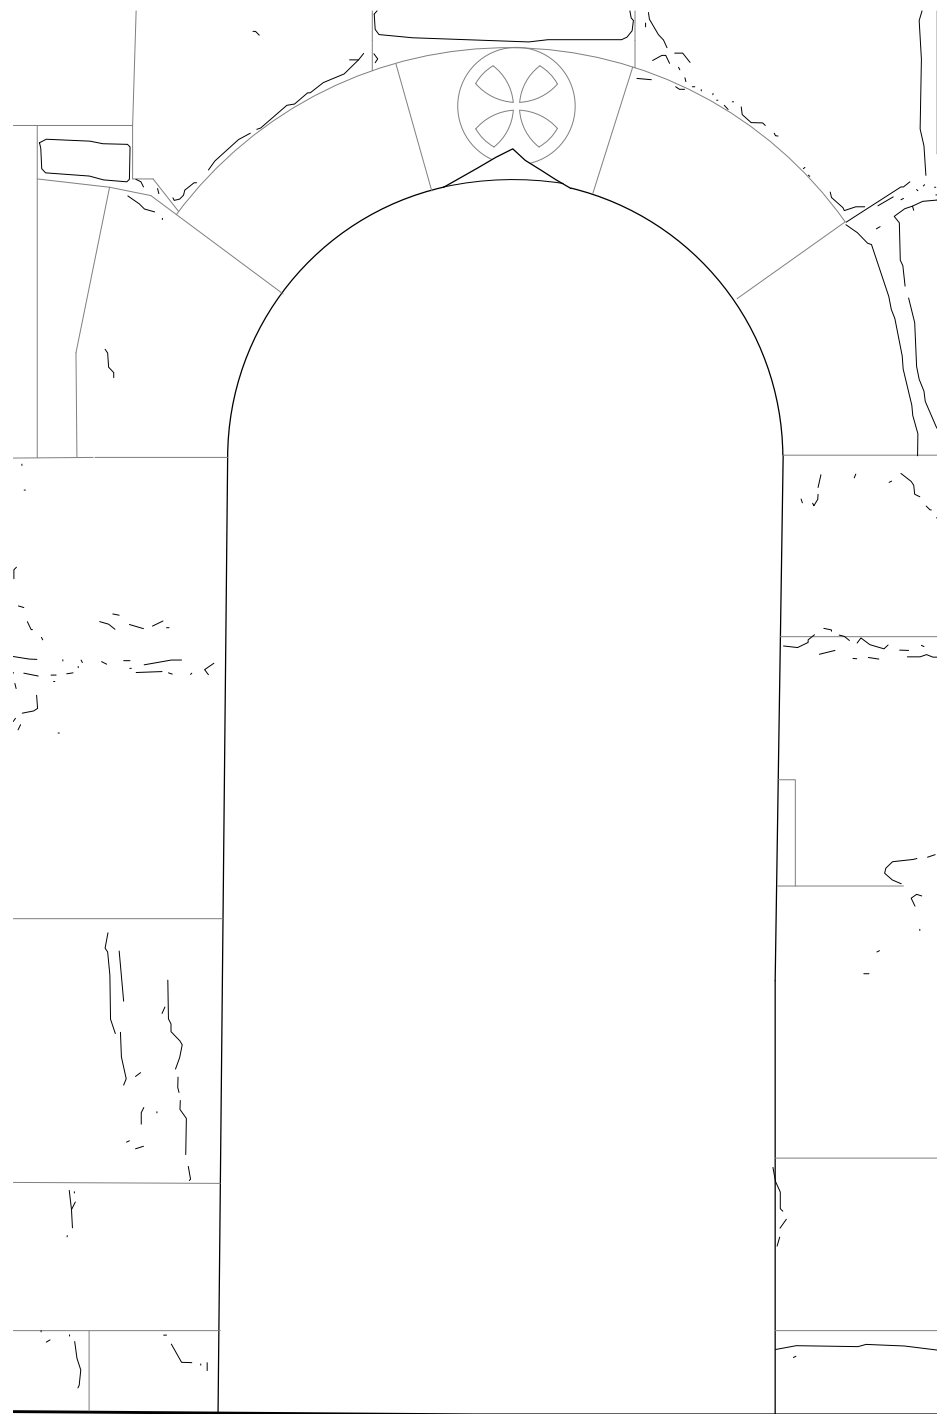


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

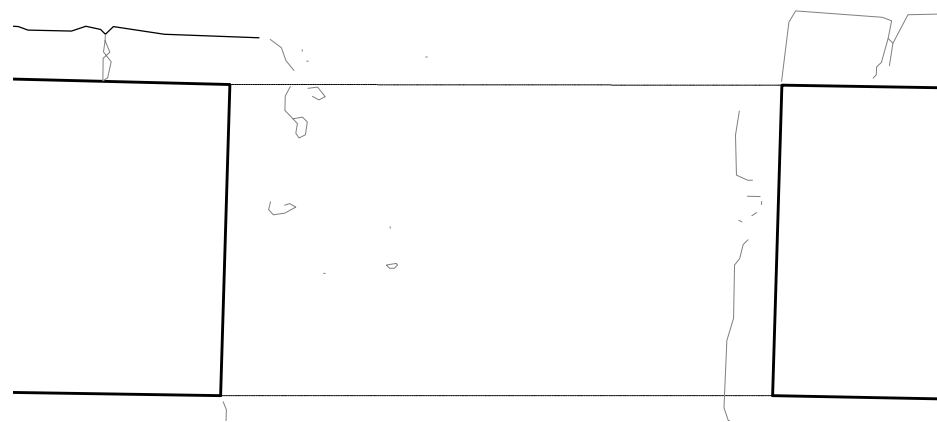


ΚΑΤΟΨΗ

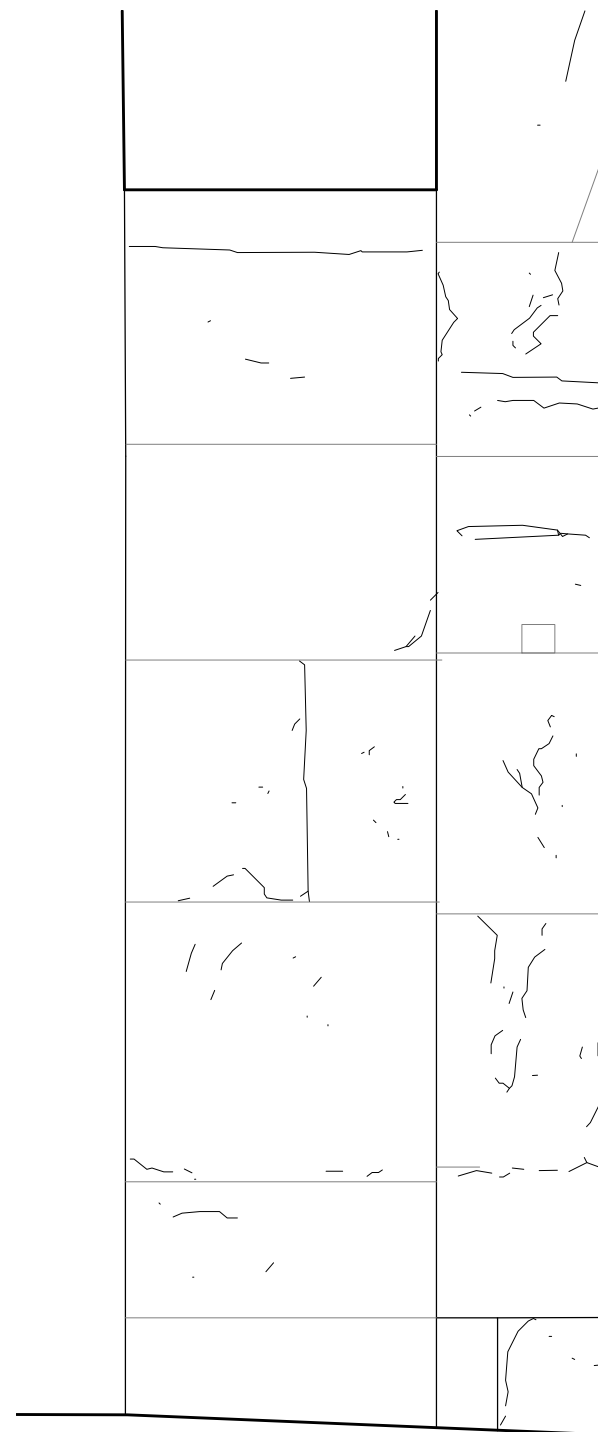

ΤΟΜΗ

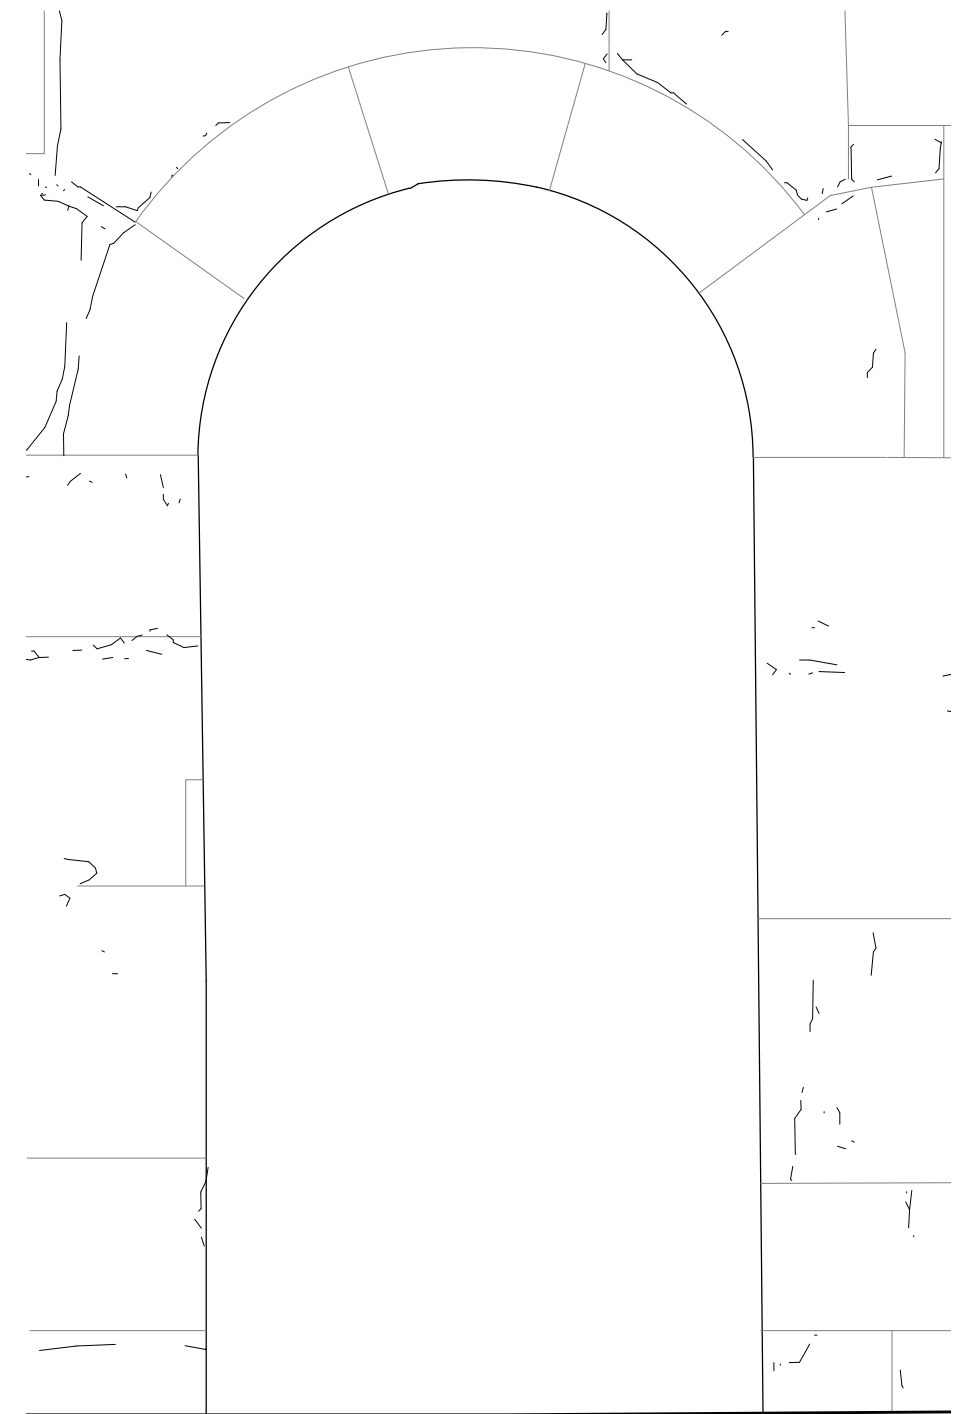


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

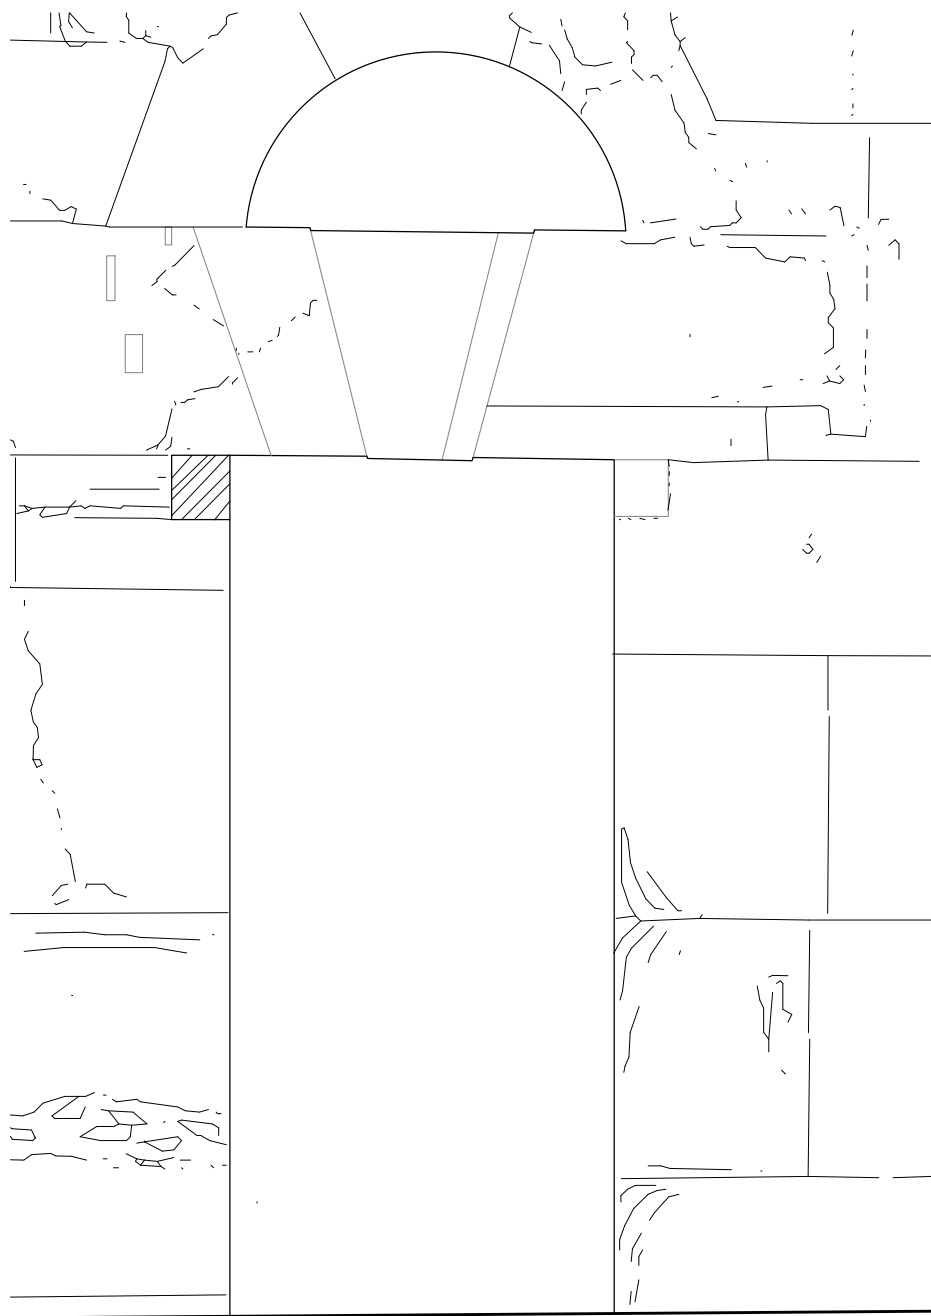


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΤΟΜΗ

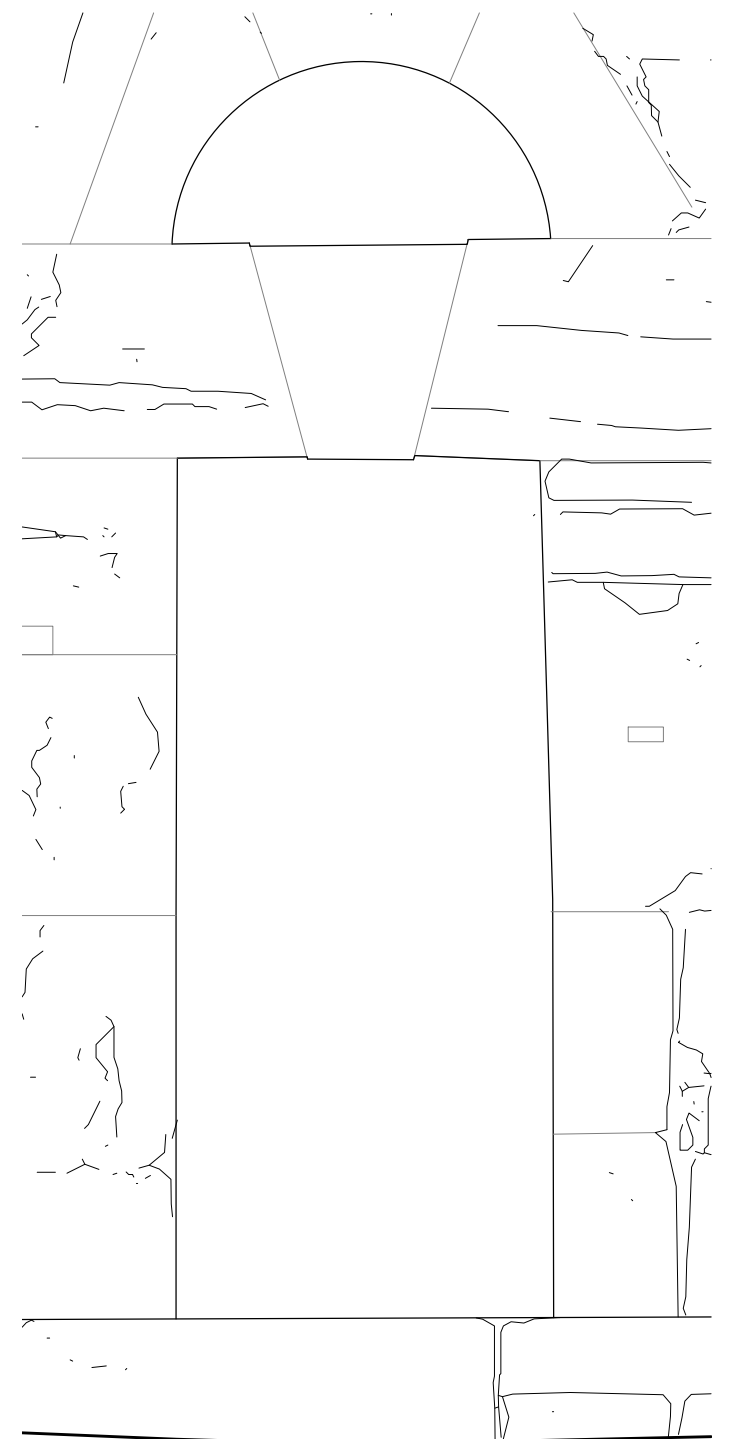


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

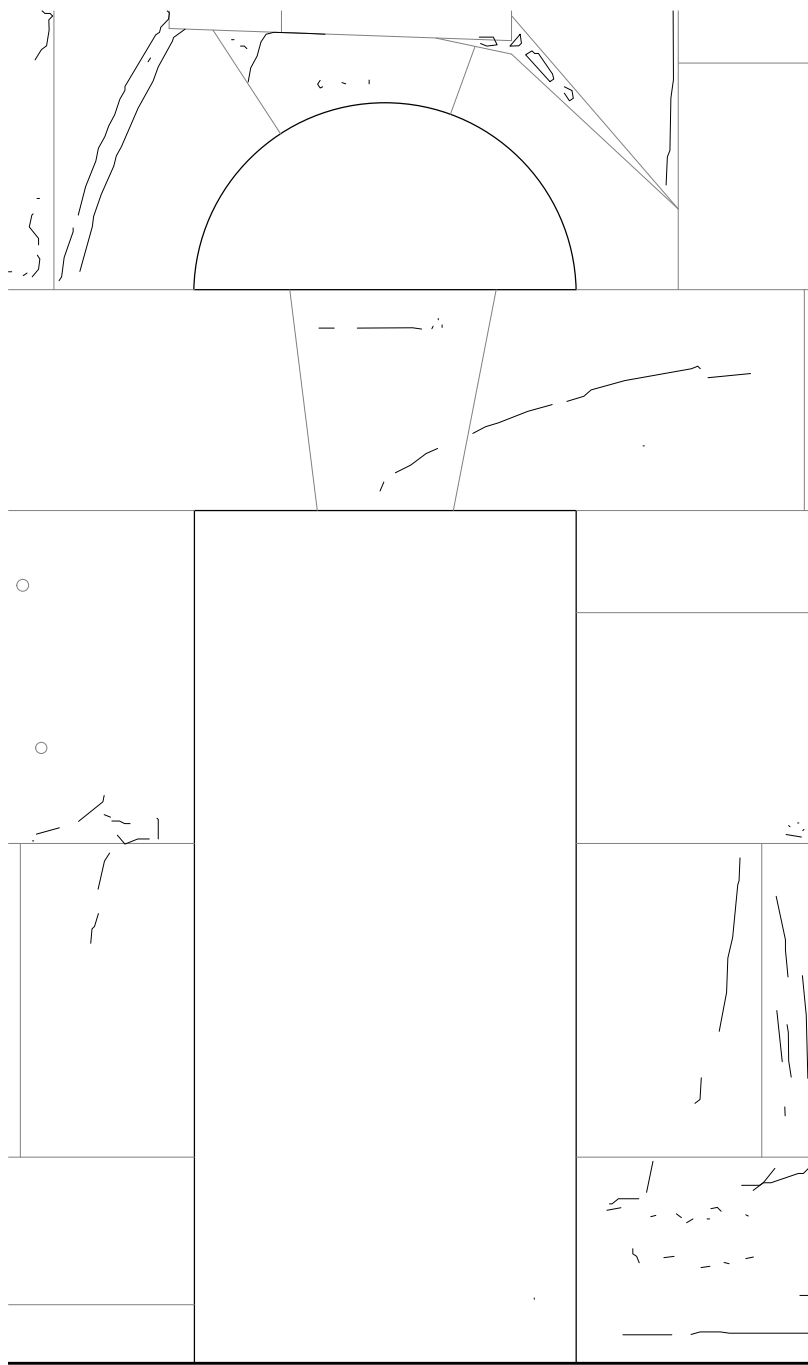


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

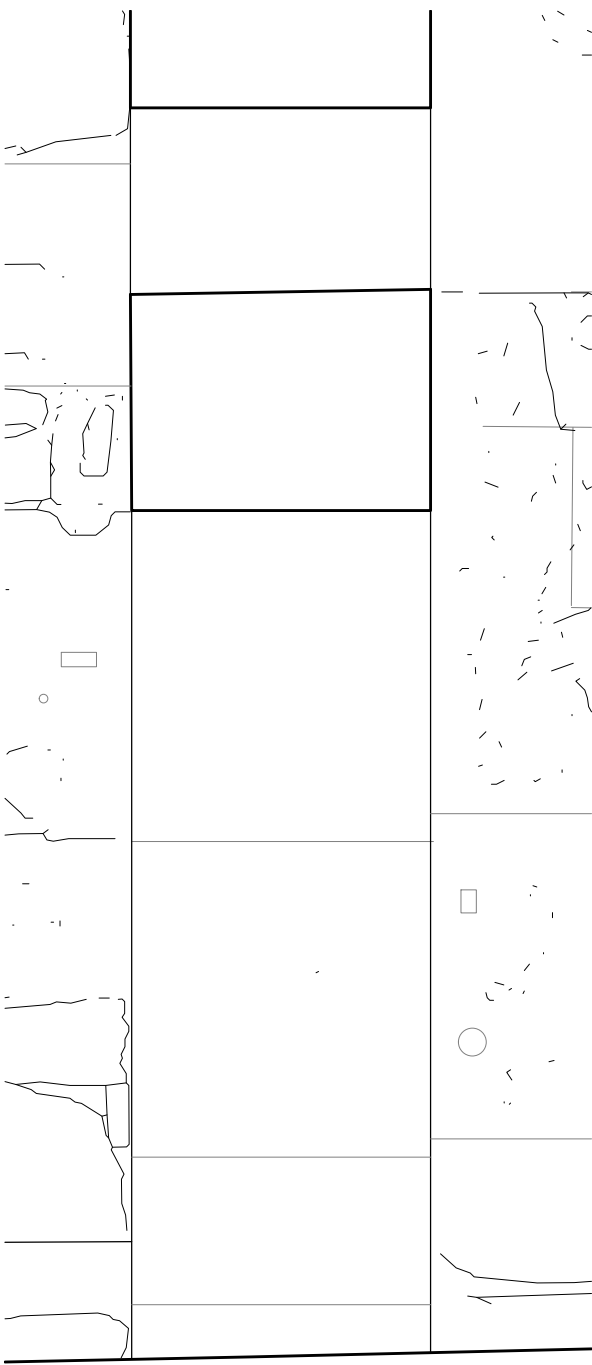


ΤΟΜΗ

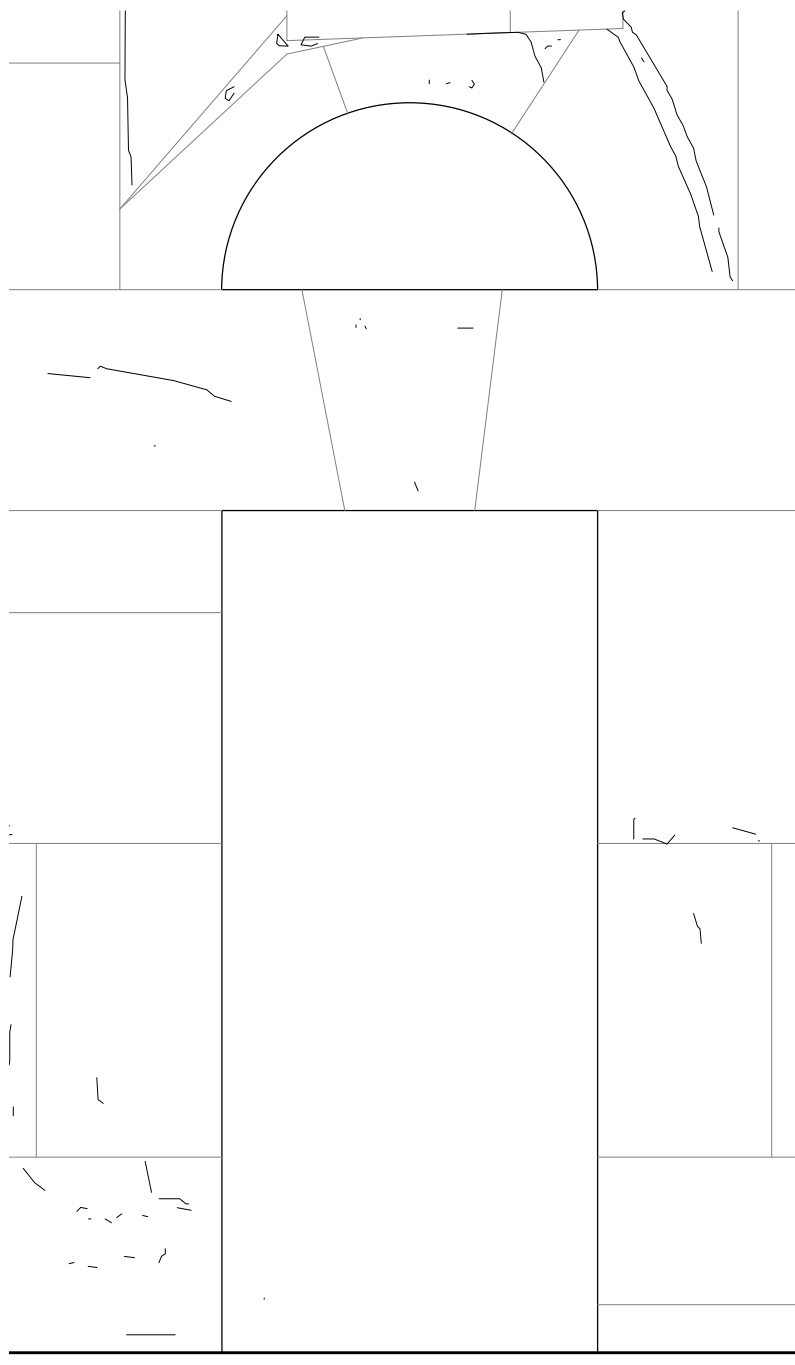


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

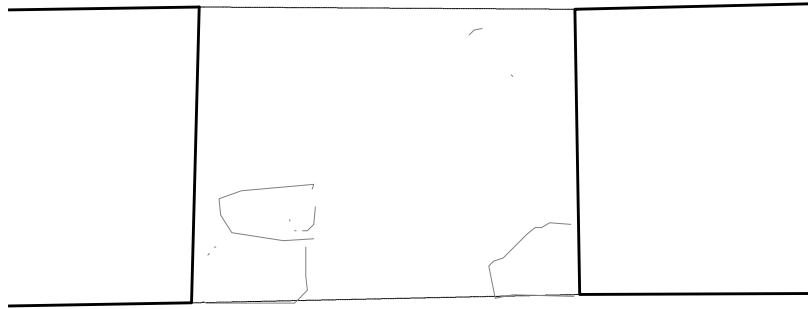


ΚΑΤΟΨΗ



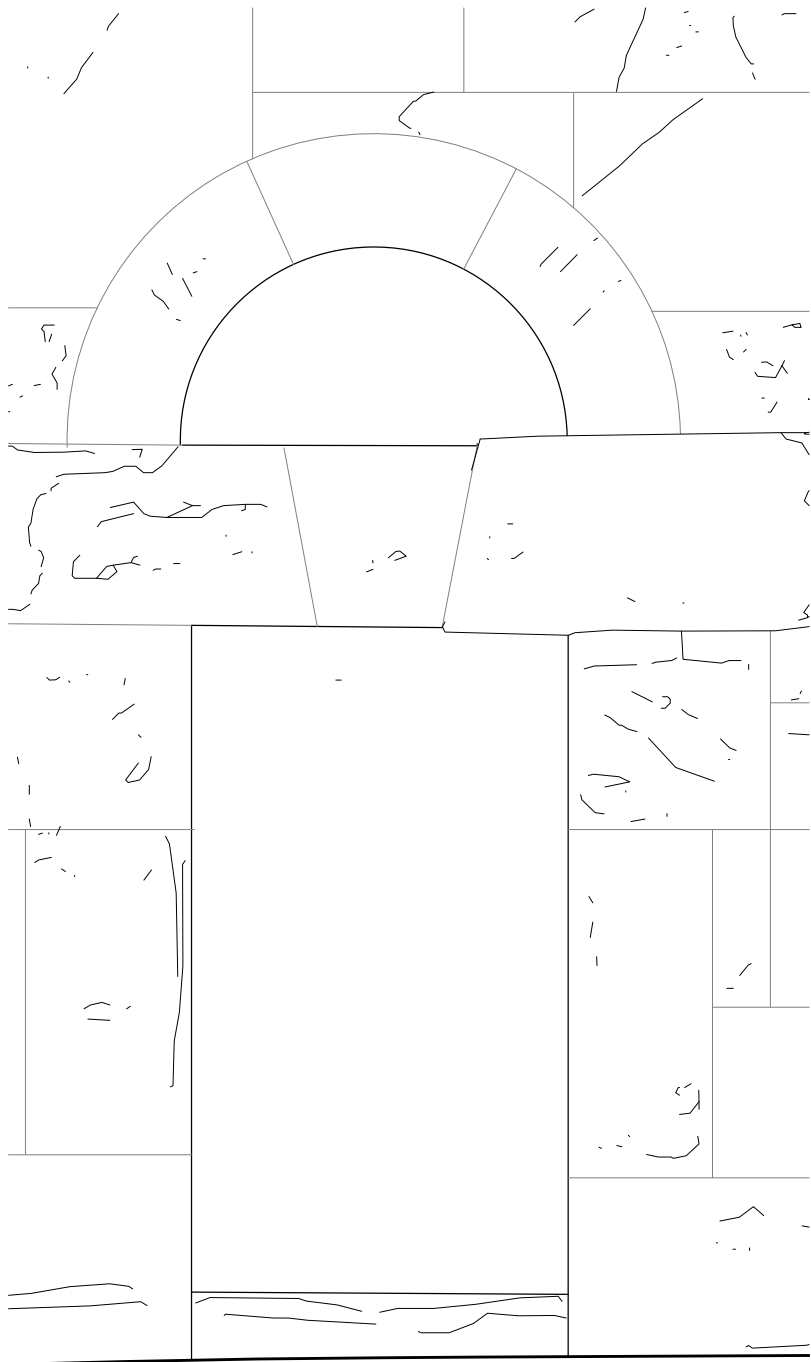


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

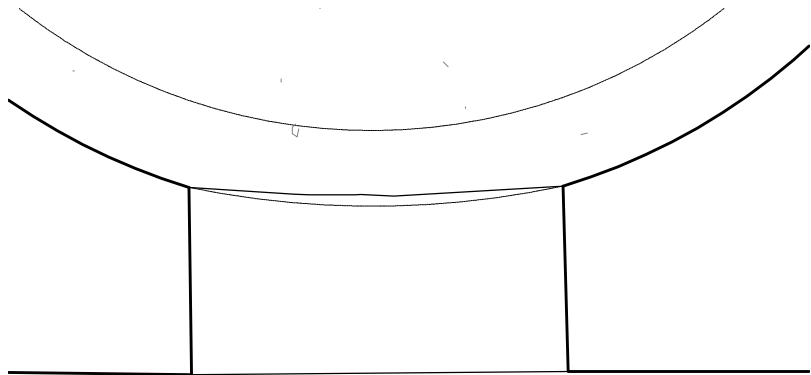


ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ

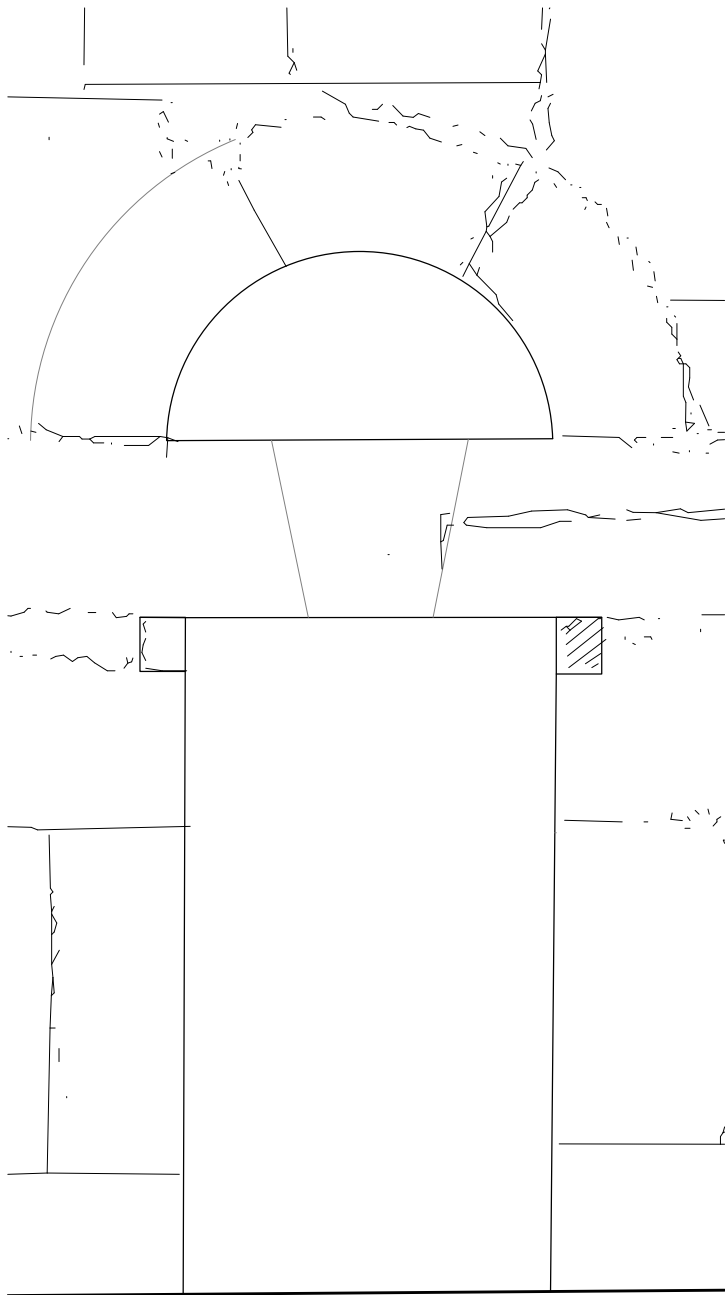


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ







ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

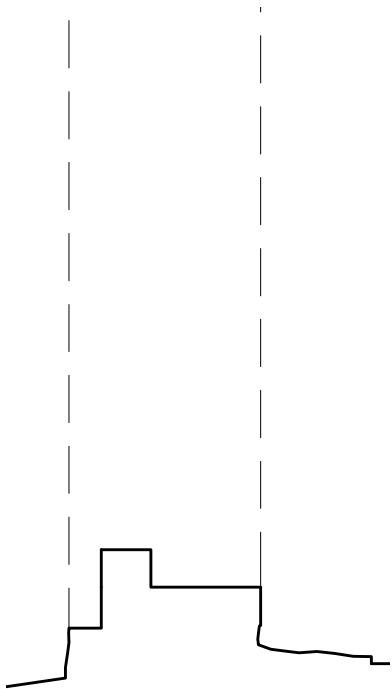

ΤΟΜΗ




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

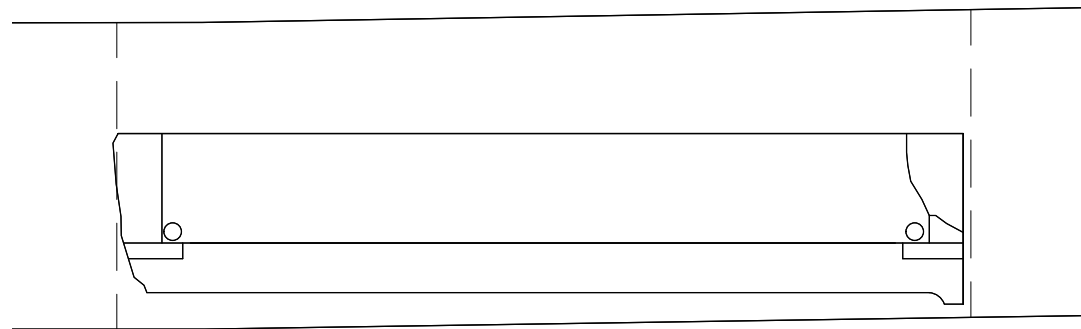

ΚΑΤΟΨΗ




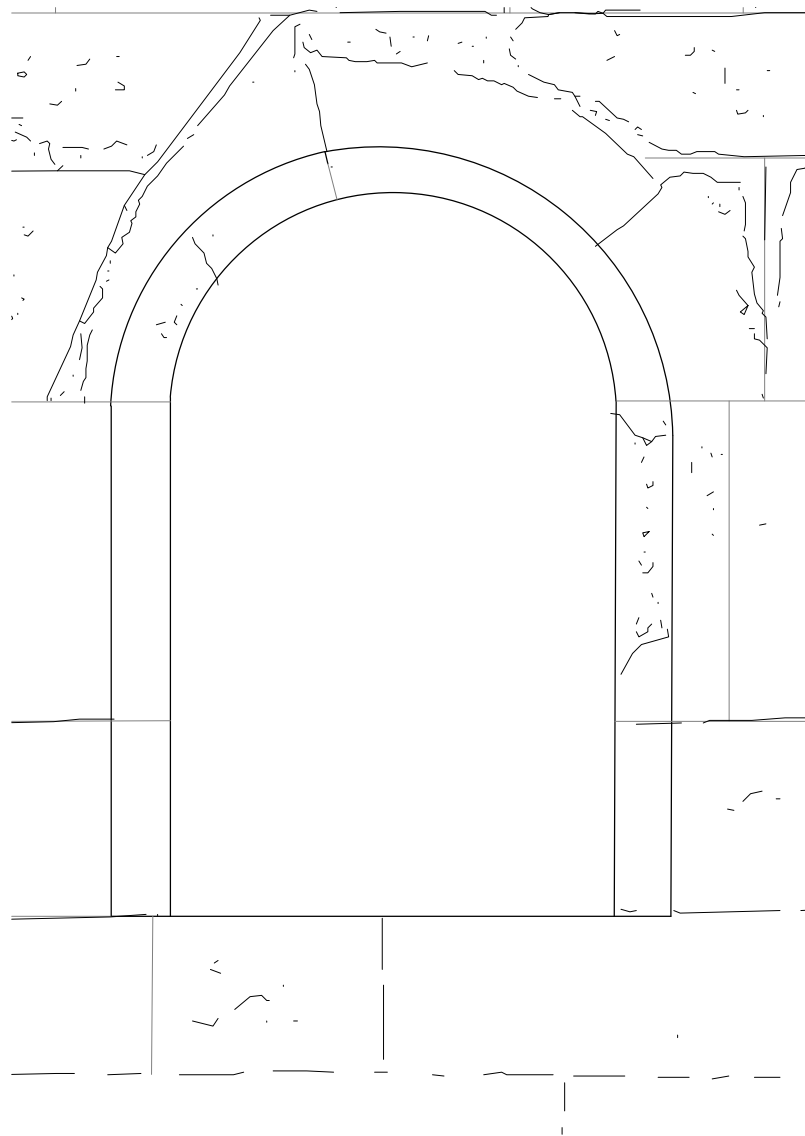


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ




ΤΟΜΗ

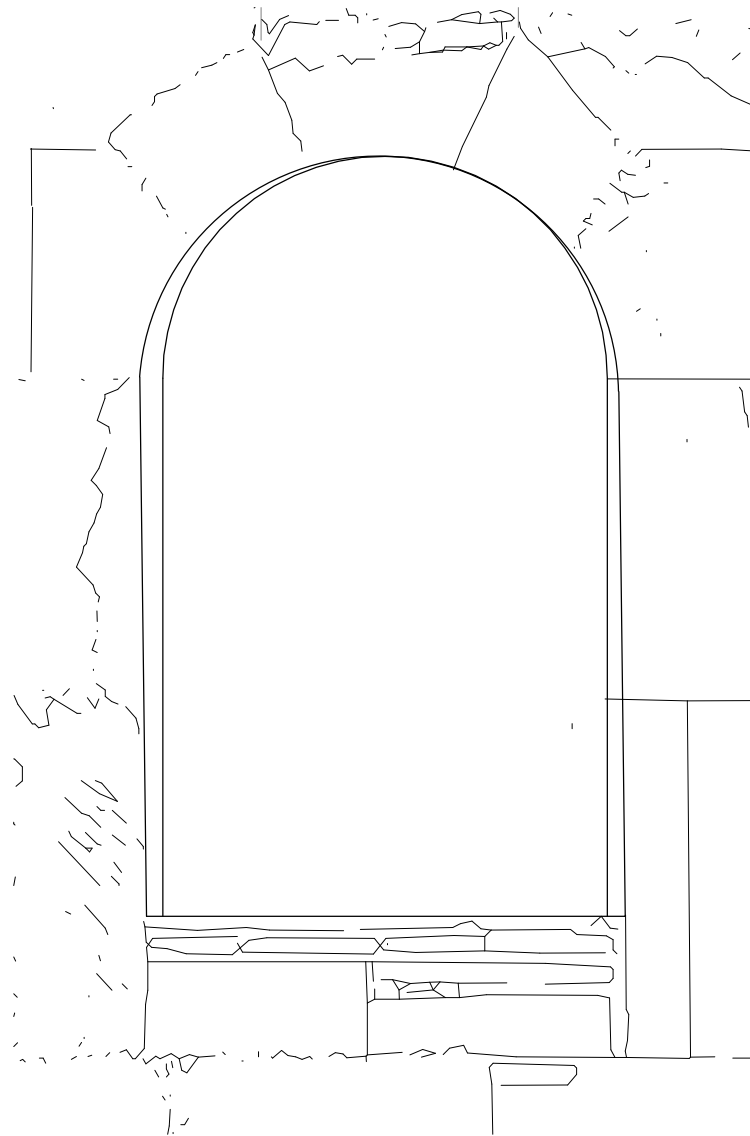


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

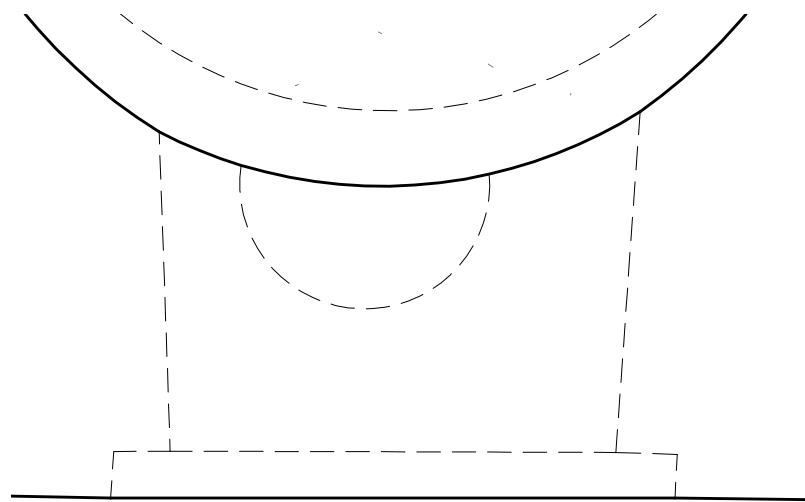


ΚΑΤΟΨΗ




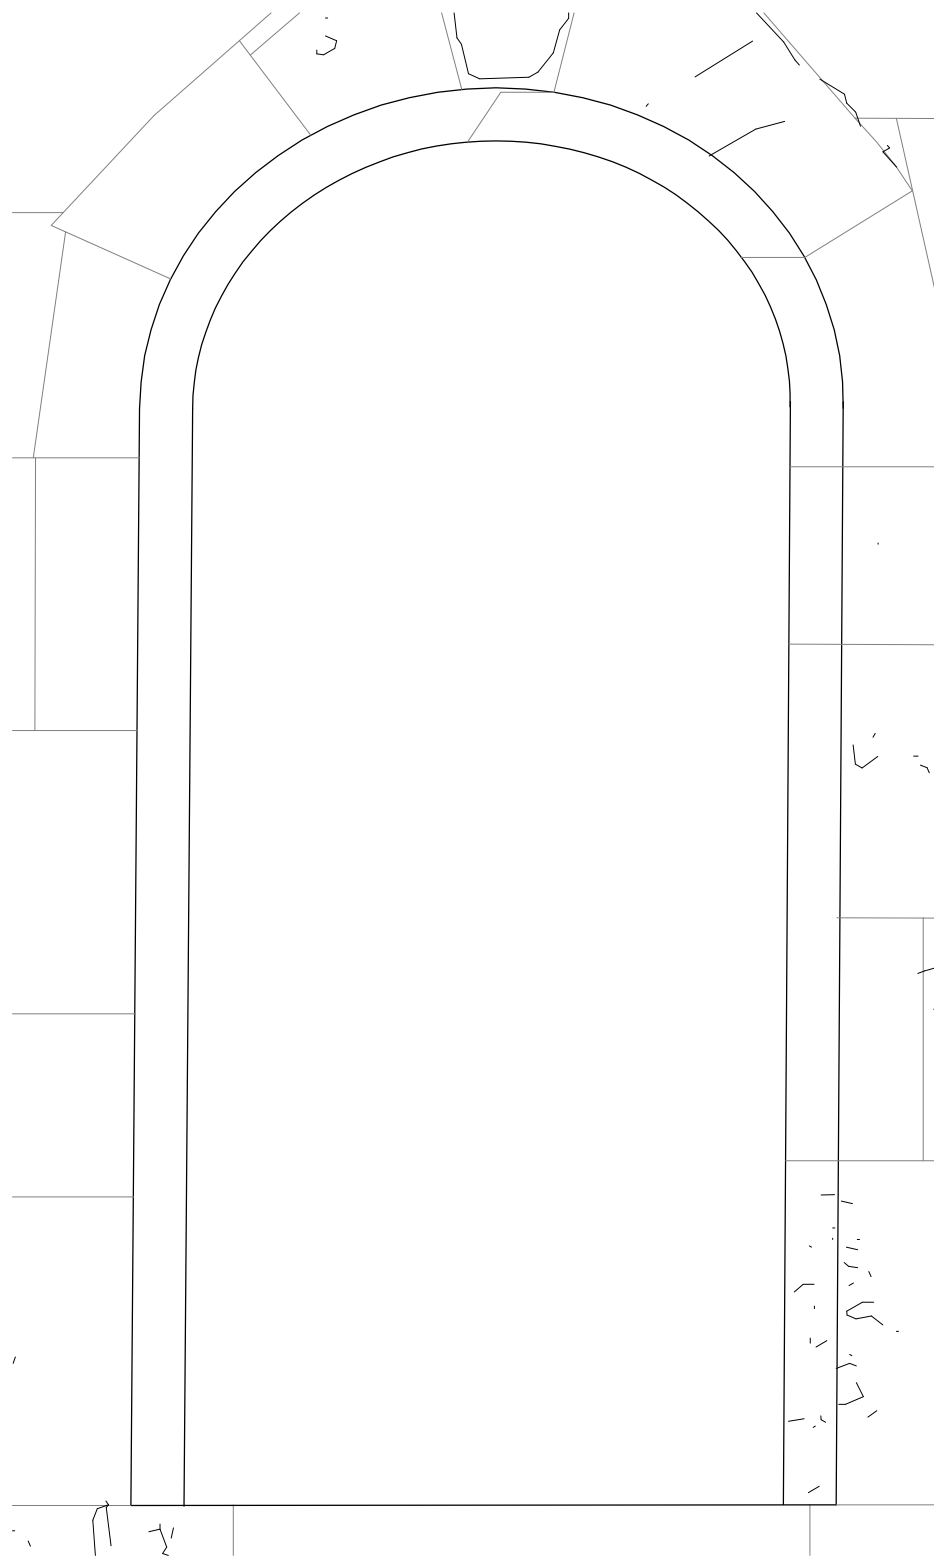


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ



ΤΟΜΗ

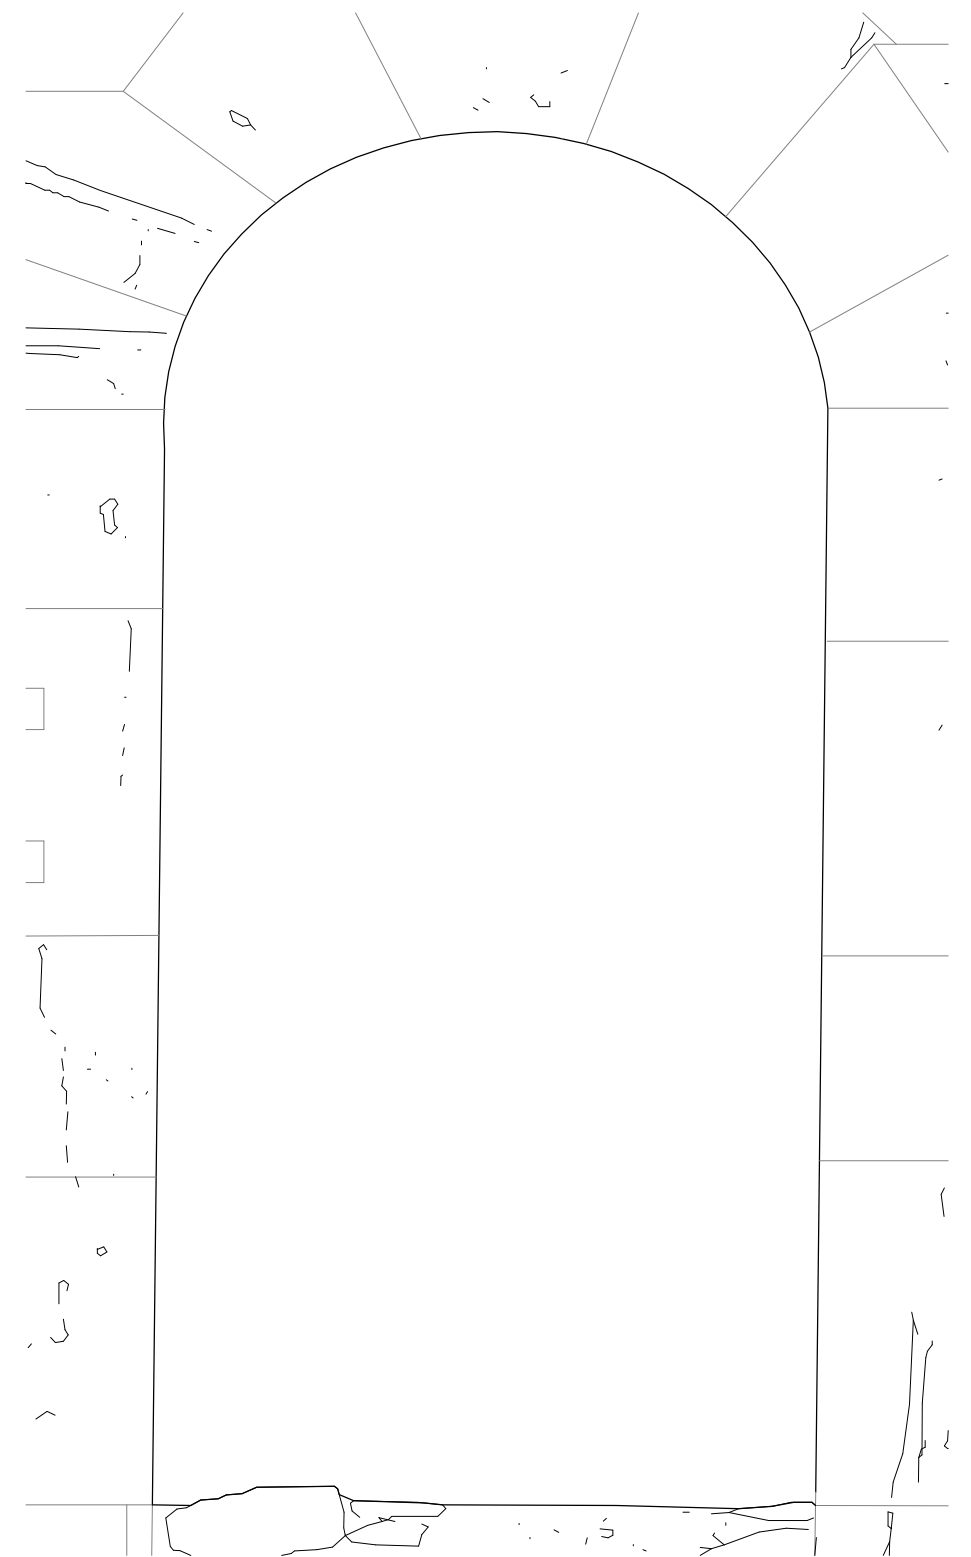


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

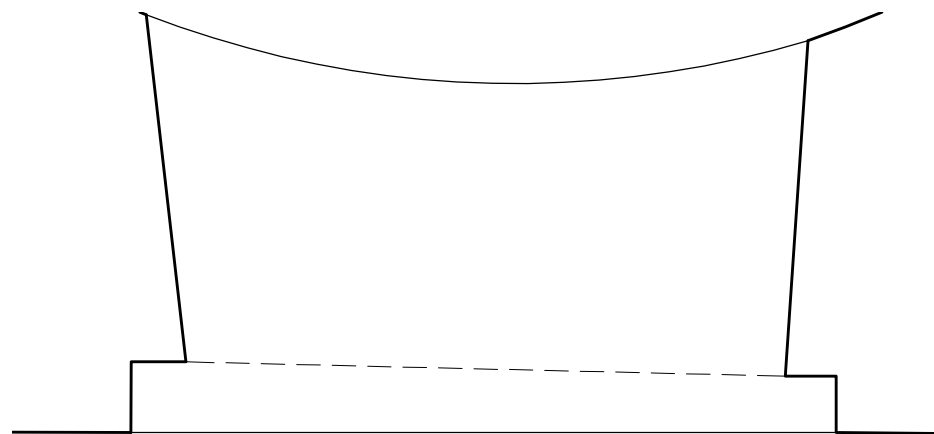


ΚΑΤΟΨΗ




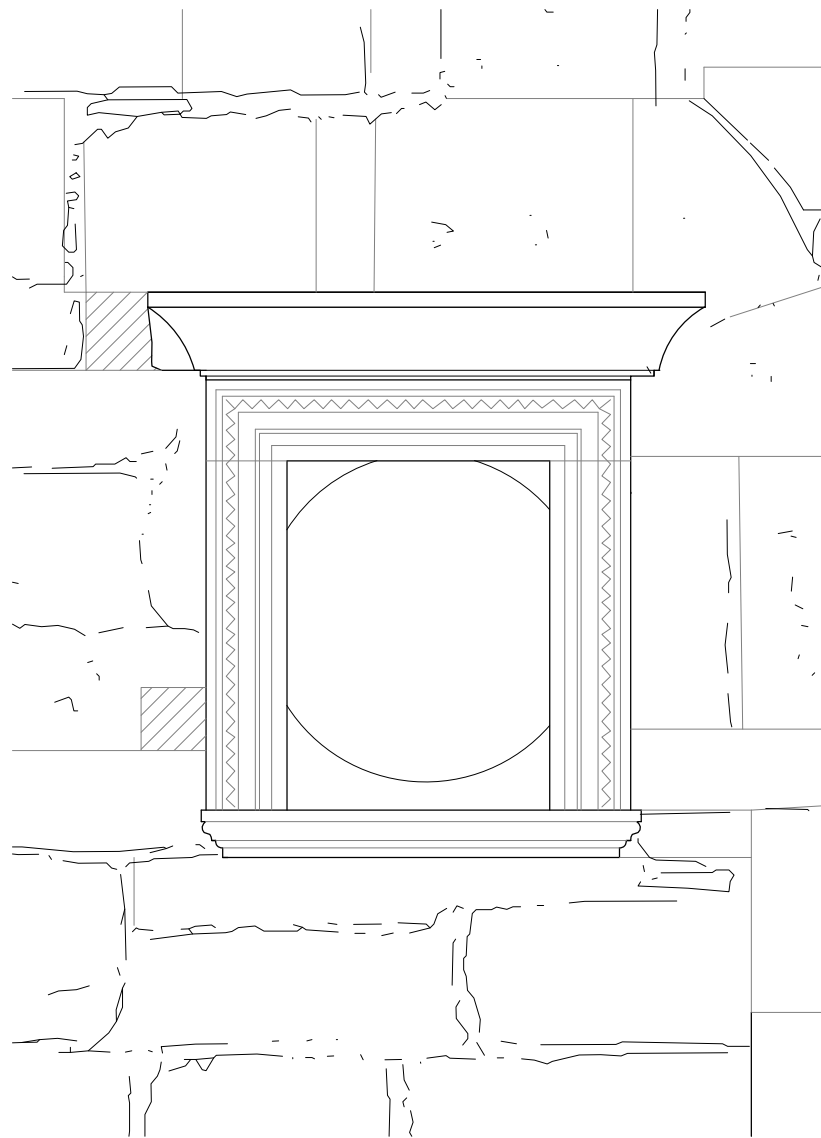


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

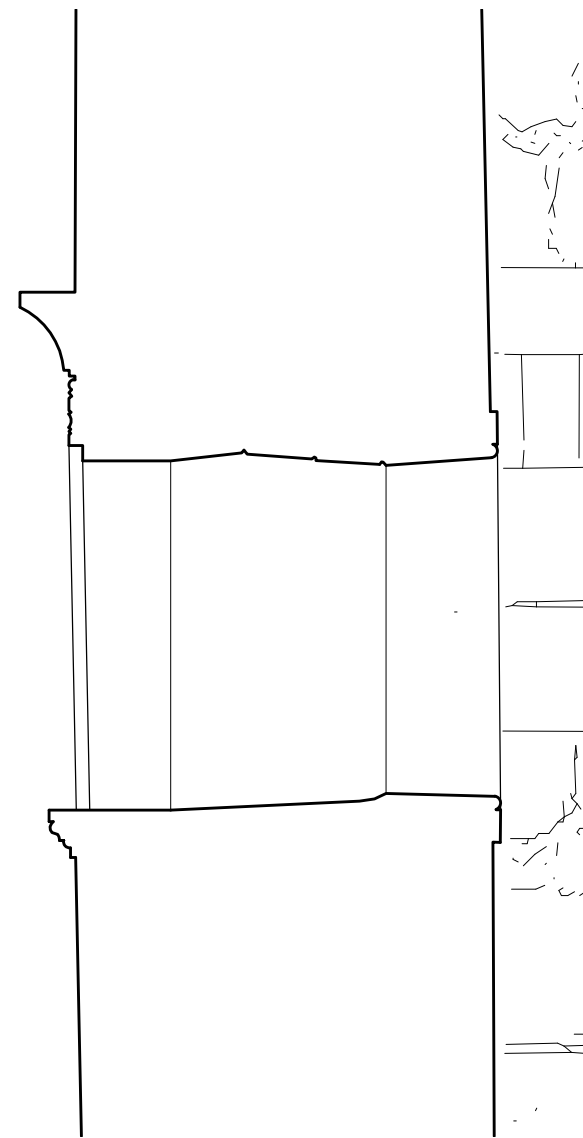


ΤΟΜΗ

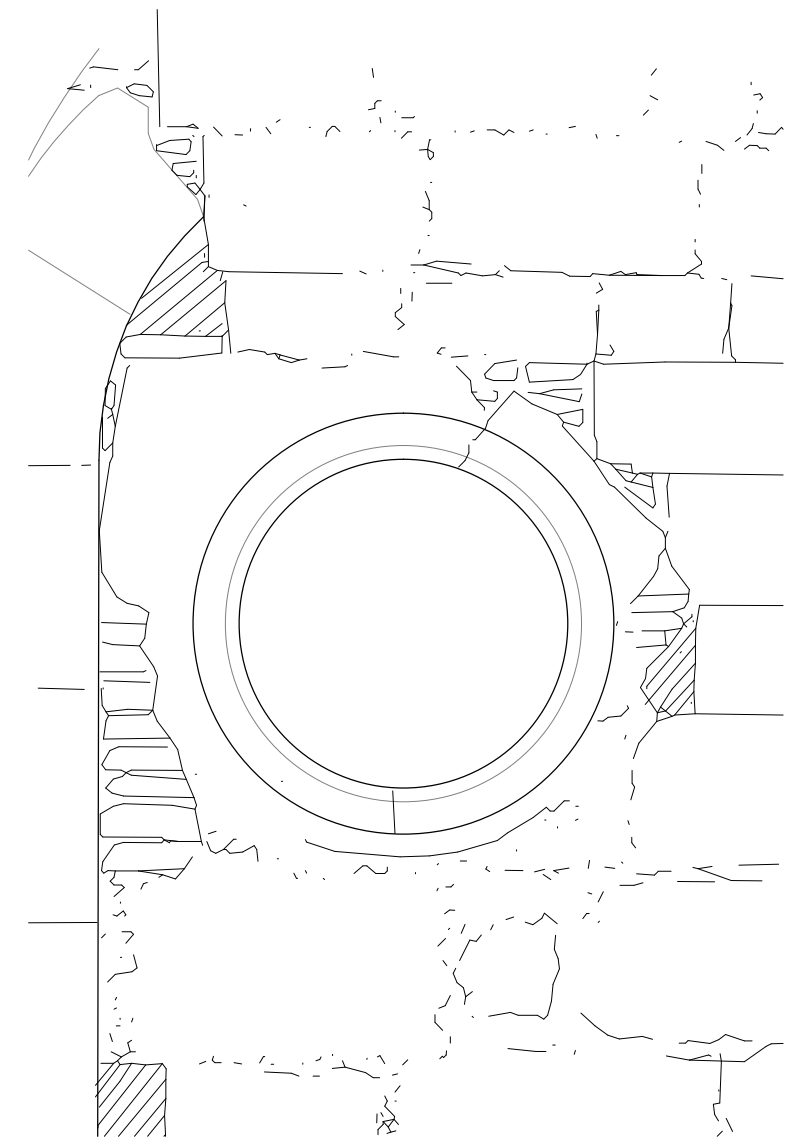


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

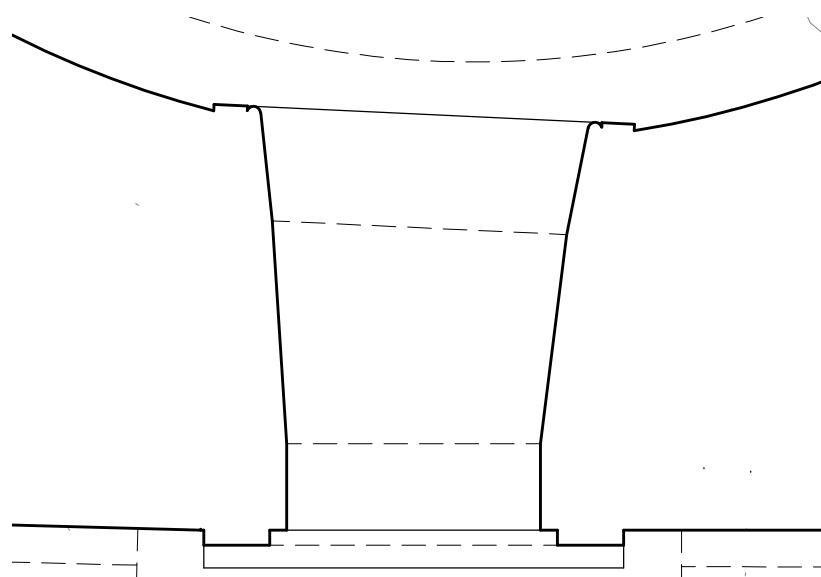


ΚΑΤΟΨΗ




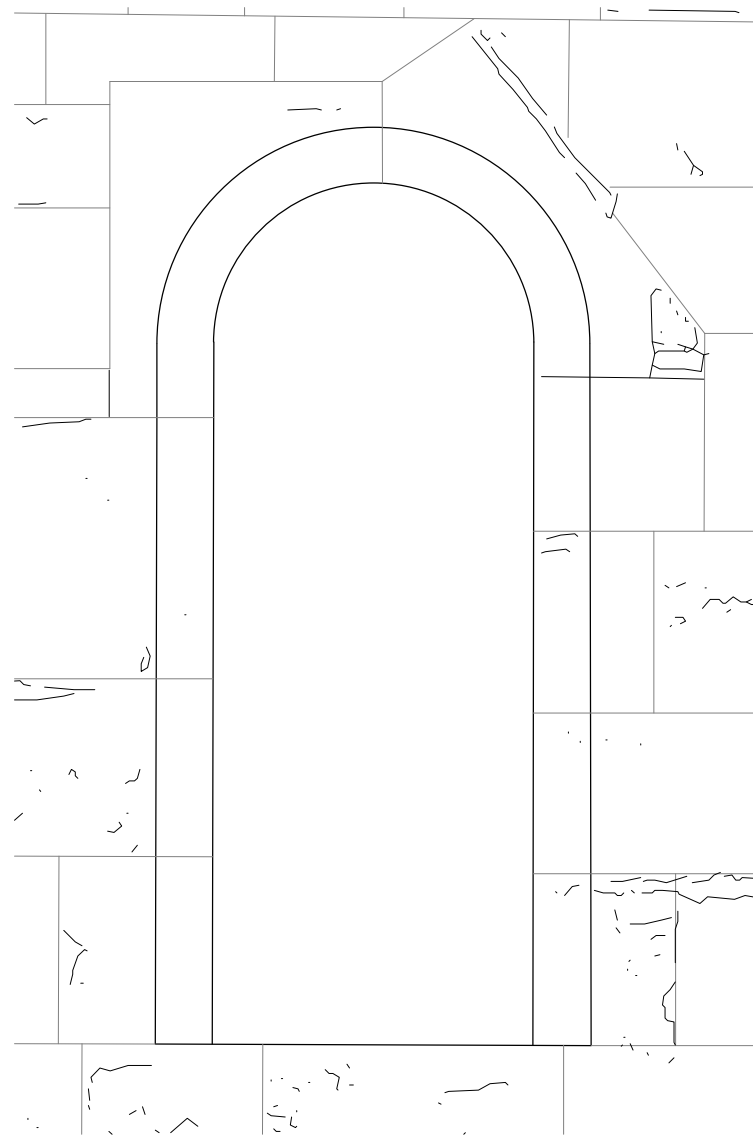


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

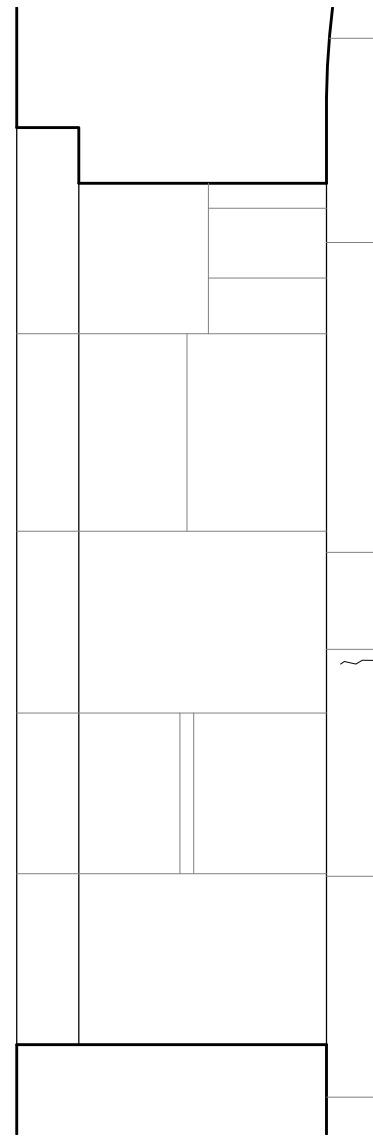


ΤΟΜΗ

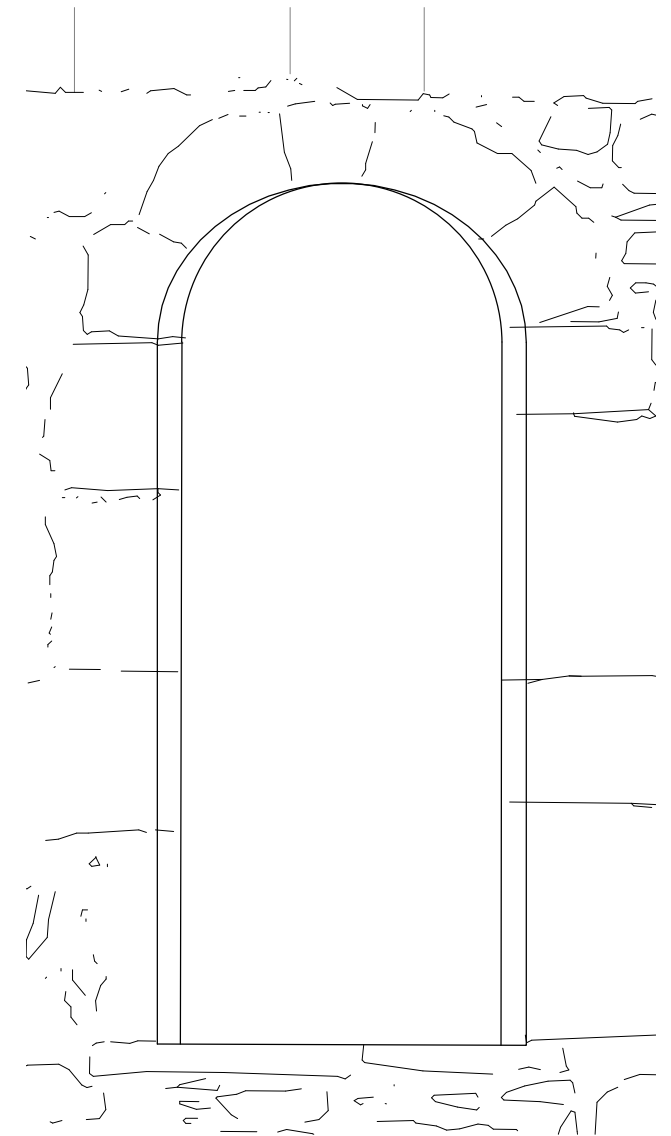


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

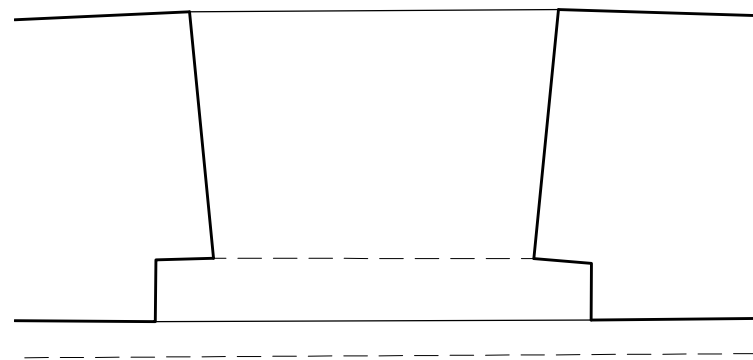


ΚΑΤΟΨΗ




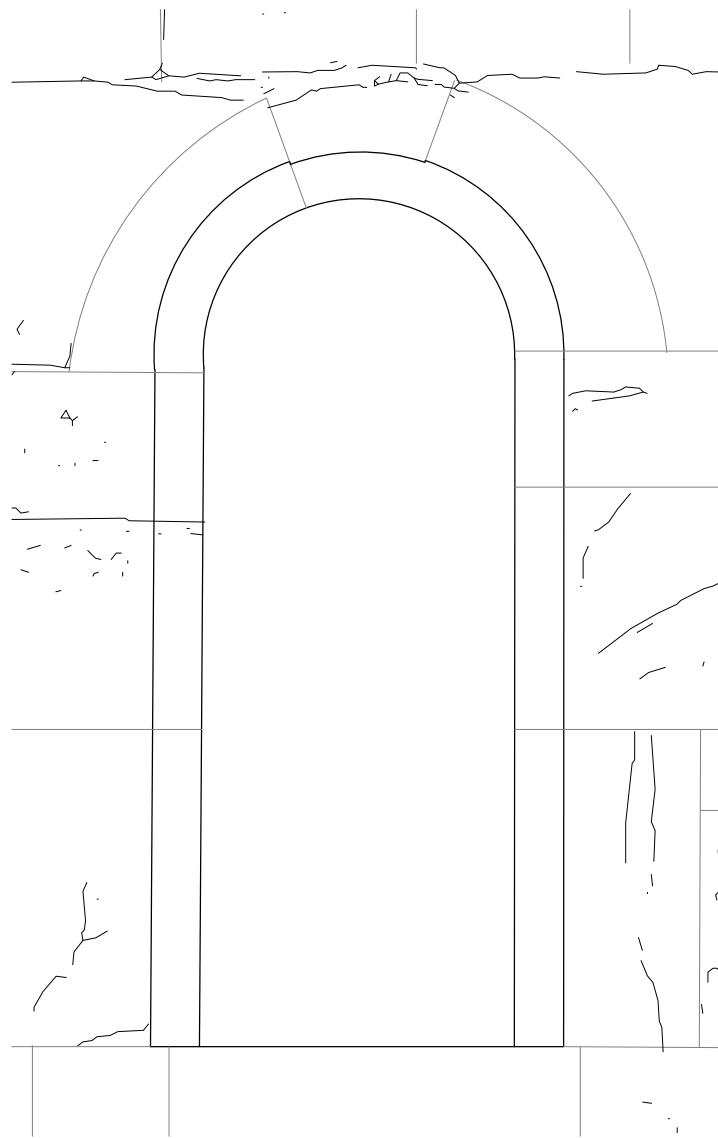


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

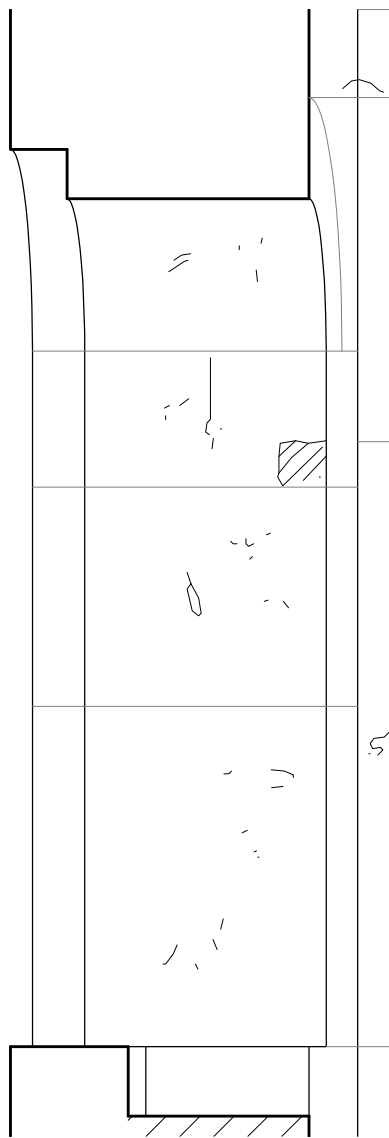


ΤΟΜΗ

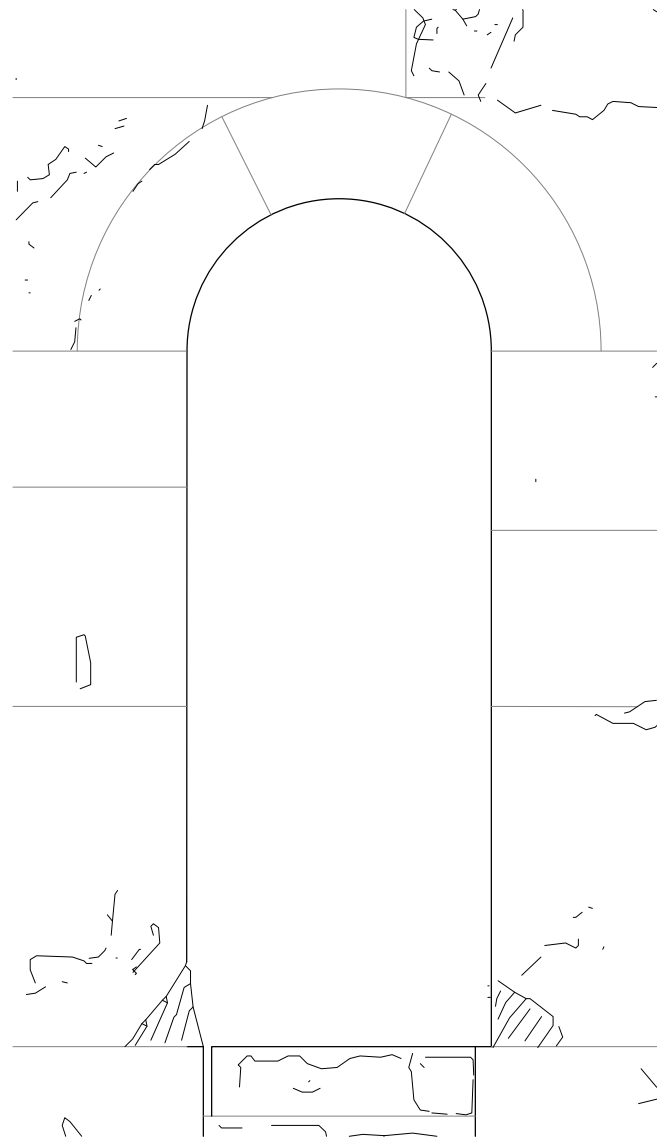


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

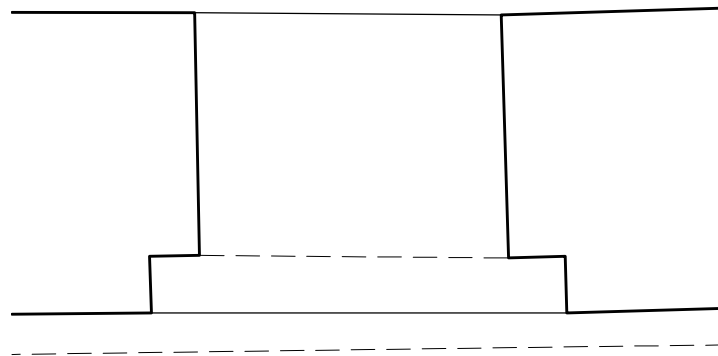

ΚΑΤΟΨΗ



ΠΡΟΤΑΣΗ

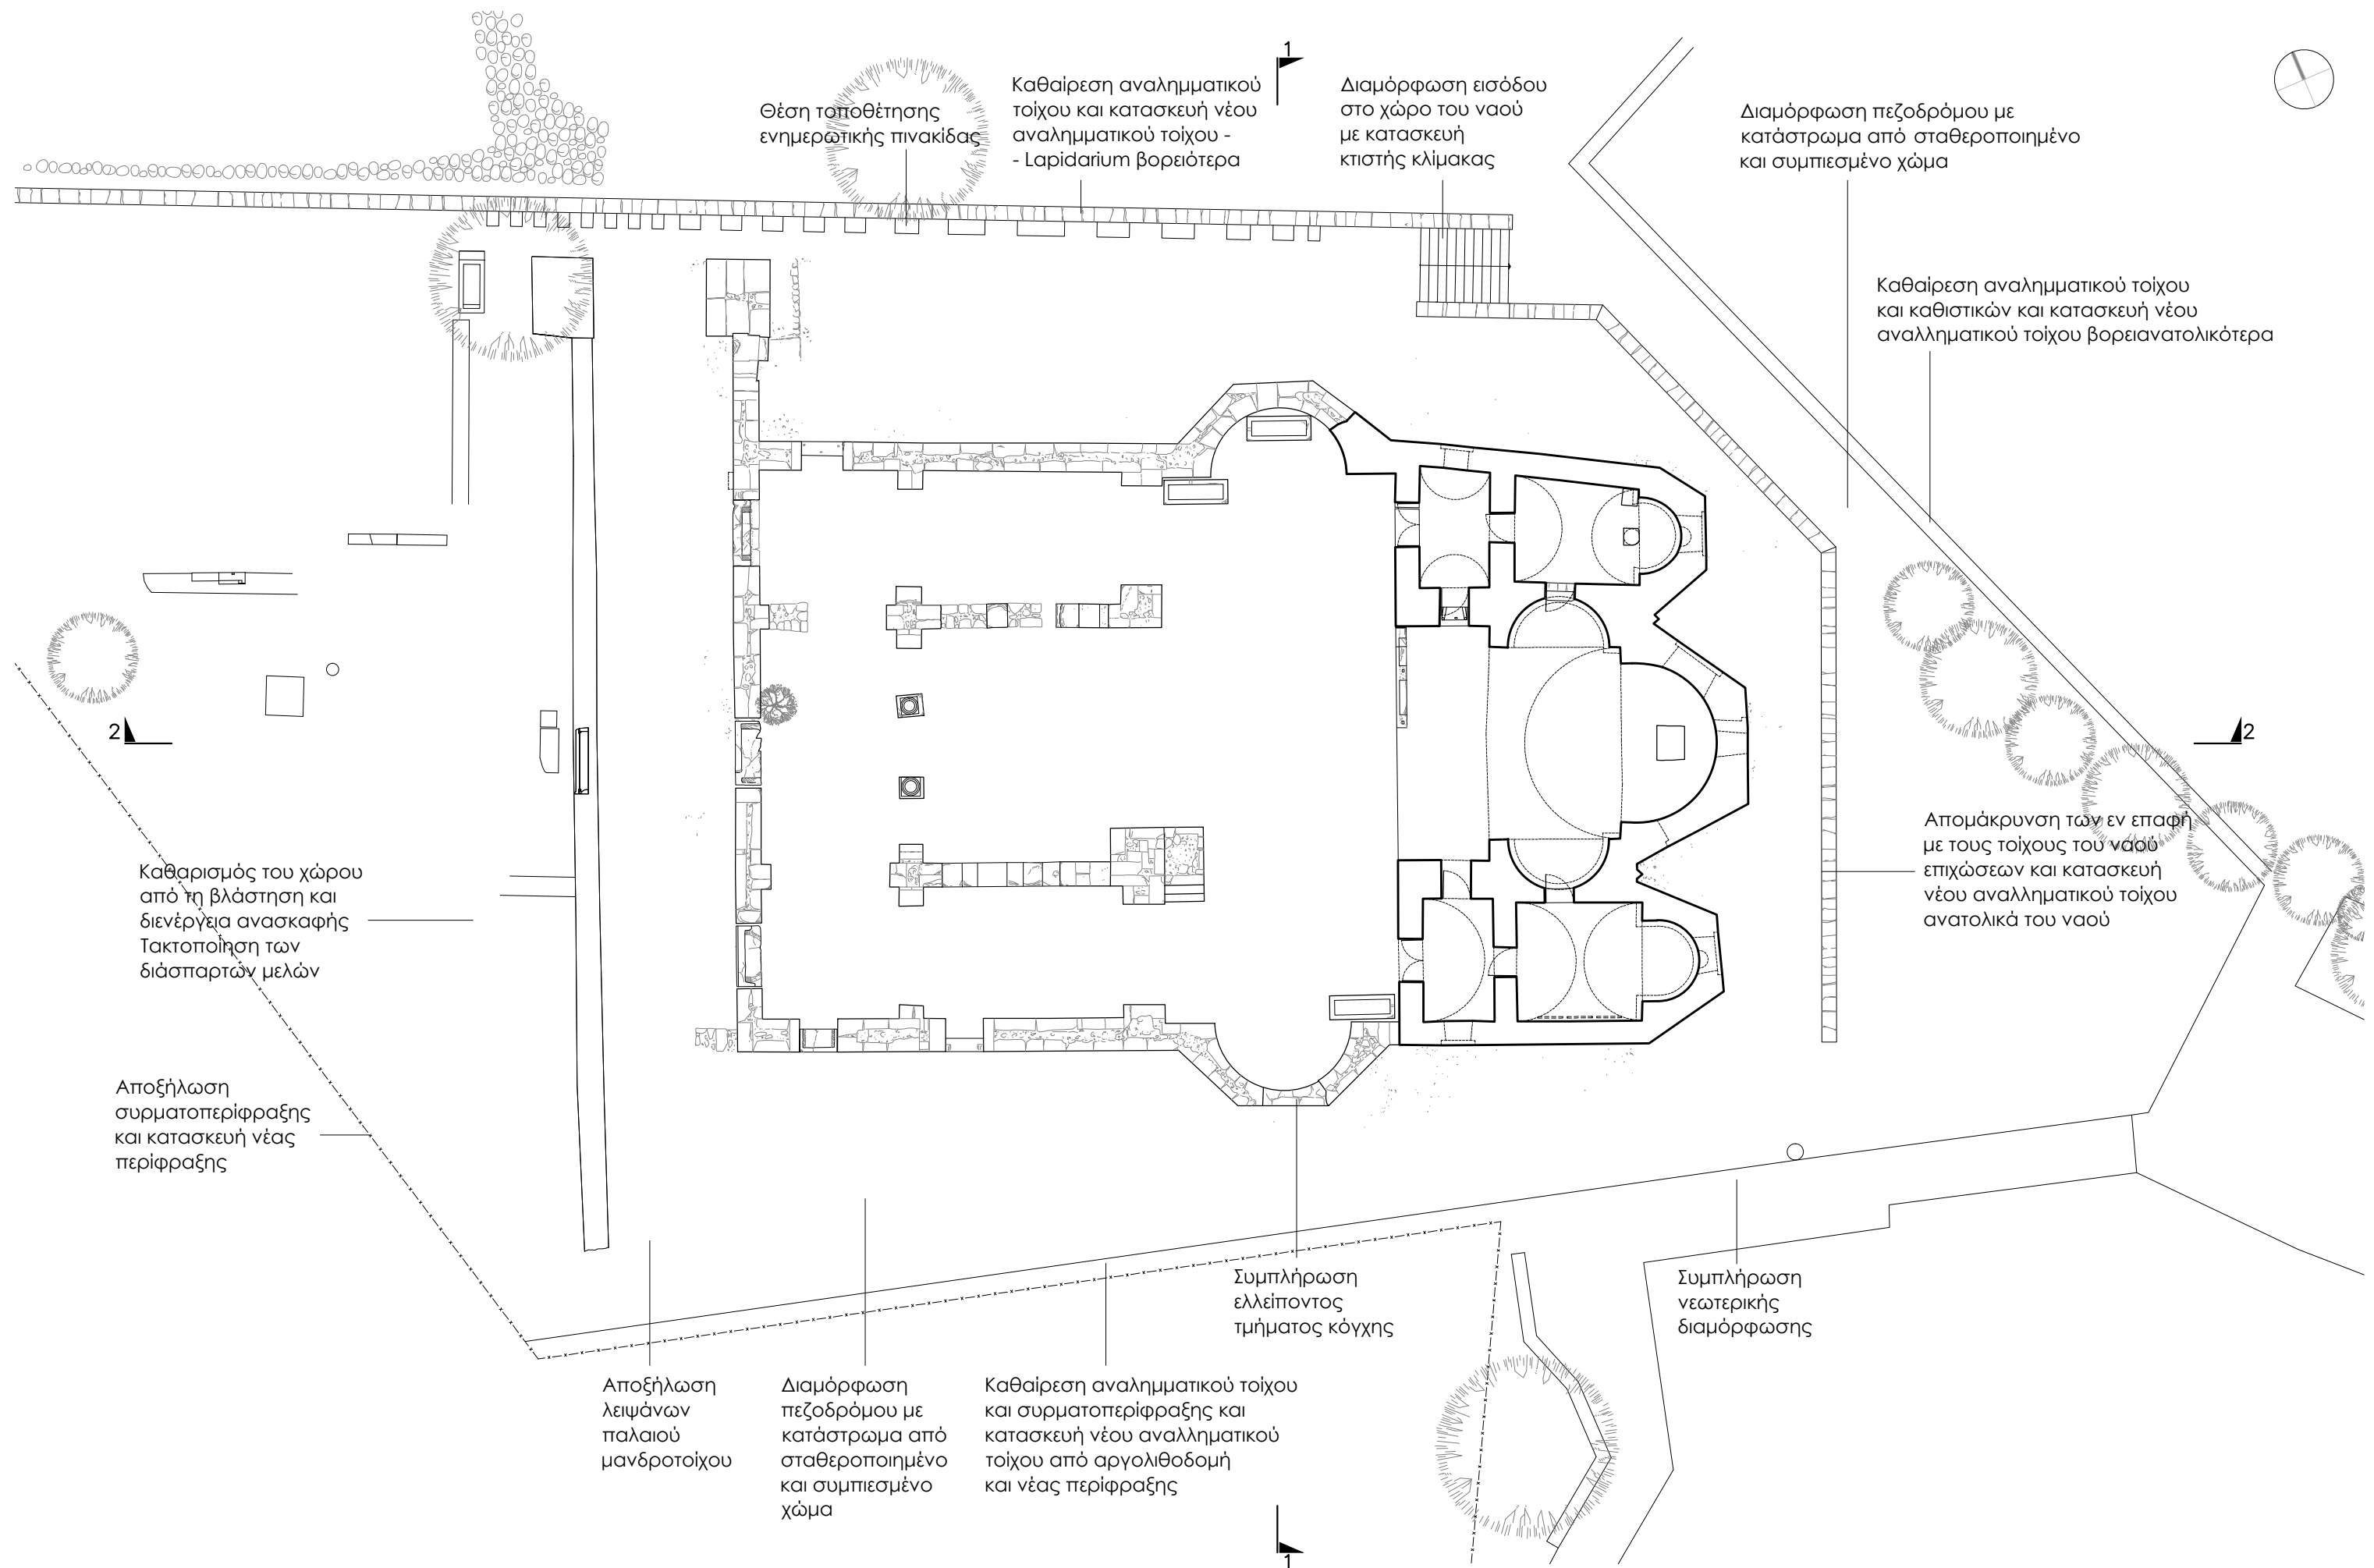

Θέση τοποθέτησης
ενημερωτικής πινακίδας

Καθαίρεση αναλημματικού
τοιχίου και κατασκευή νέου
αναλημματικού τοιχίου -
- Lapidarium βορειότερα

Διαμόρφωση εισόδου
στο χώρο του ναού
με κατασκευή
κτιστής κλίμακας

Διαμόρφωση πεζοδρόμου με
κατάστρωμα από σταθεροποιημένο
και συμπίεσμένο χώμα

Καθαίρεση αναλημματικού τοιχίου
και καθιστικών και κατασκευή νέου
αναλημματικού τοιχίου βορειανατολικότερα

Απομάκρυνση των εν επαφή
με τους τοίχους του ναού
επιχώσεων και κατασκευή
νέου αναλημματικού τοιχίου
ανατολικά του ναού

Καθαρισμός του χώρου
από τη βλάστηση και
διενέργεια ανασκαφής
Τακτοποίηση των
διάσπαρτων μελών

Αποξήλωση
συρματοπερίφραξης
και κατασκευή νέας
περίφραξης

Συμπλήρωση
ελλείποντος
τμήματος κόγχης

Συμπλήρωση
νεωτερικής
διαμόρφωσης

Αποξήλωση
λειψάνων
παλαιού
μανδροτοιχίου


Διαμόρφωση
πεζοδρόμου με
κατάστρωμα από
σταθεροποιημένο
και συμπίεσμένο
χώμα

Καθαίρεση αναλημματικού τοιχίου
και συρματοπερίφραξης και
κατασκευή νέου αναλημματικού
τοιχίου από αργολιθοδομή
και νέας περίφραξης

0 5 10 20M

Καθαίρεση αναλημματικού τοίχου
και κατασκευή νέου βορειότερα

Καθαίρεση αναλημματικού τοίχου και συρματοπερίφραξης
και κατασκευή νέου αναλημματικού τοίχου από αργολιθοδομή
και νέας περίφραξης

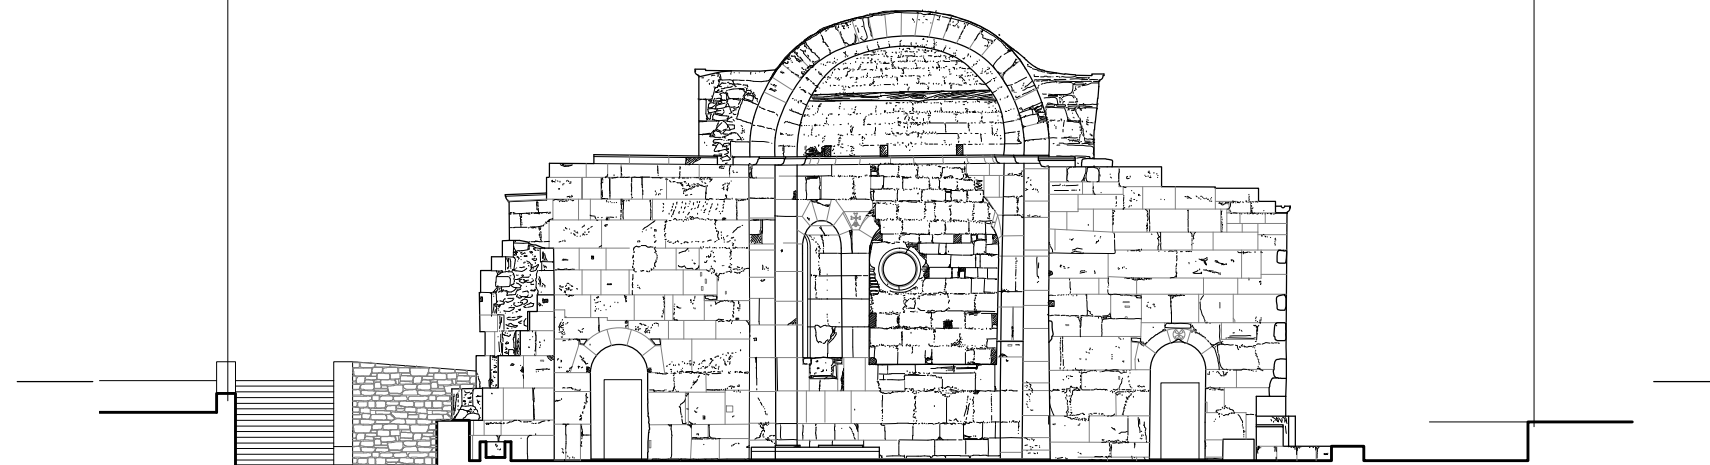

0 5 10 20M

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Σχ.ΠΡ.ΠΧ.02 ΤΟΜΗ 1-1

ΚΛ. 1:200


Καθαίρεση αναλημματικού τοίχου
και κατασκευή νέου βορειότερα


Καθαίρεση αναλημματικού τοίχου
και καθιστικών και κατασκευή νέου
αναλημματικού τοίχου βορειανατολικότερα

Καθαρισμός του χώρου από τη βλάστηση
και διενέργεια ανασκαφής Τακτοποίηση
των διάσπαρτων μελών


Απομάκρυνση των εν επαφή με τους
τοιχούς του ναού επιχώσεων και
κατασκευή νέου αναλημματικού
τοιχού ανατολικά του ναού

0 5 10 20M

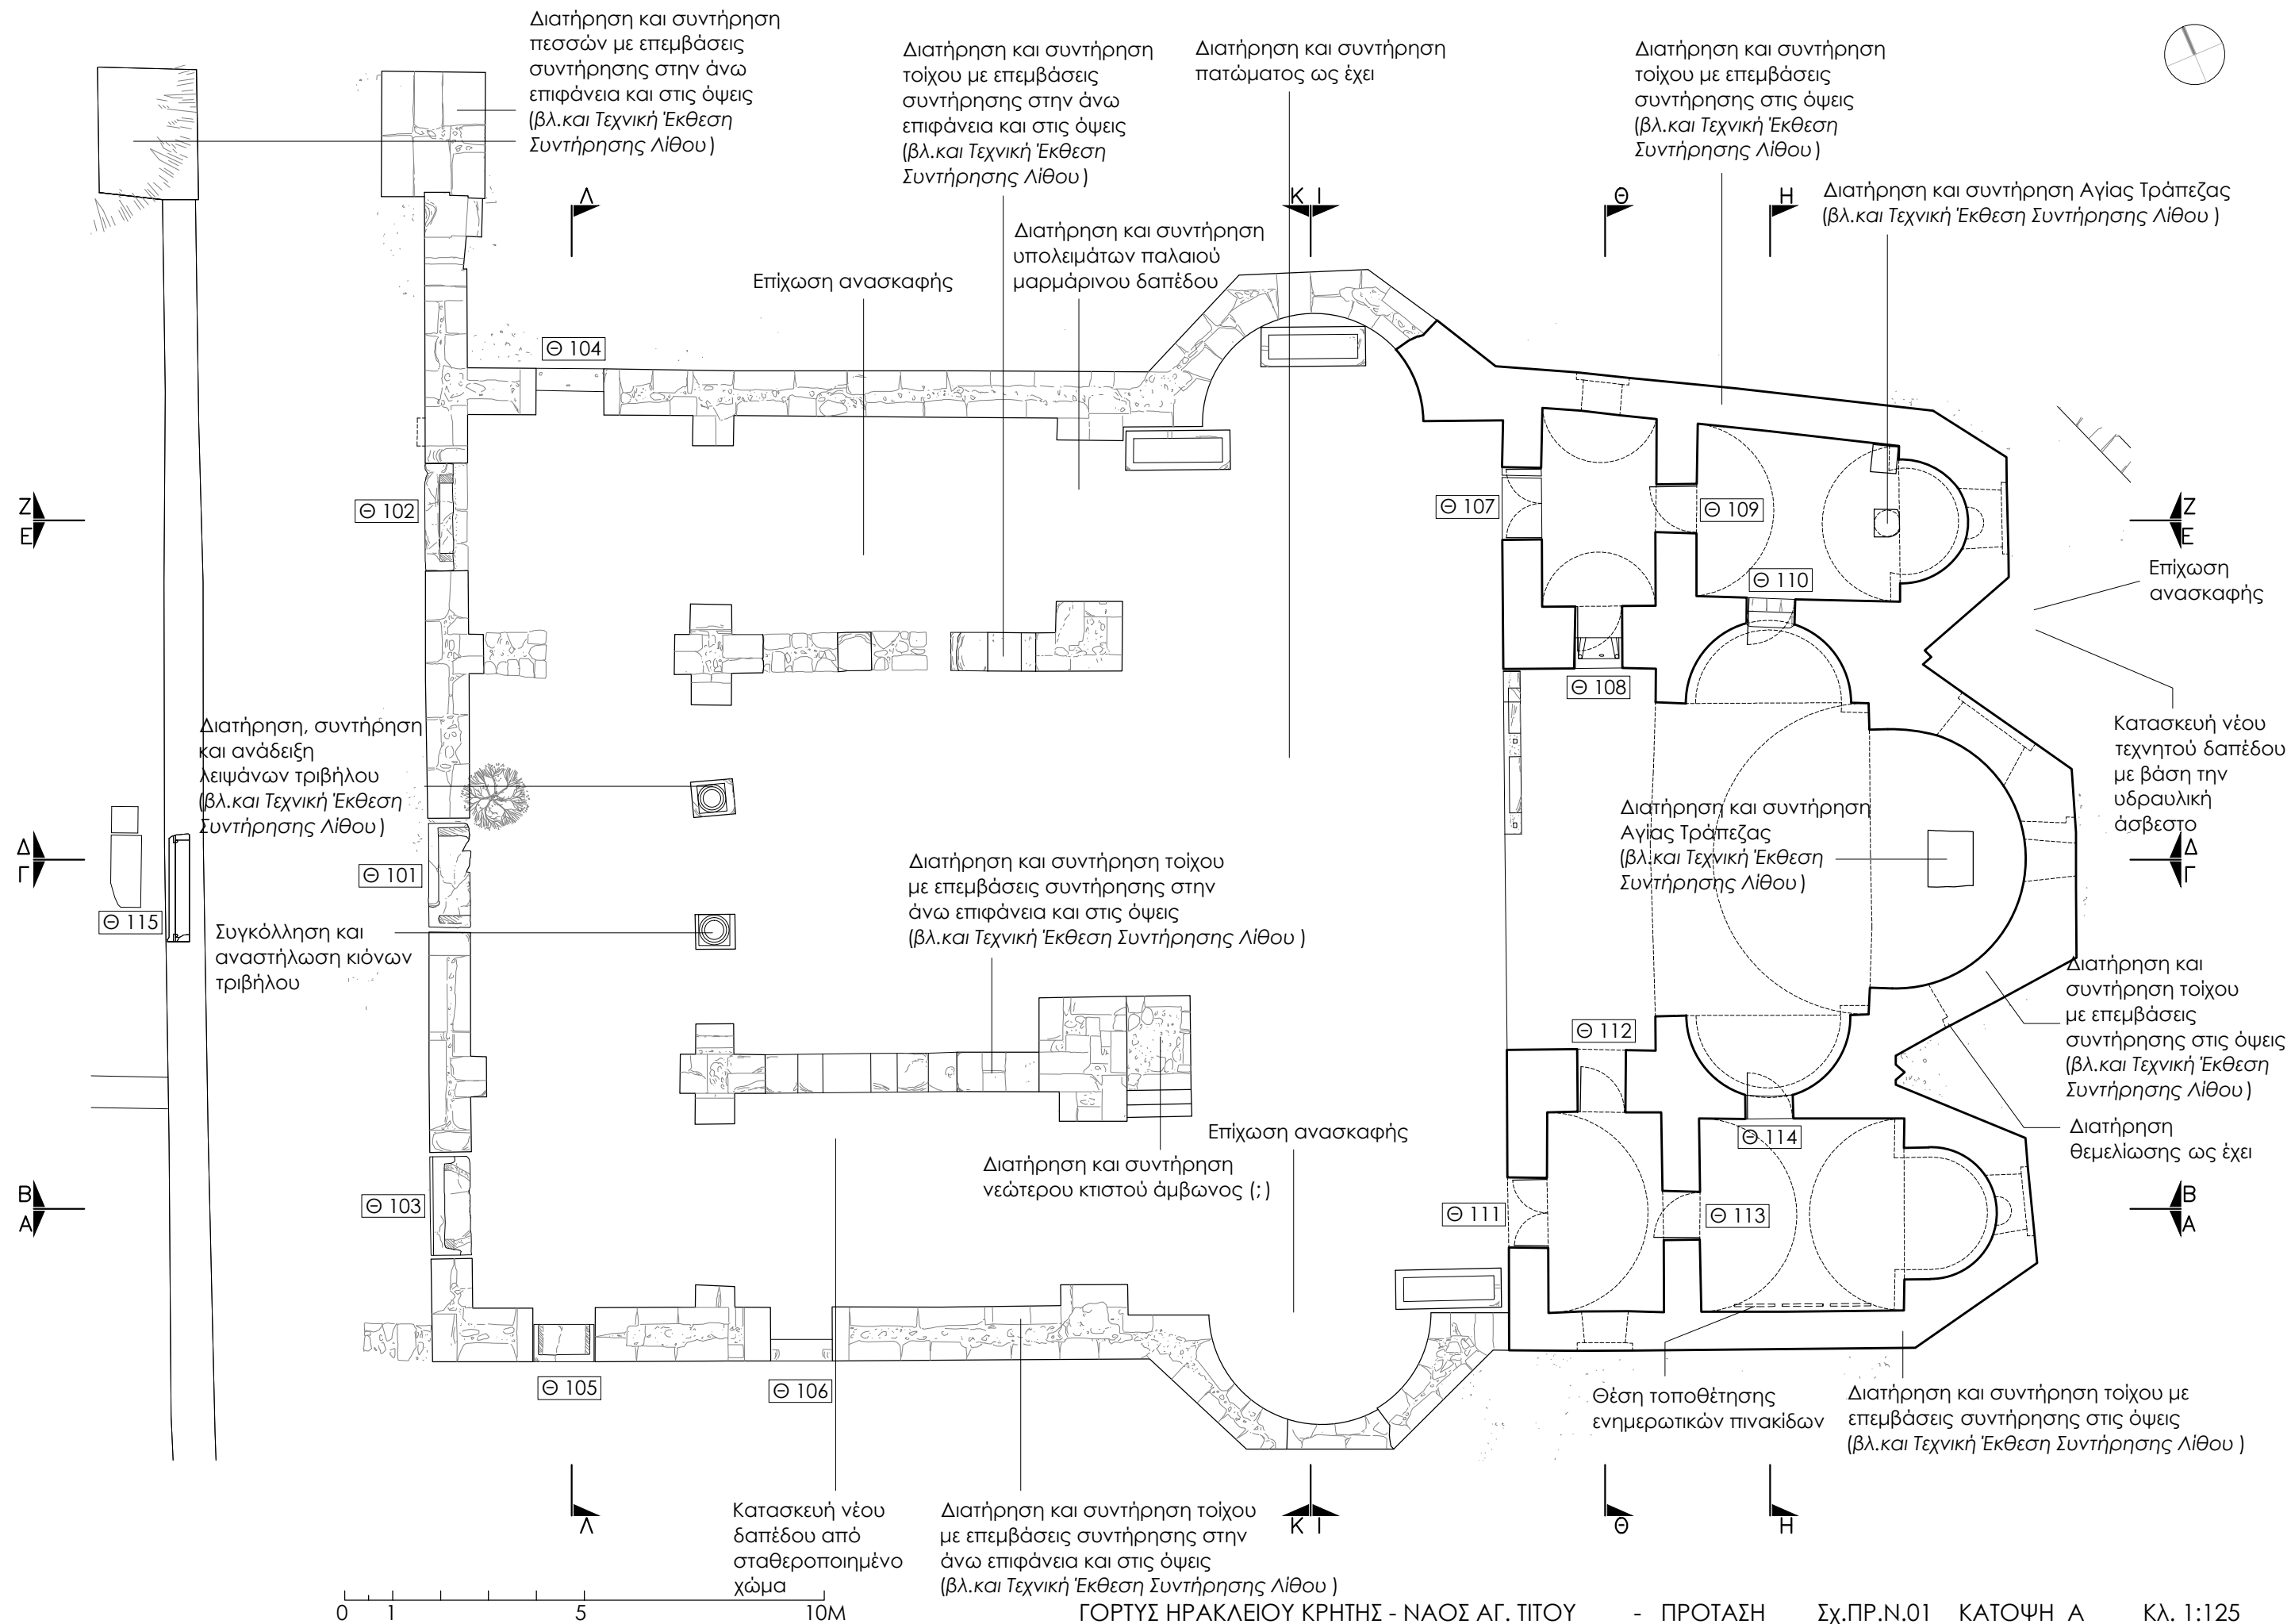

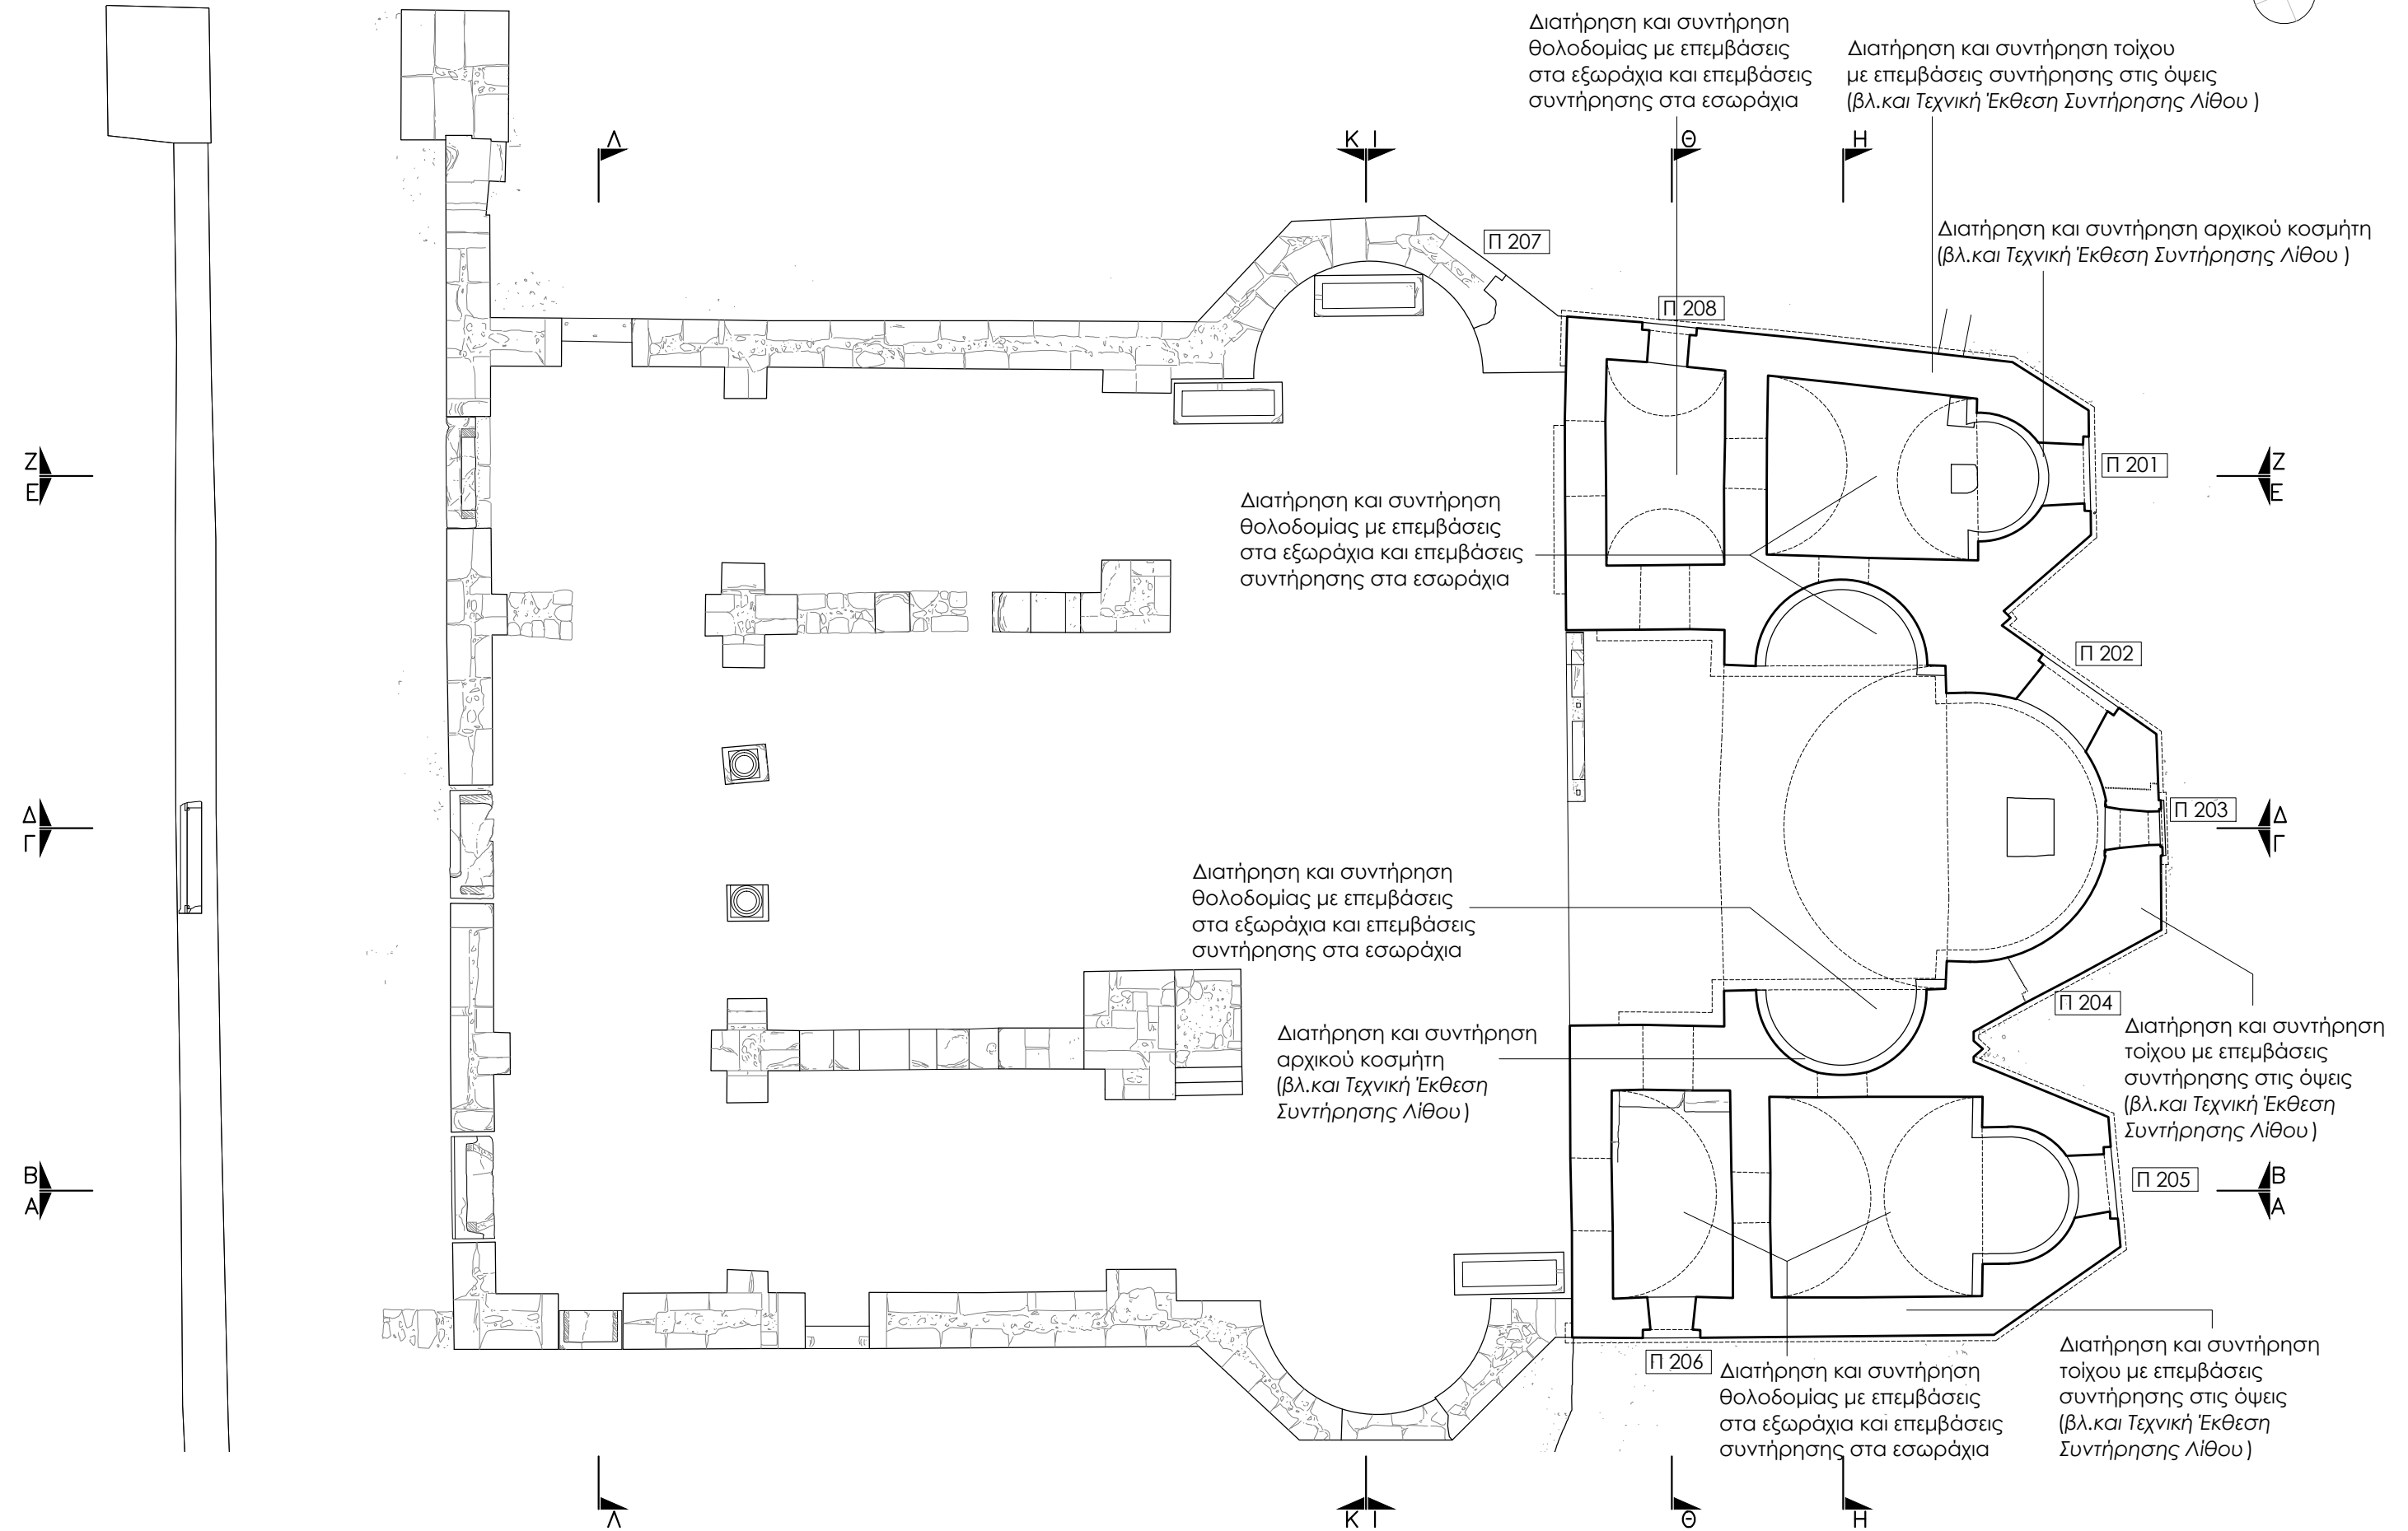

0 1 5 10M

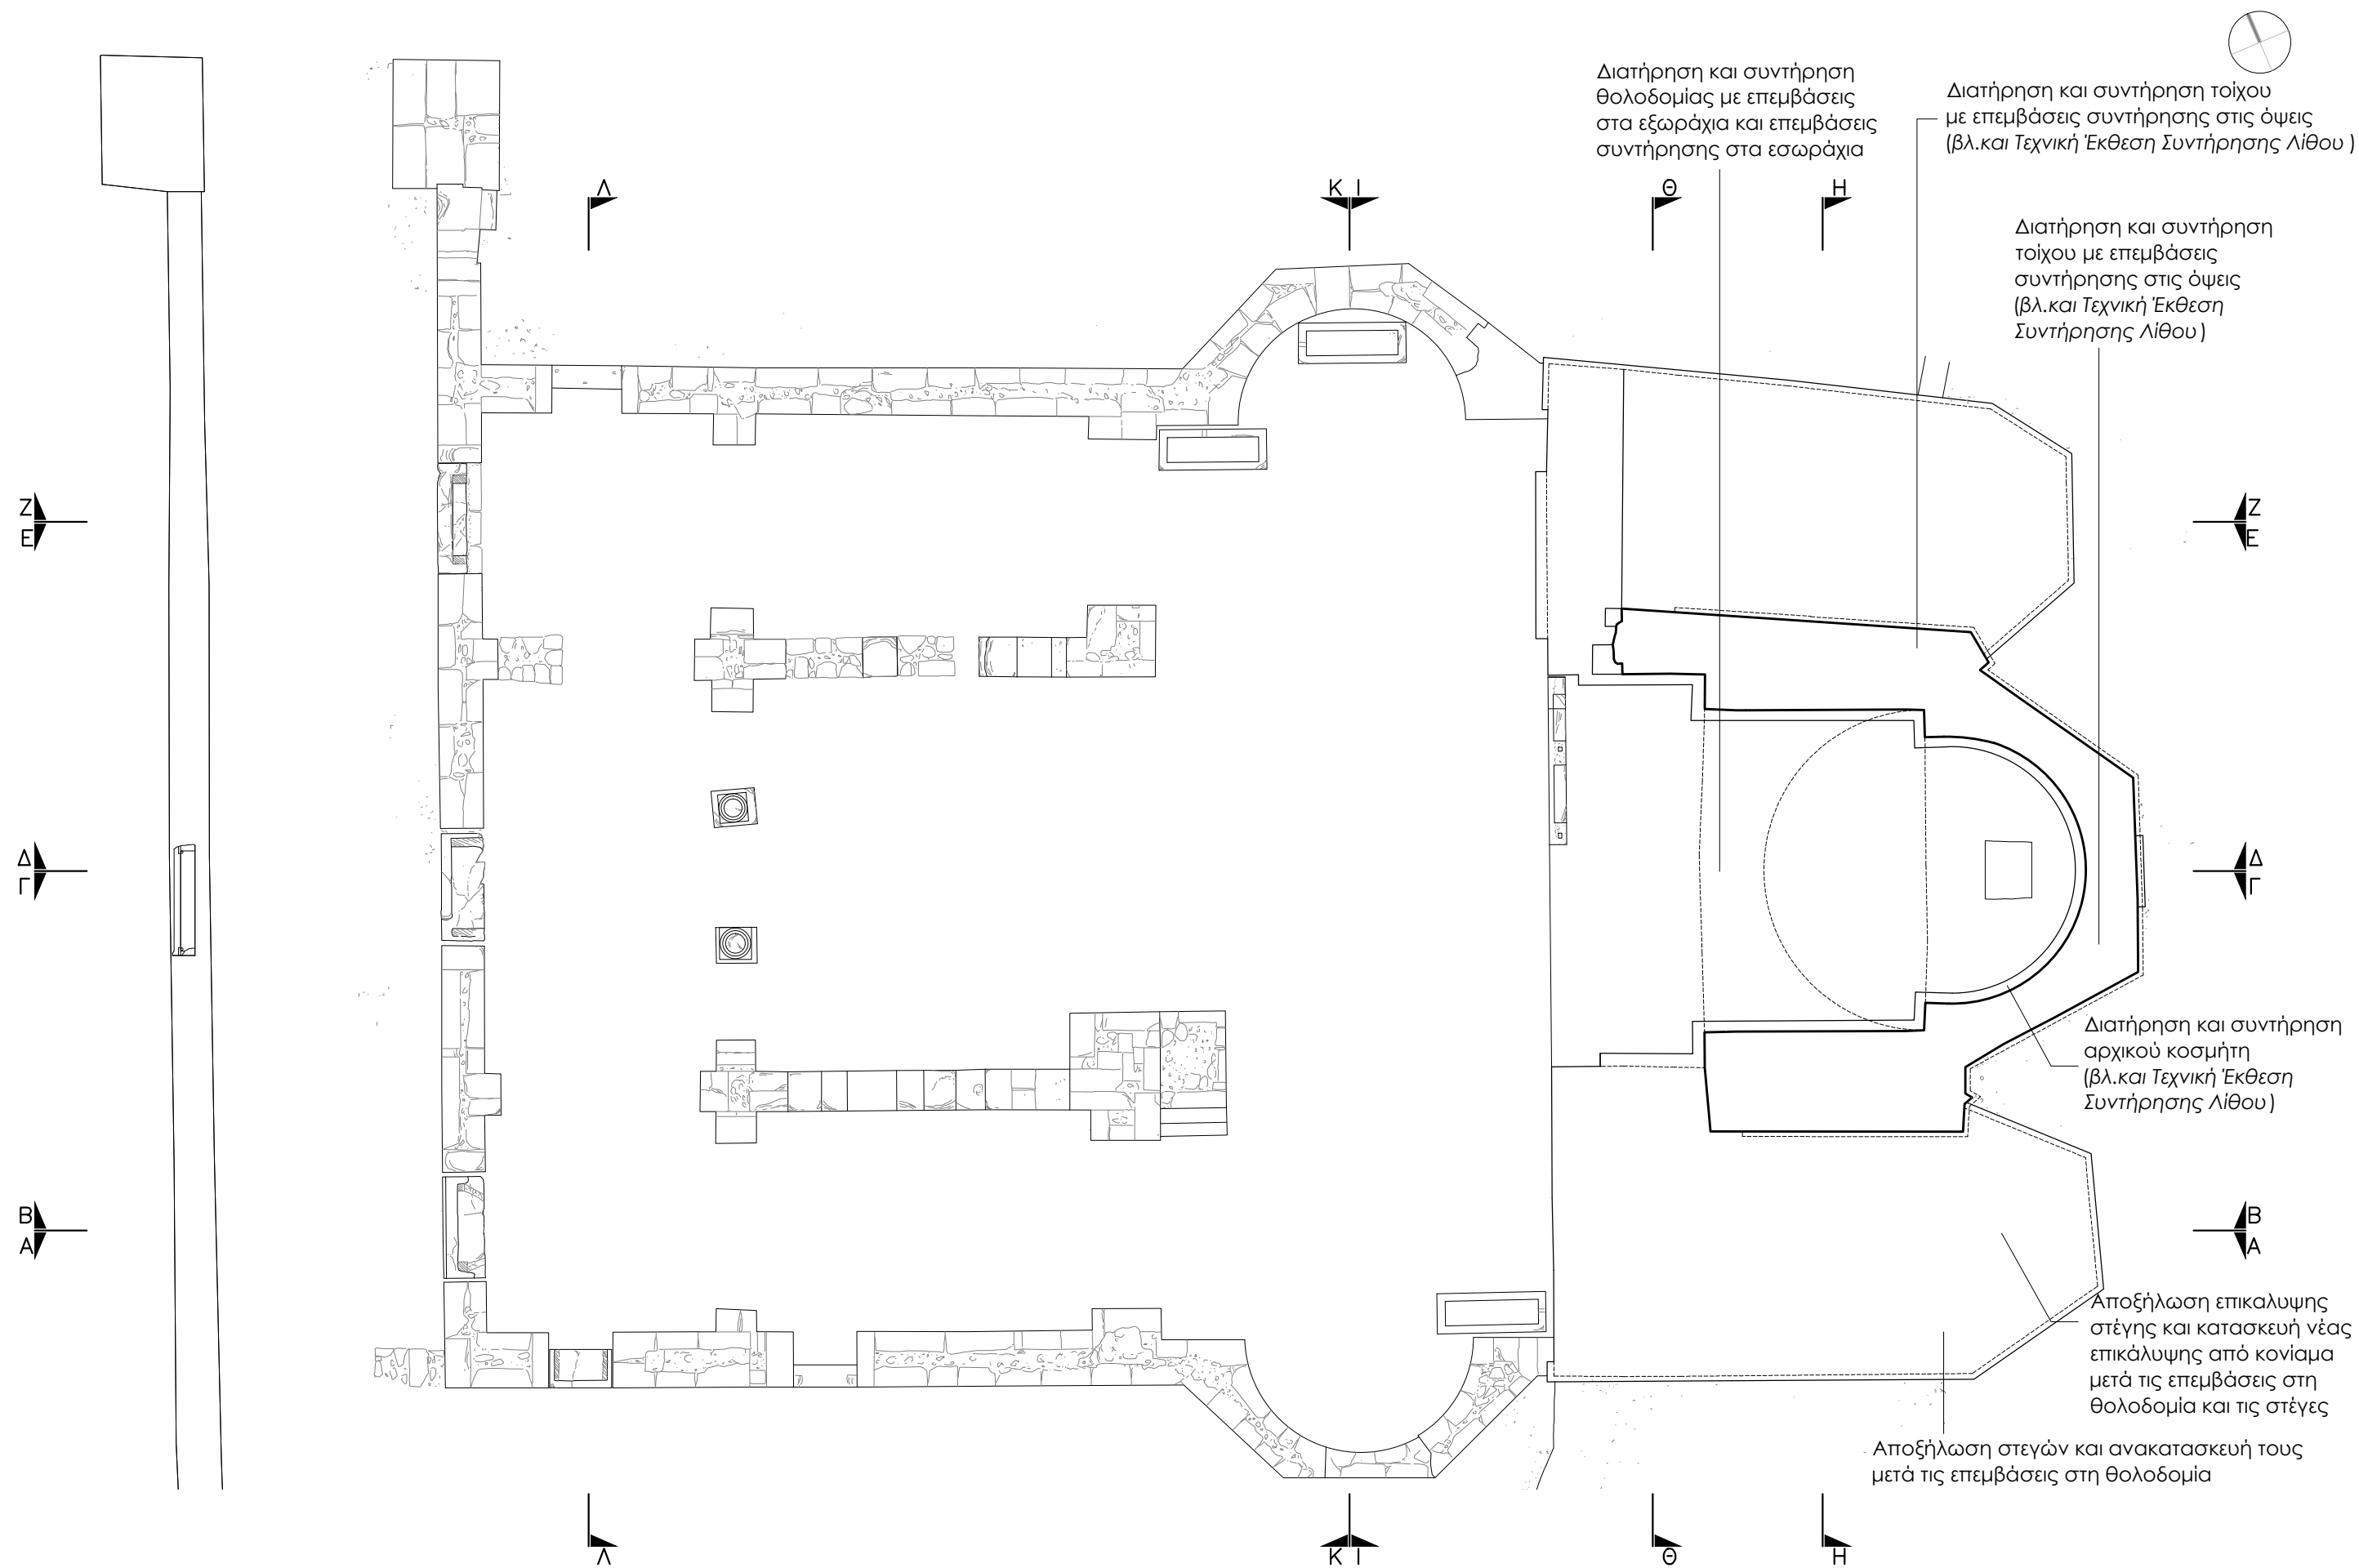


Αποξήλωση επικάλυψης στέγης και κατασκευή
νέας επικάλυψης από κονίαμα μετά τις επεμβάσεις
στη θολοδομία και τις στέγες

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας
με επεμβάσεις στα εξωράχια και
επεμβάσεις συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας
με επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις
συντήρησης στα εσωράχια

Αποξήλωση στεγών και ανακατασκευή
τους μετά τις επεμβάσεις στη θολοδομία

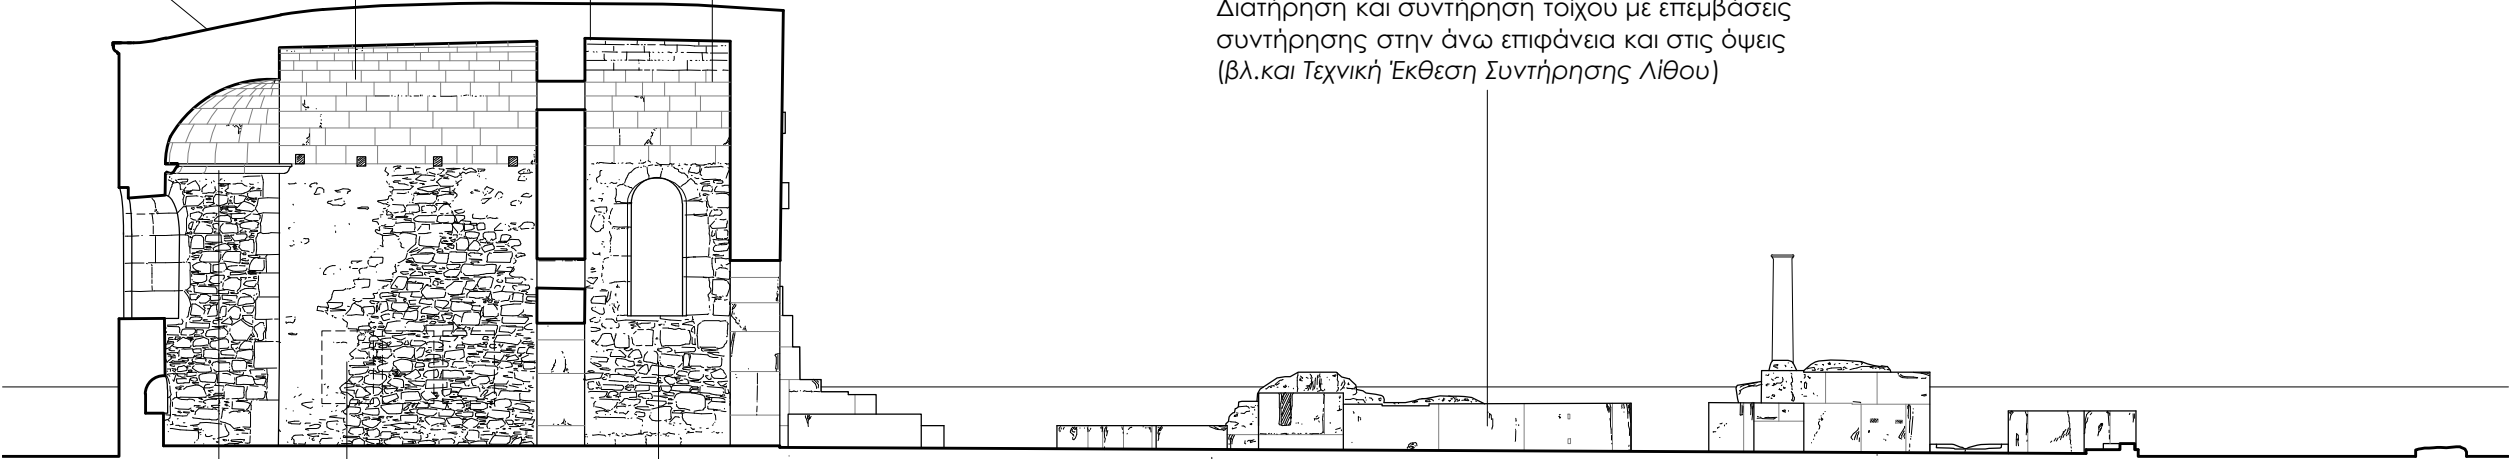

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις
συντήρησης στην άνω επιφάνεια και στις όψεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)


Θέση τοποθέτησης
ενημερωτικών πινακίδων

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου
με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Επίχωση ανασκαφής

Διατήρηση και συντήρηση νεωτερικού κοσμήτη
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

0 1 5 10M

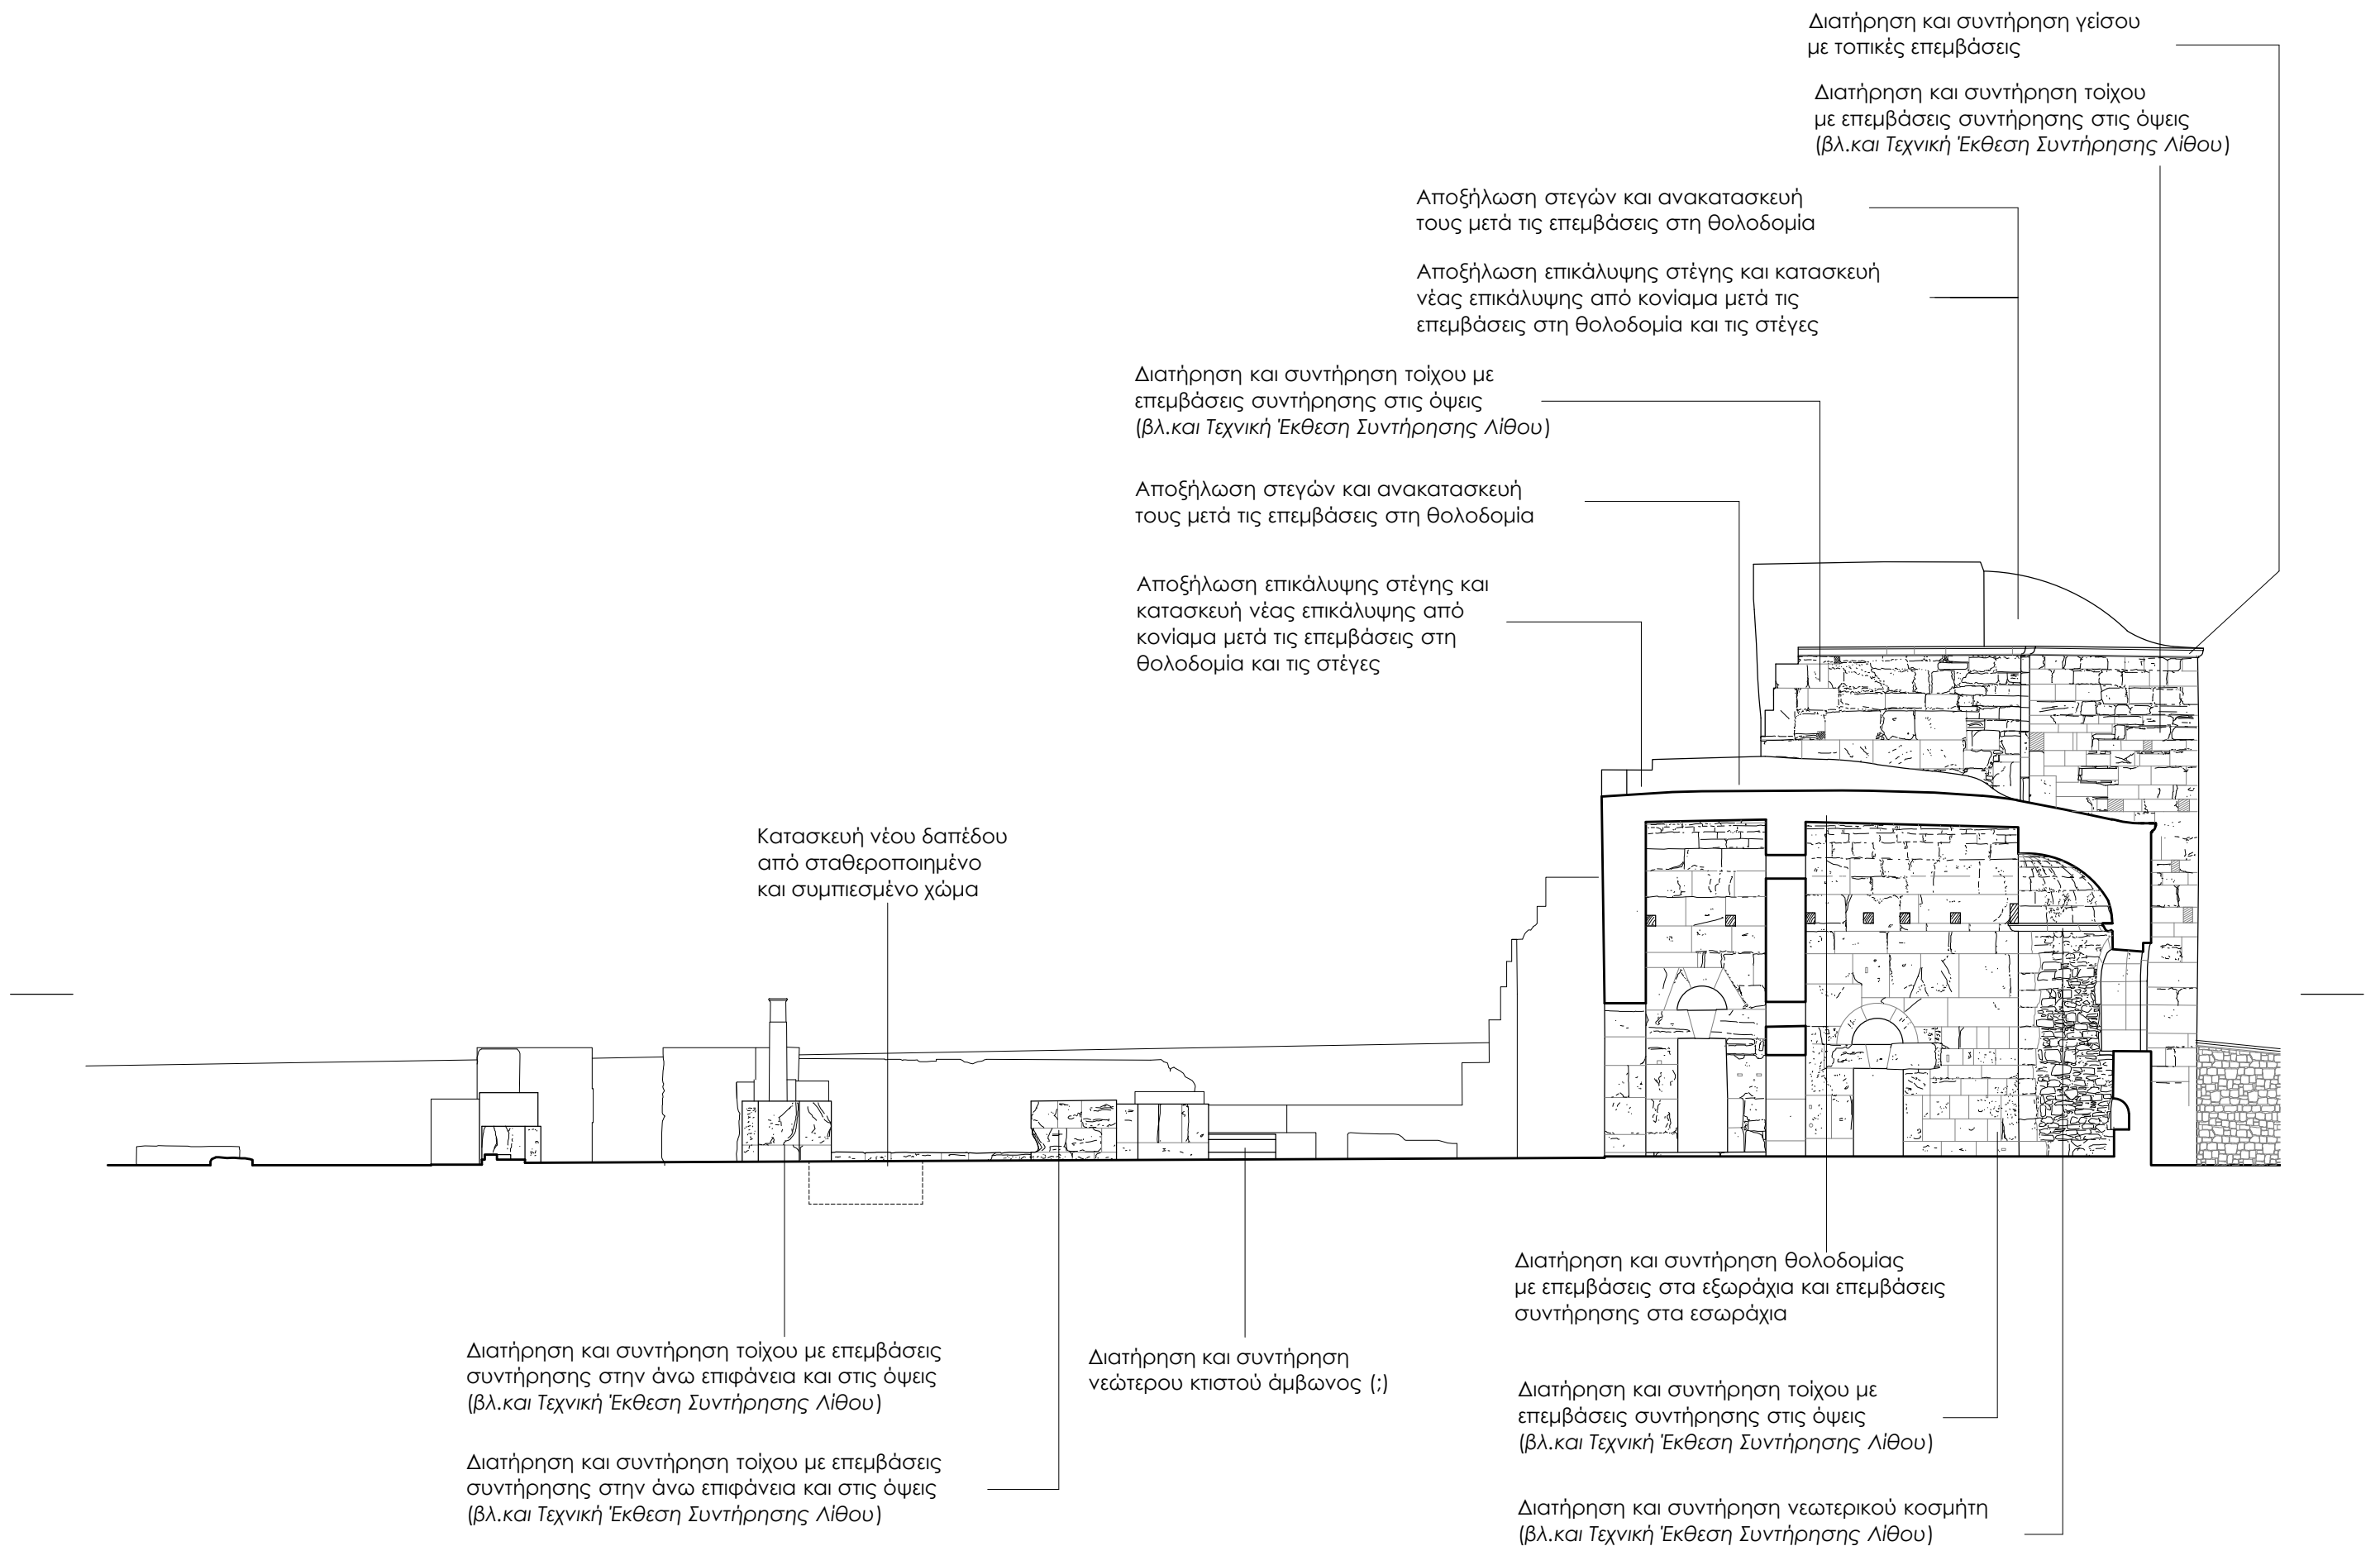

0 1 5 10M

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με
επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις
συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με
επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις
συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση αρχικού κοσμήτη
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)


Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με
επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις
συντήρησης στα εσωράχια


Διατήρηση και συντήρηση αρχικού κοσμήτη
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Συγκόλληση και
αναστήλωση κιόνων
τριβήλου

Διατήρηση και συντήρηση
νεώτερου κτιστού άμβωνος (·)

Διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη
λειψάνων τριβήλου
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)



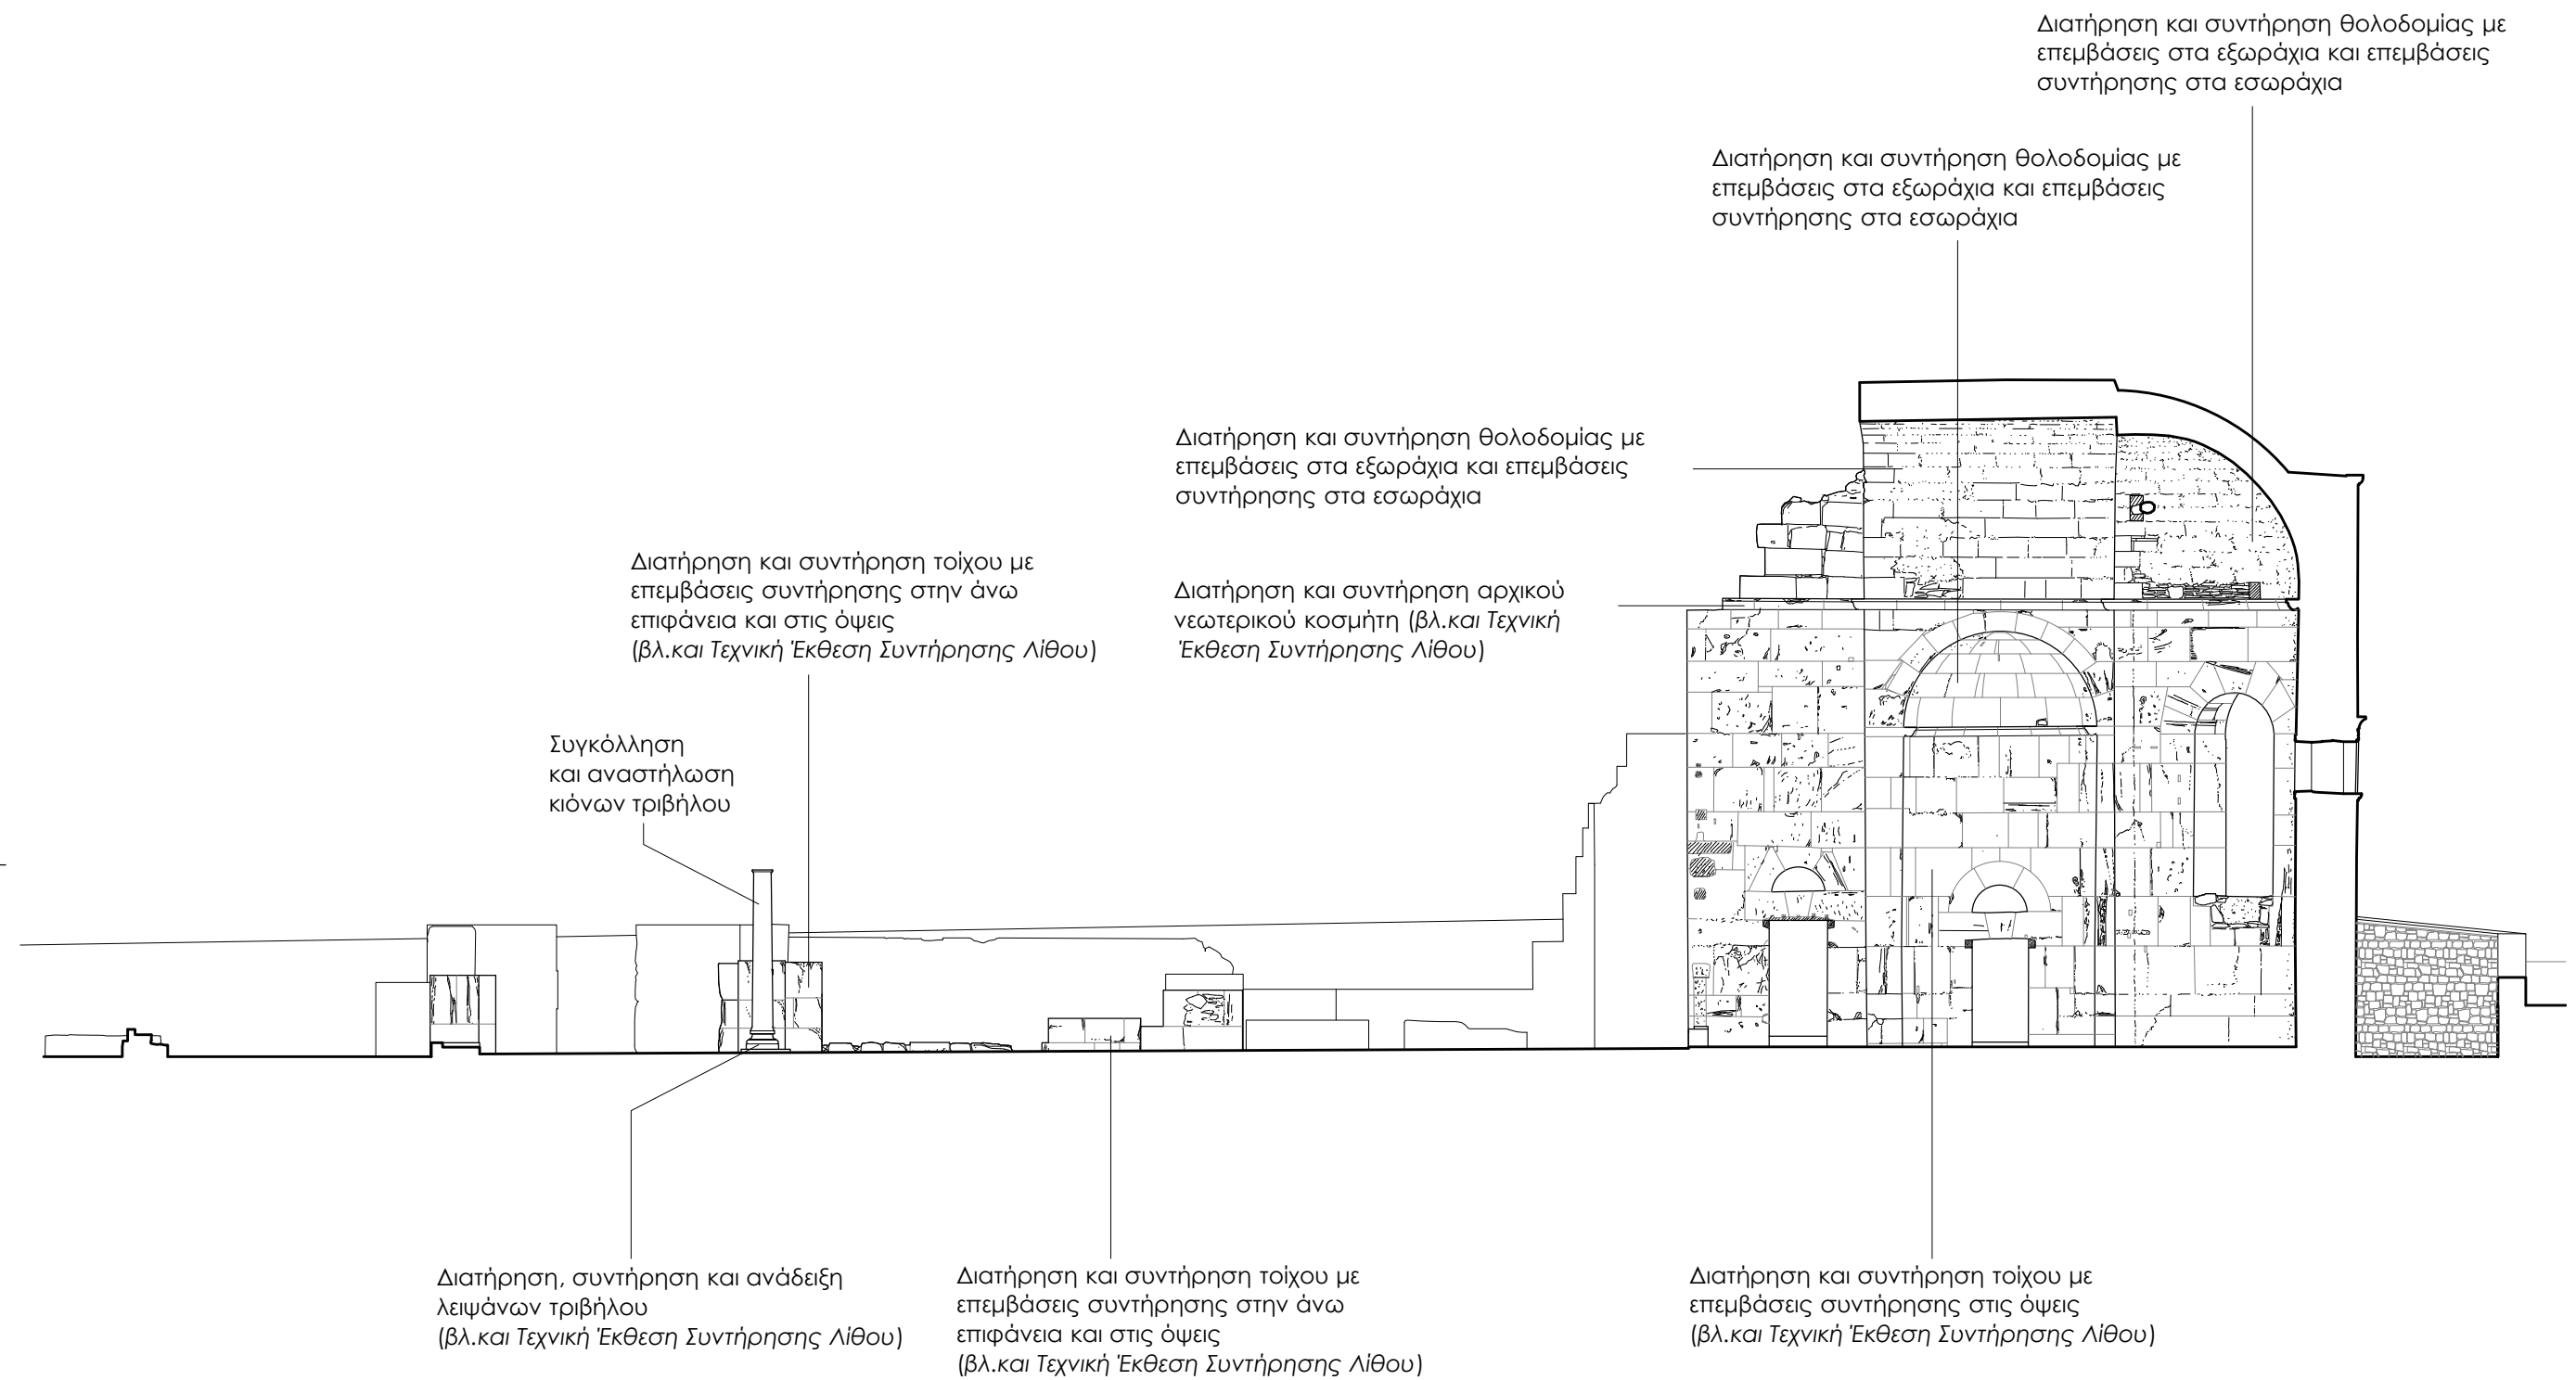

0 1 5 10M

Διατήρηση και συντήρηση
γείσου με τοπικές επεμβάσεις

Αποξήλωση στεγών και ανακατασκευή
τους μετά τις επεμβάσεις στη θολοδομία

Αποξήλωση επικάλυψης στέγης και κατασκευή
νέας επικάλυψης από κονίαμα μετά τις επεμβάσεις
στη θολοδομία και τις στέγες

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις
συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση
Συντήρησης Λίθου)

Επίχωση ανασκαφής

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με
επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις
συντήρησης στα εσωράχια


Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις
συντήρησης στις όψεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση αρχικού κοσμήτη
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις
συντήρησης στην άνω επιφάνεια και στις όψεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με
επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

0 1 5 10M

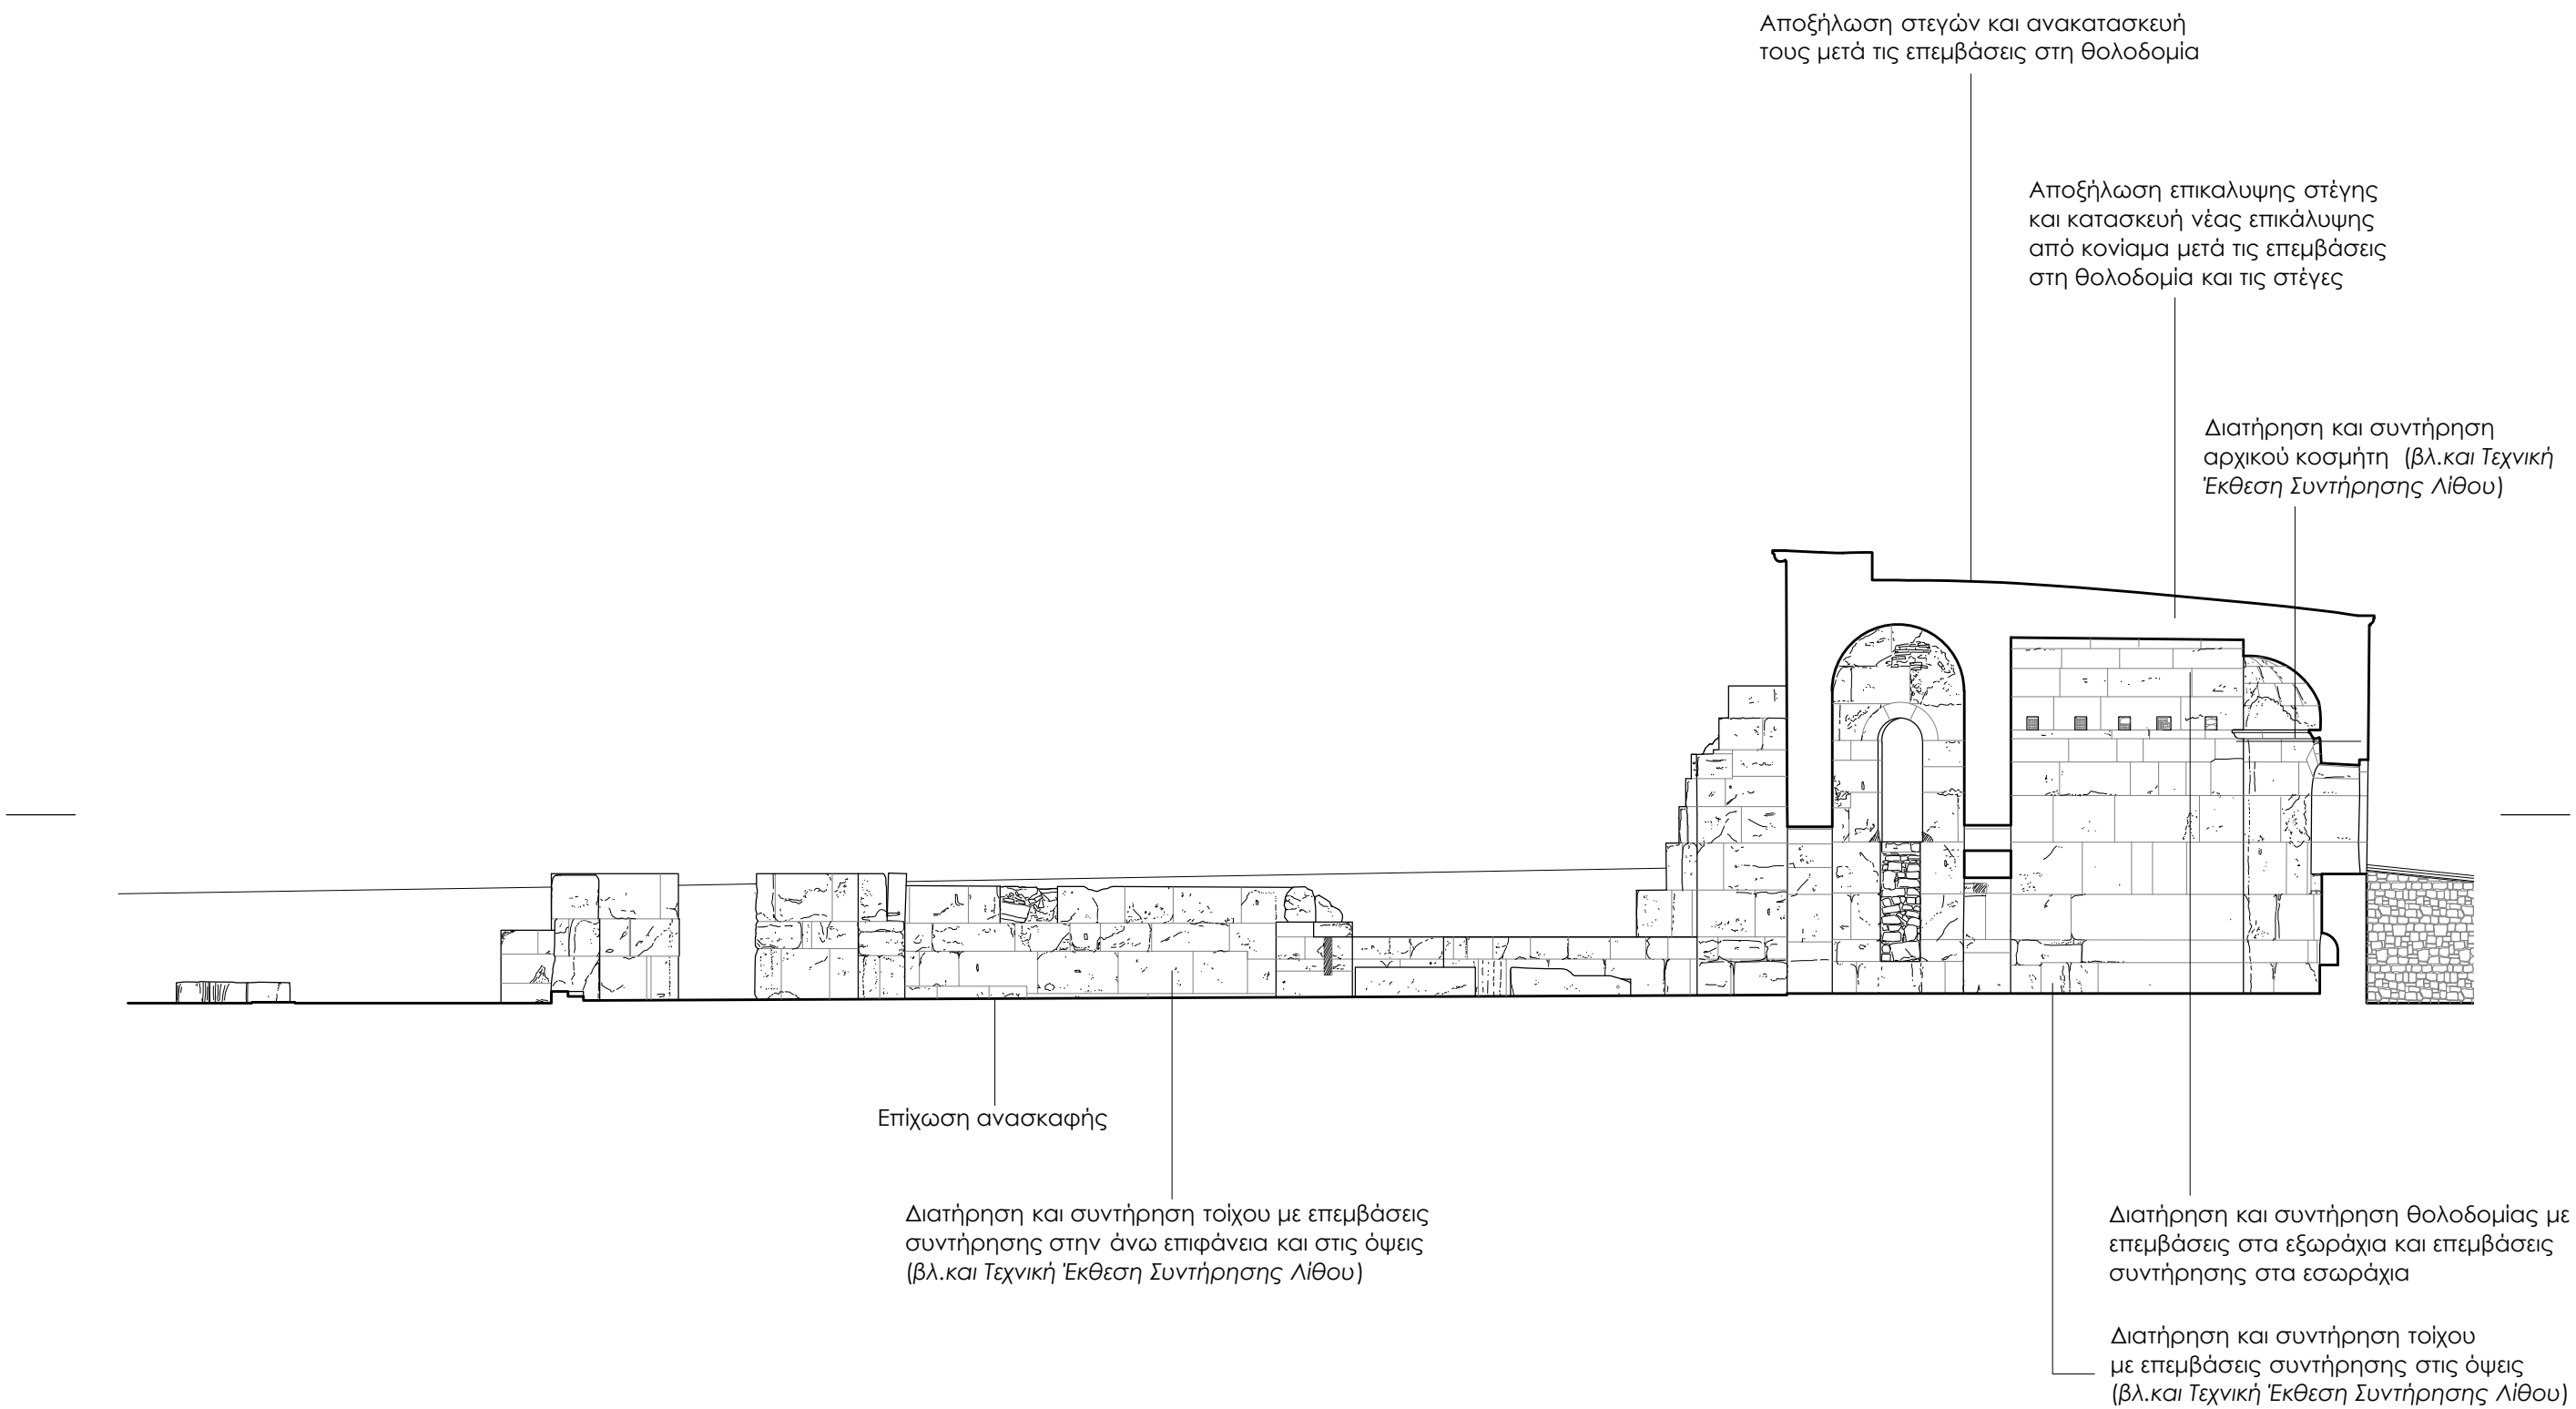

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση αρχικού κοσμήτη (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Αποξήλωση στεγών και ανακατασκευή τους μετά τις επεμβάσεις στη θολοδομία

Αποξήλωση επικάλυψης στέγης και κατασκευή νέας επικάλυψης από κονίαμα μετά τις επεμβάσεις στη θολοδομία και τις στέγες

Διατήρηση και συντήρηση νεωτερικού κοσμήτη (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση αρχικού κοσμήτη (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση νεωτερικού κοσμήτη (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Θέση τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση νεωτερικού κοσμήτη (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

0 1 5 10M

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις συντήρησης στα εσωράχια

Διατήρηση και συντήρηση νεωτερικού κοσμητή (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Αποξήλωση στεγών και ανακατασκευή τους μετά τις επεμβάσεις στη θολοδομία

Αποξήλωση επικάλυψης στέγης και κατασκευή νέας επικάλυψης από κονίαμα μετά τις επεμβάσεις στη θολοδομία και τις στέγες

Διατήρηση και συντήρηση θολοδομίας με επεμβάσεις στα εξωράχια και επεμβάσεις συντήρησης στα εσωράχια


Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)


Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)


0 1 5 10M

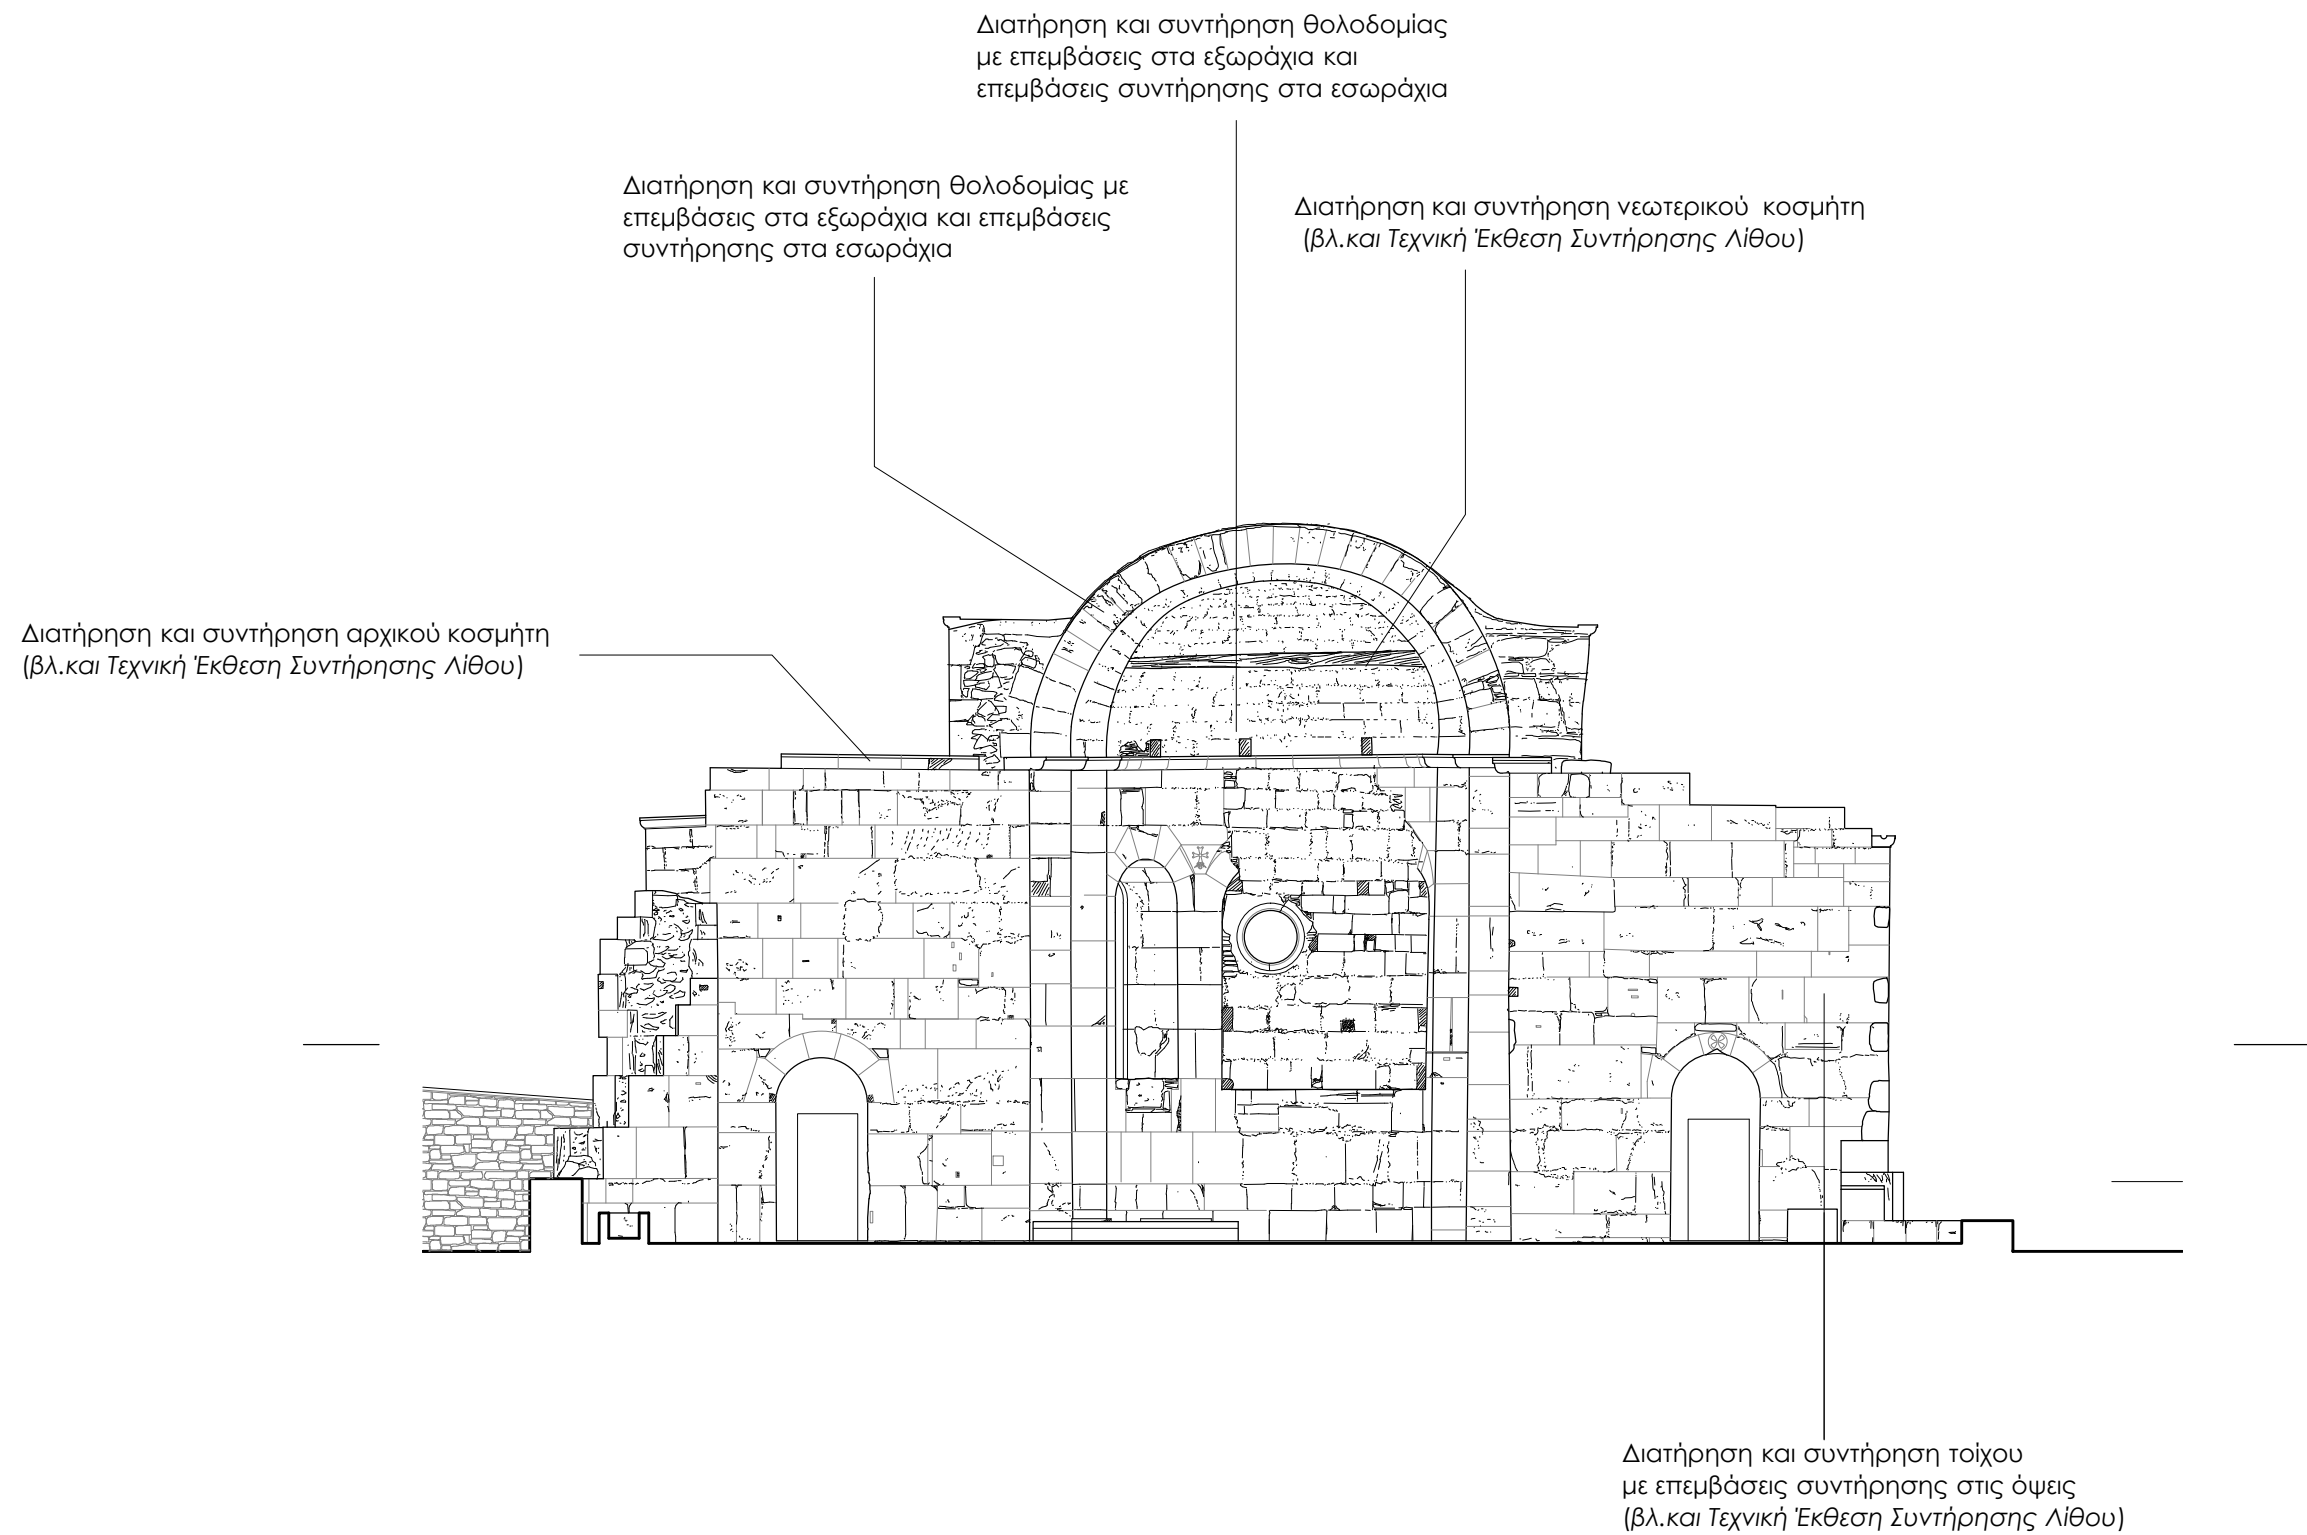

0 1 5 10M

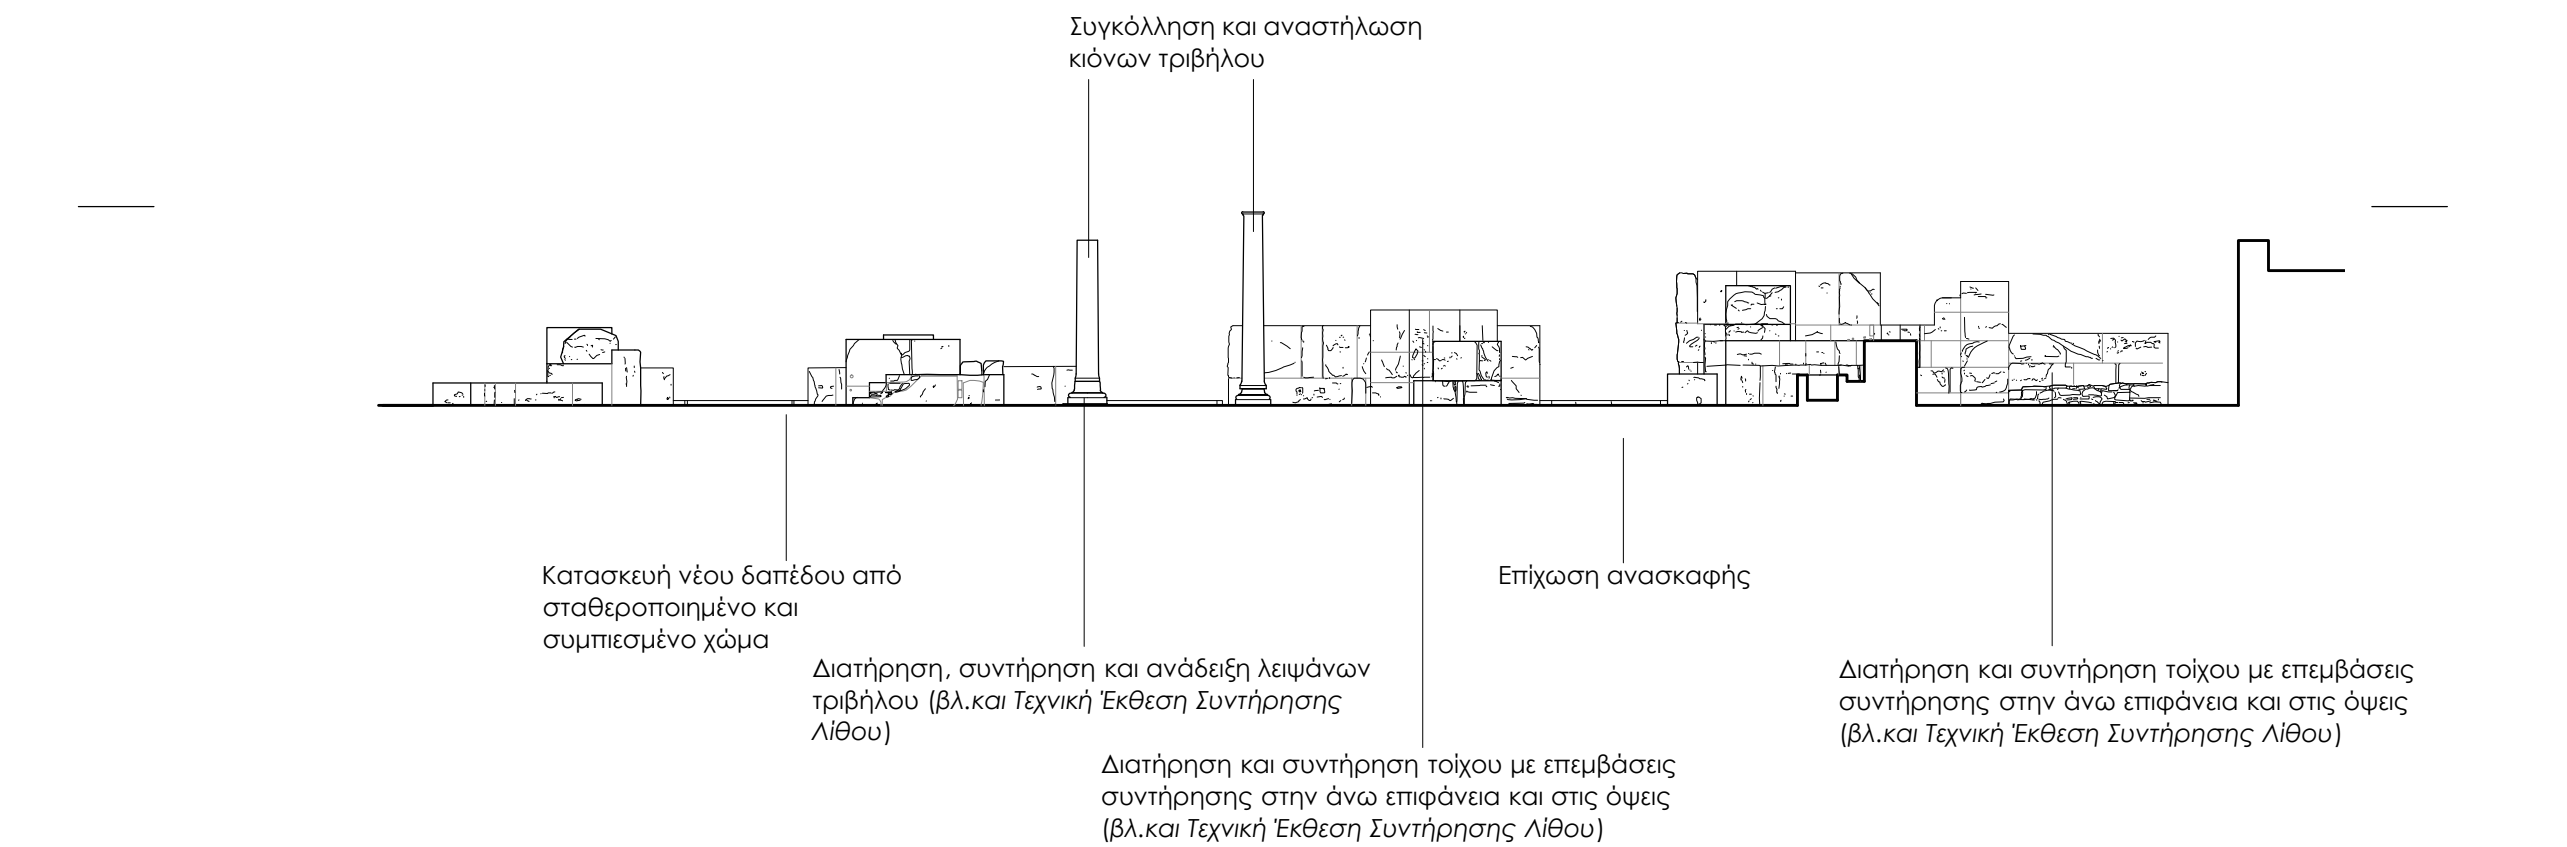

0 1 5 10M

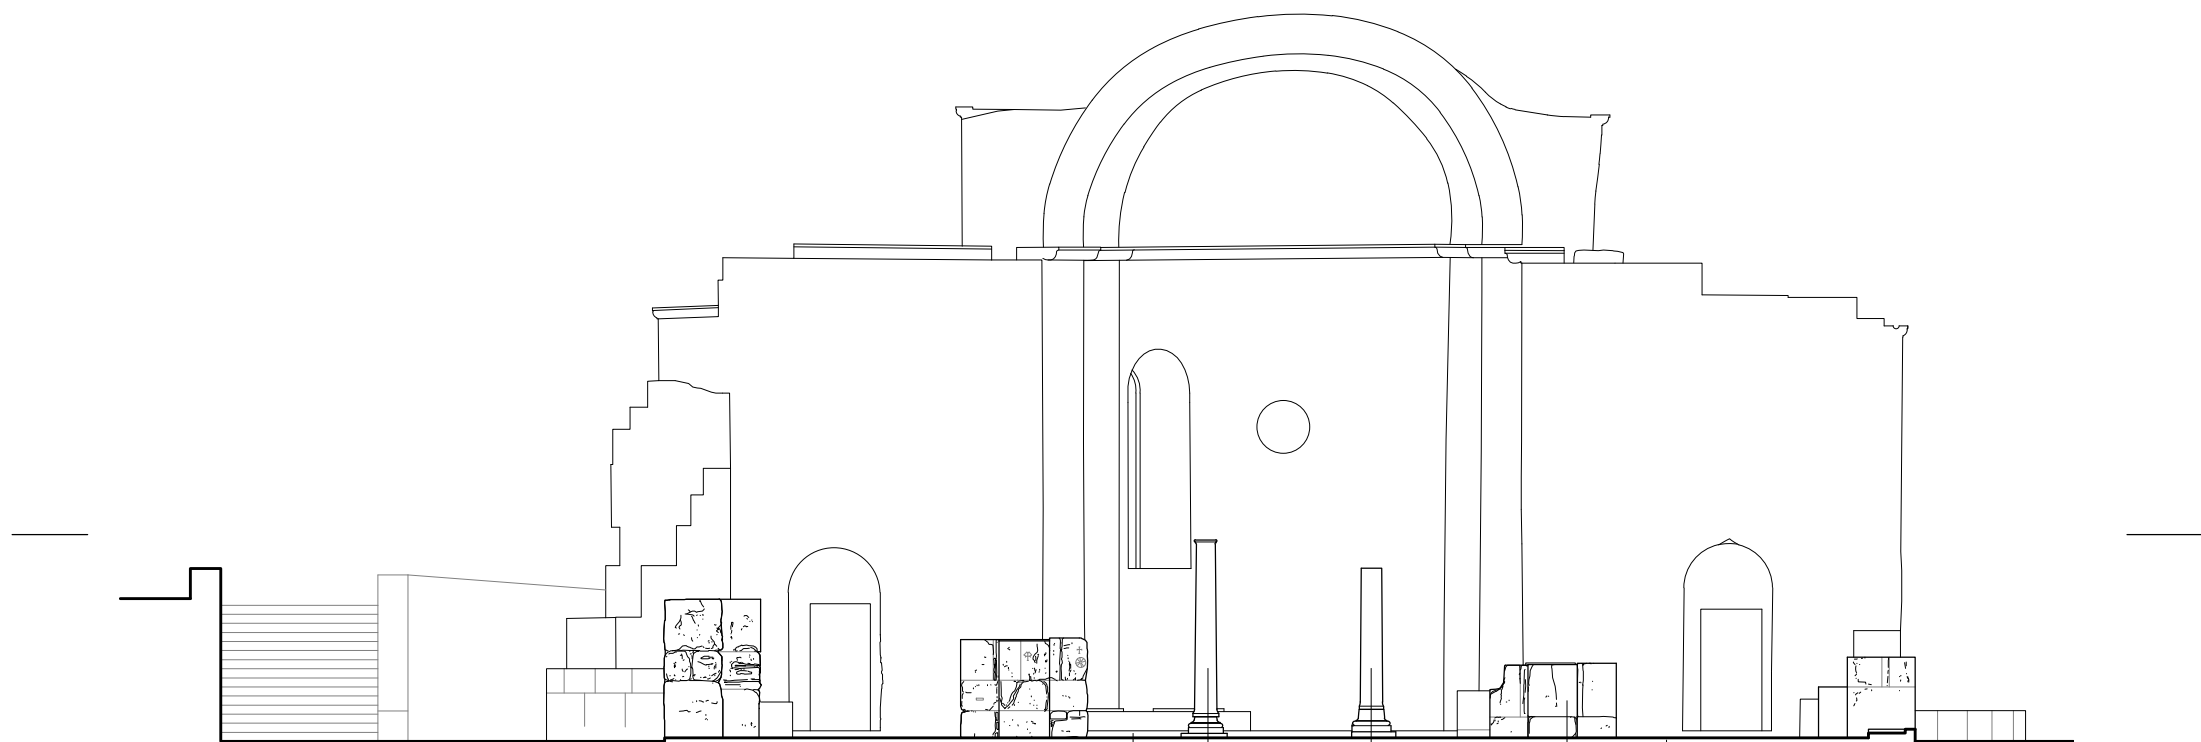

Επίχωση ανασκαφής

Συγκόλληση και αναστήλωση
κίωνων τριβήλου

Κατασκευή νέου δαπέδου από
σταθεροποιημένο και
συμπιεσμένο χώμα

Διατήρηση, συντήρηση και
ανάδειξη λειψάνων τριβήλου
(βλ.και Τεχνική Έκθεση
Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις
συντήρησης στην άνω επιφάνεια και στις όψεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

0 1 5 10M

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ

- ΠΡΟΤΑΣΗ

Σχ.ΠΡ.Ν.14 ΤΟΜΗ ΛΛ

ΚΛ. 1:125

Αποξήλωση στεγών και ανακατασκευή τους
μετά τις επεμβάσεις στη θολοδομία

Αποξήλωση επικάλυψης στέγης και κατασκευή
νέας επικάλυψης από κονίαμα μετά τις
επεμβάσεις στη θολοδομία και τις στέγες

Διατήρηση και συντήρηση
γείσου με τοπικές επεμβάσεις



Διατήρηση και συντήρηση τοίχου
με επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με
επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με
επεμβάσεις συντήρησης στις όψεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)


0 1 5 10M

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ

- ΠΡΟΤΑΣΗ

Σχ.ΠΡ.Ν.15 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

Κλ. 1:125

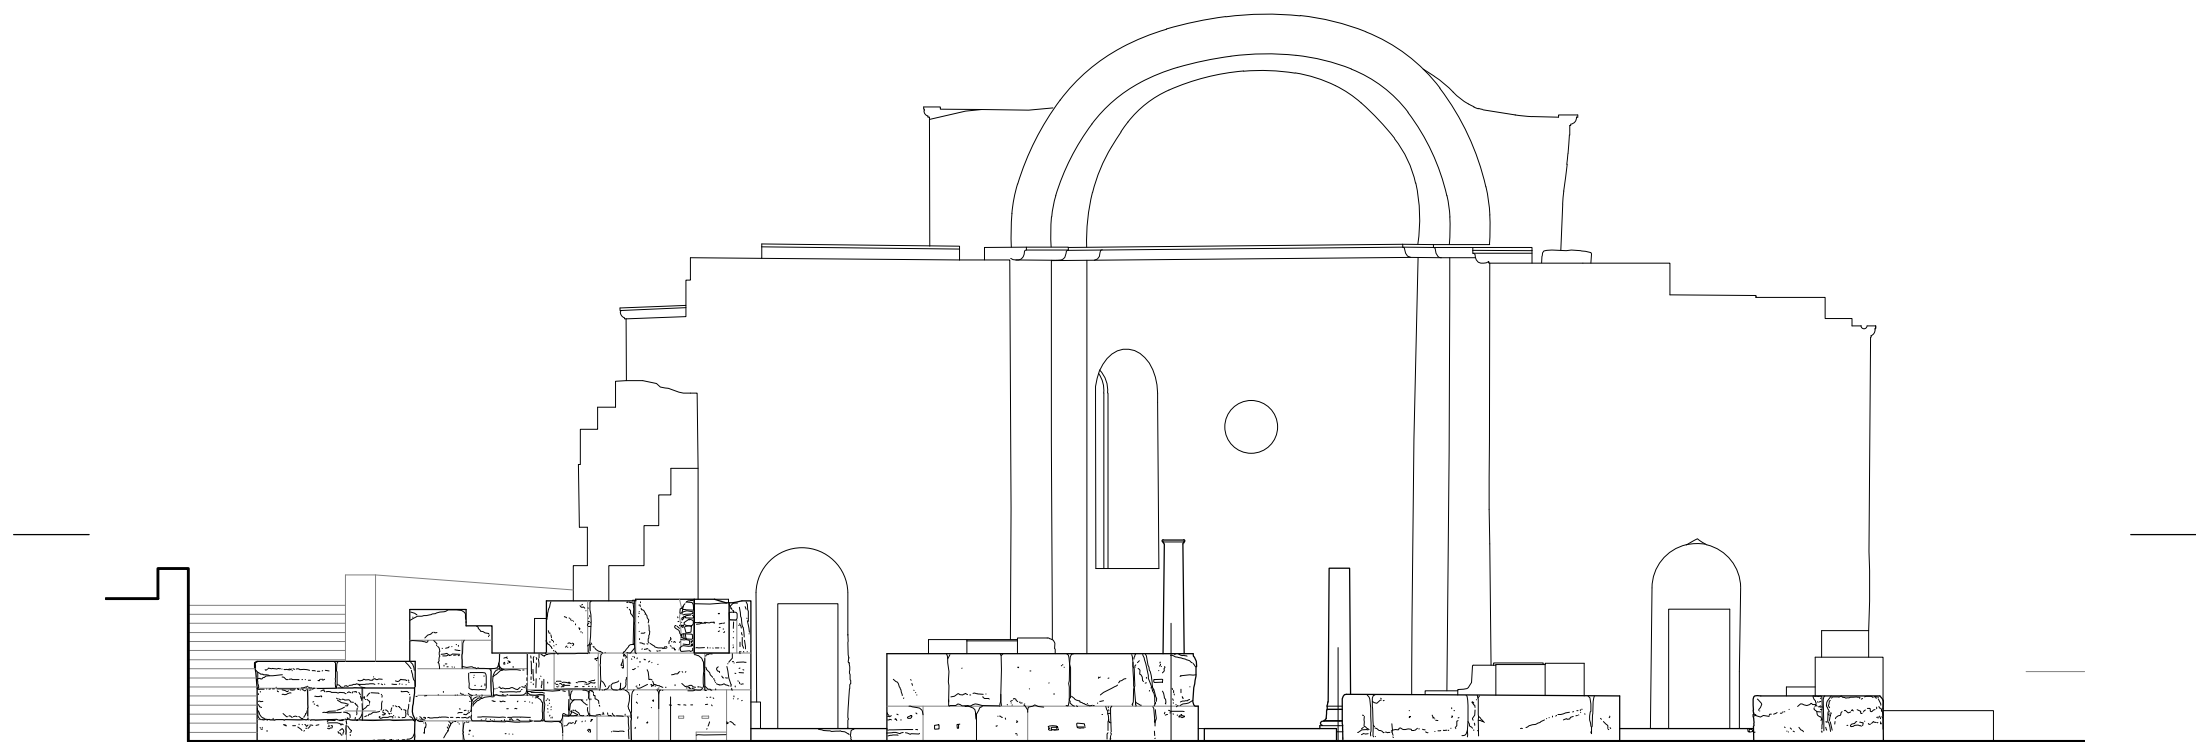

Συγκόλληση και αναστήλωση
κίωνων τριβήλου

Διατήρηση και συντήρηση τοίχου με επεμβάσεις
συντήρησης στην άνω επιφάνεια και στις όψεις
(βλ. και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)


0 1 5 10M

ΓΟΡΤΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΙΤΟΥ


- ΠΡΟΤΑΣΗ

Σχ.ΠΡ.Ν.16 ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ



ΚΛ. 1:125


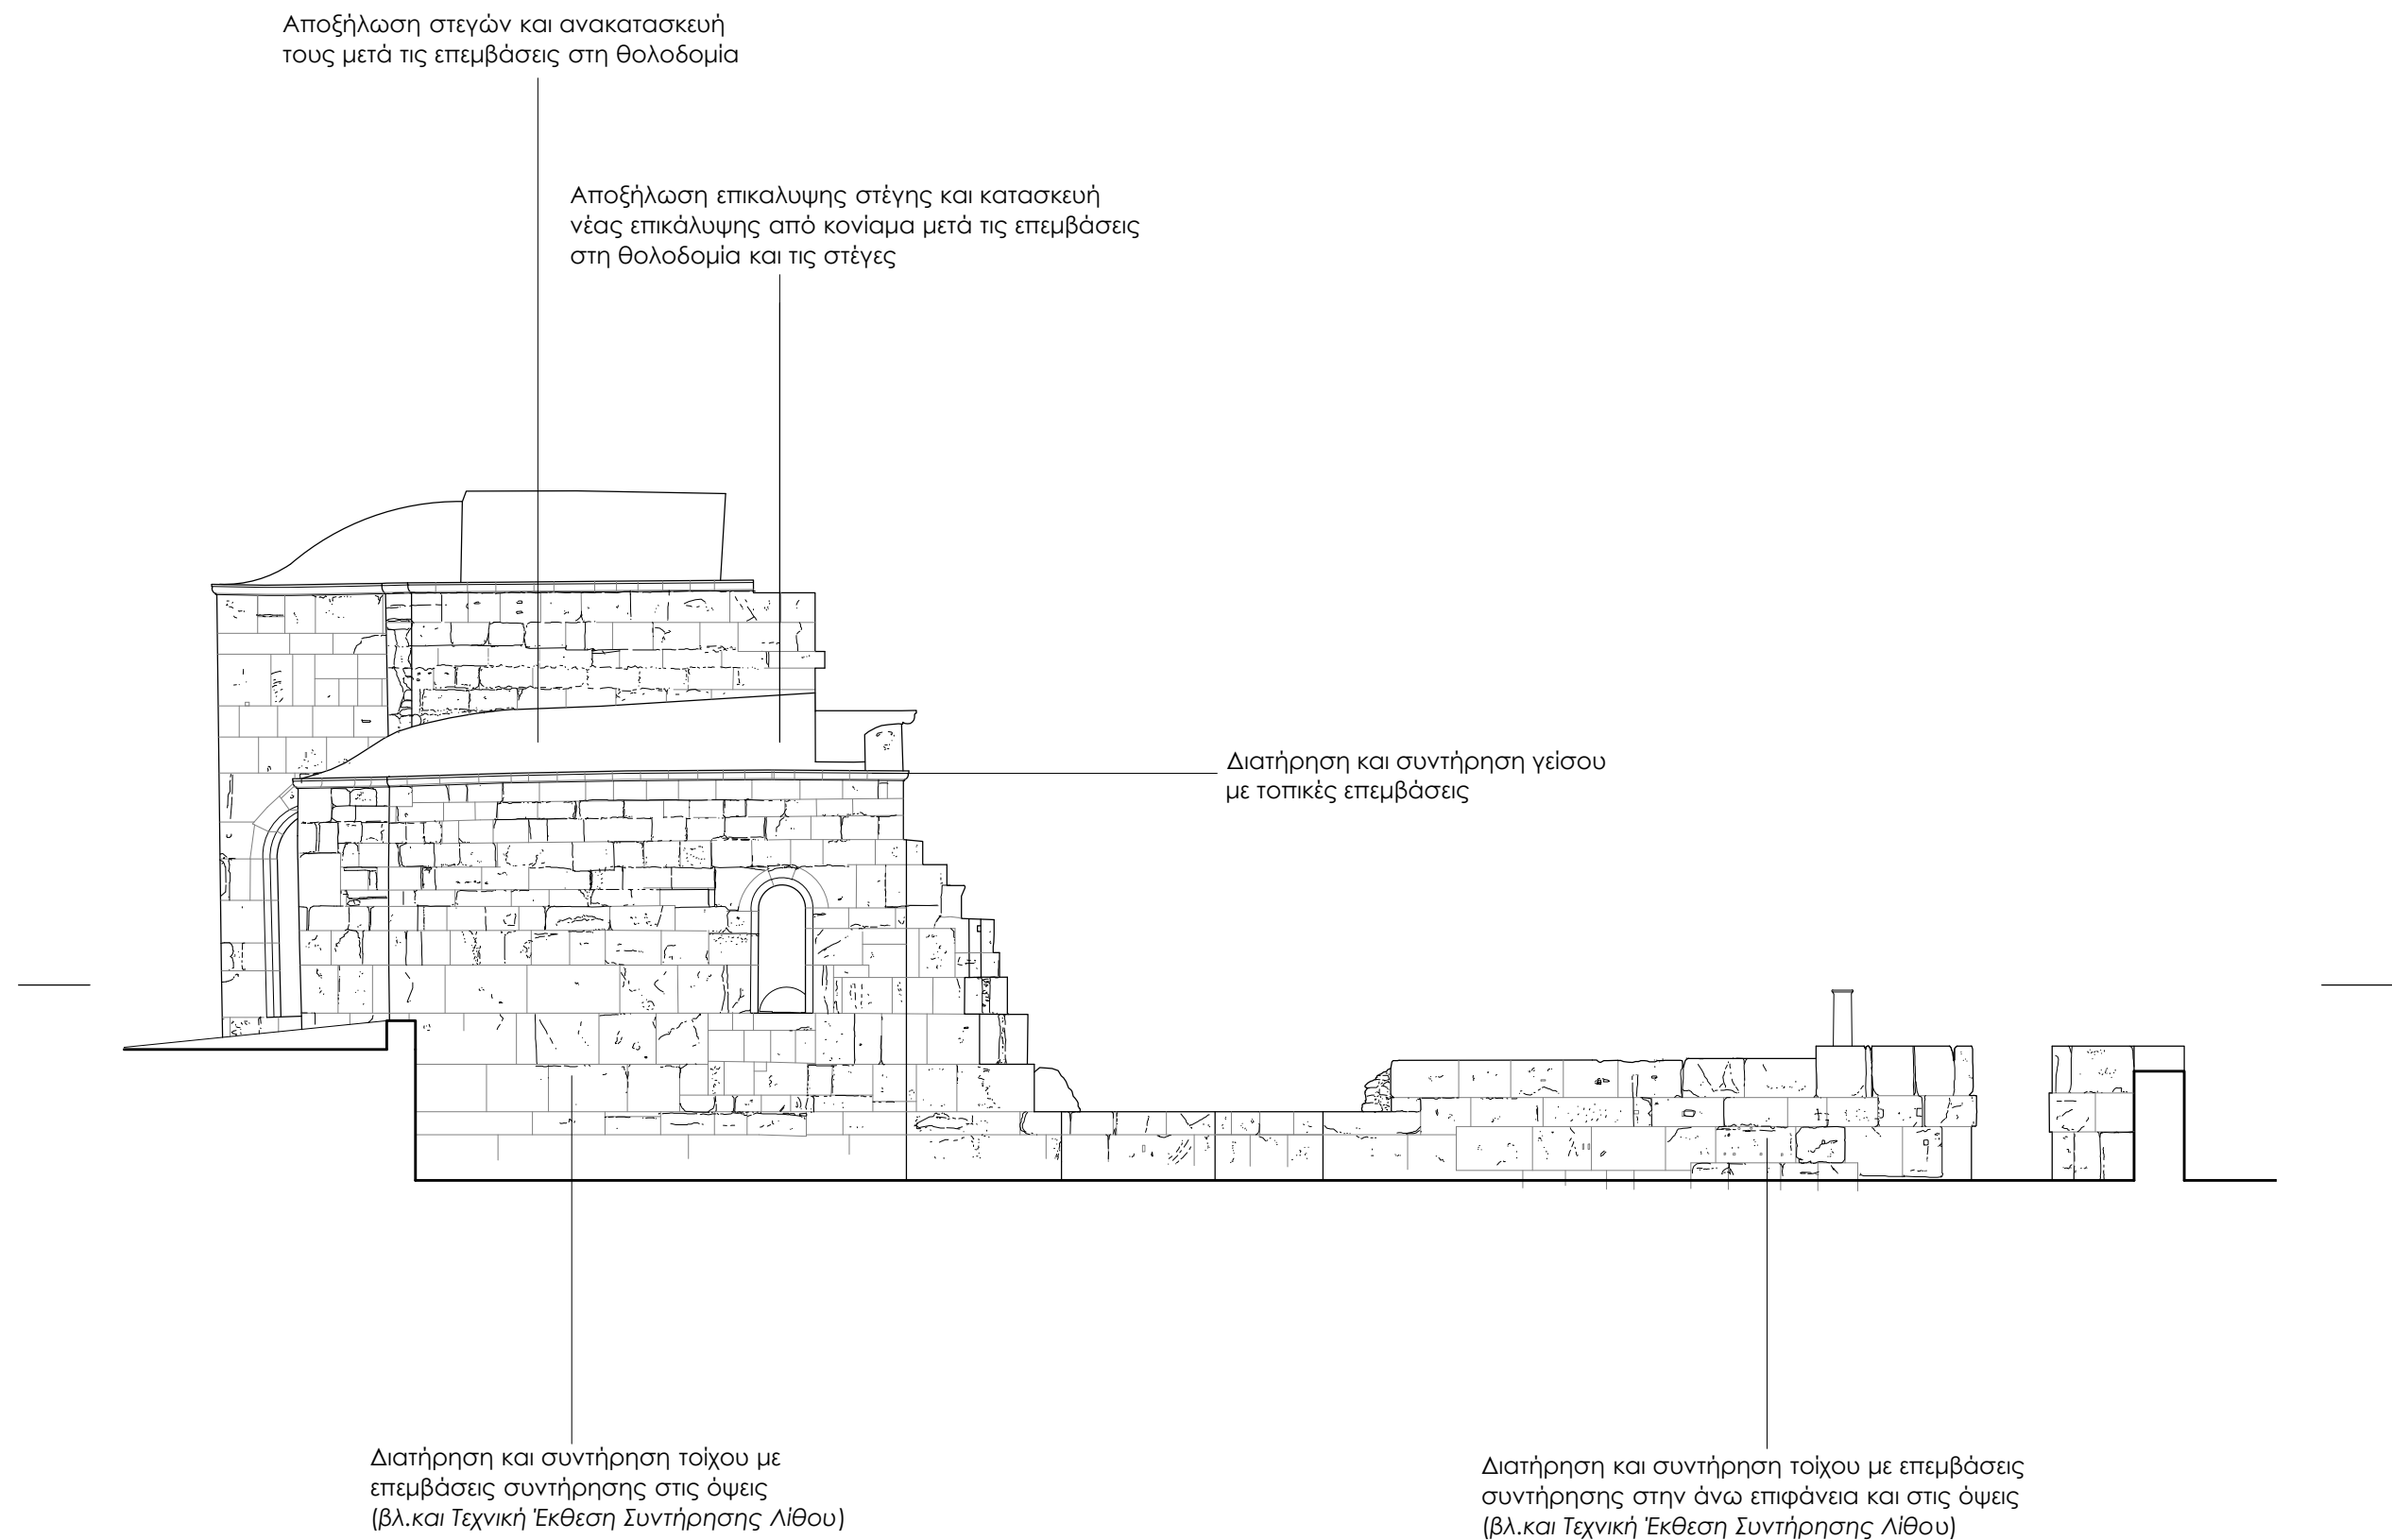



0 1 5 10M

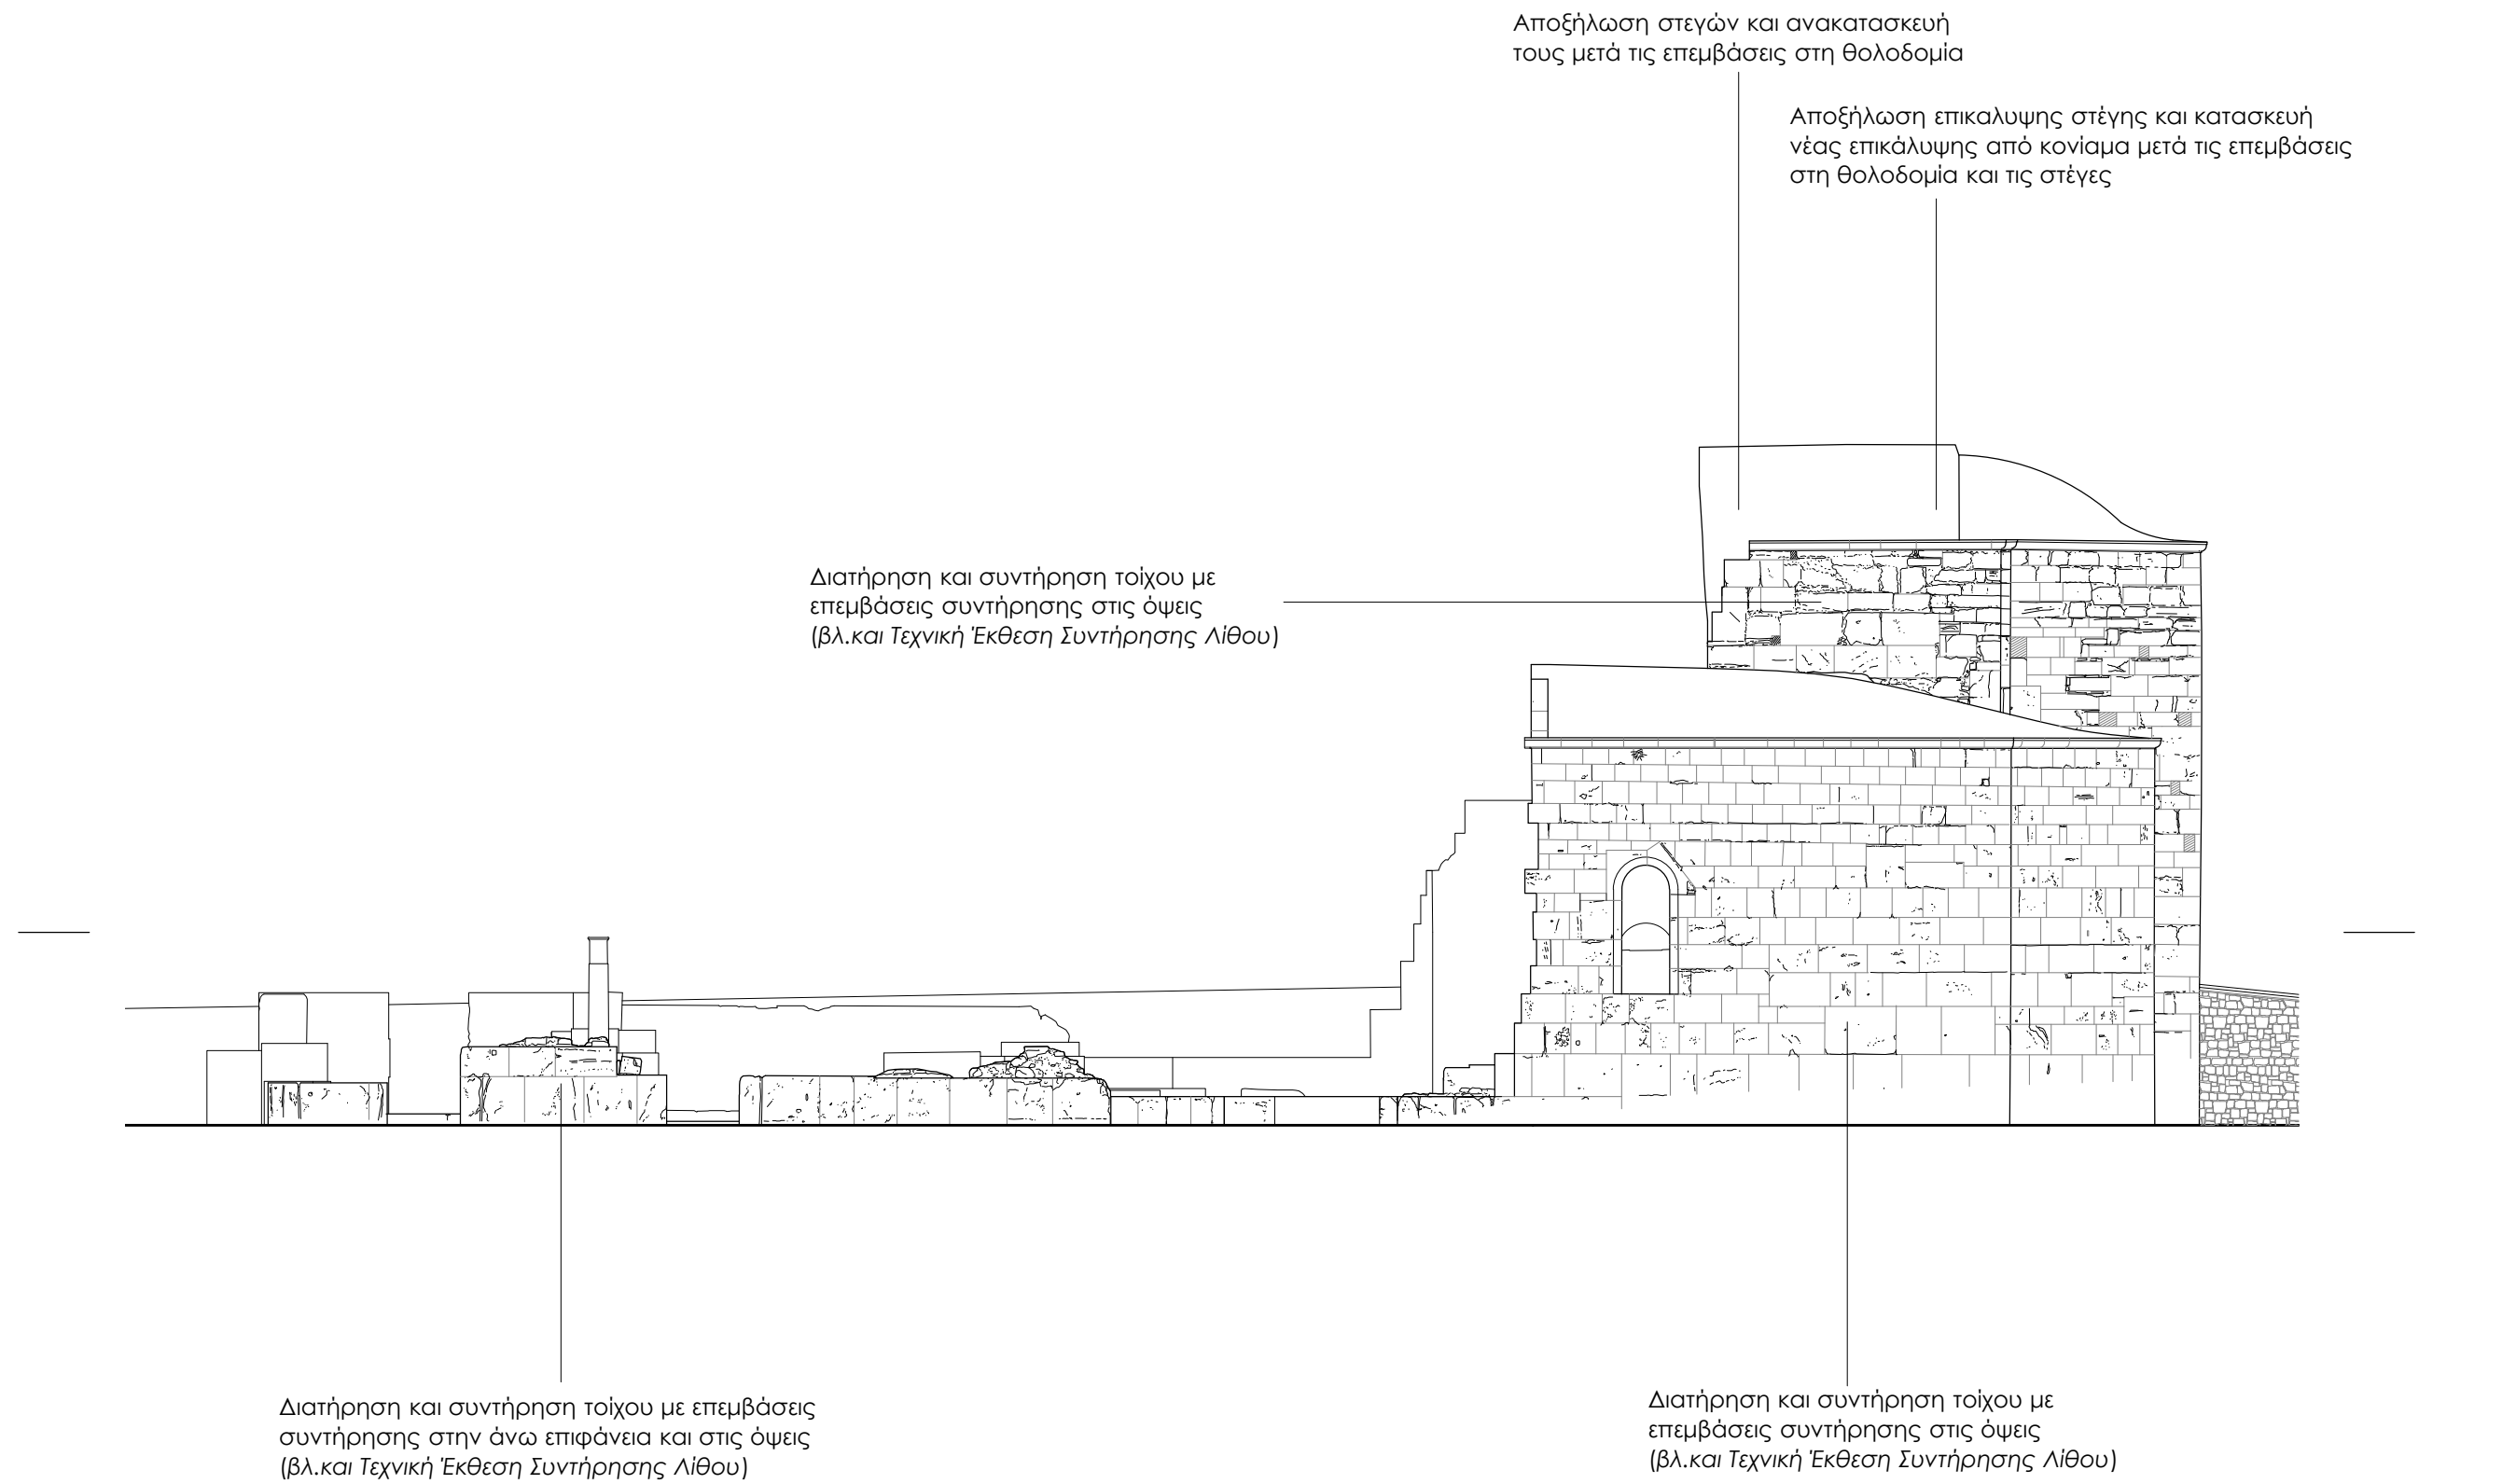


0 1 5 10M

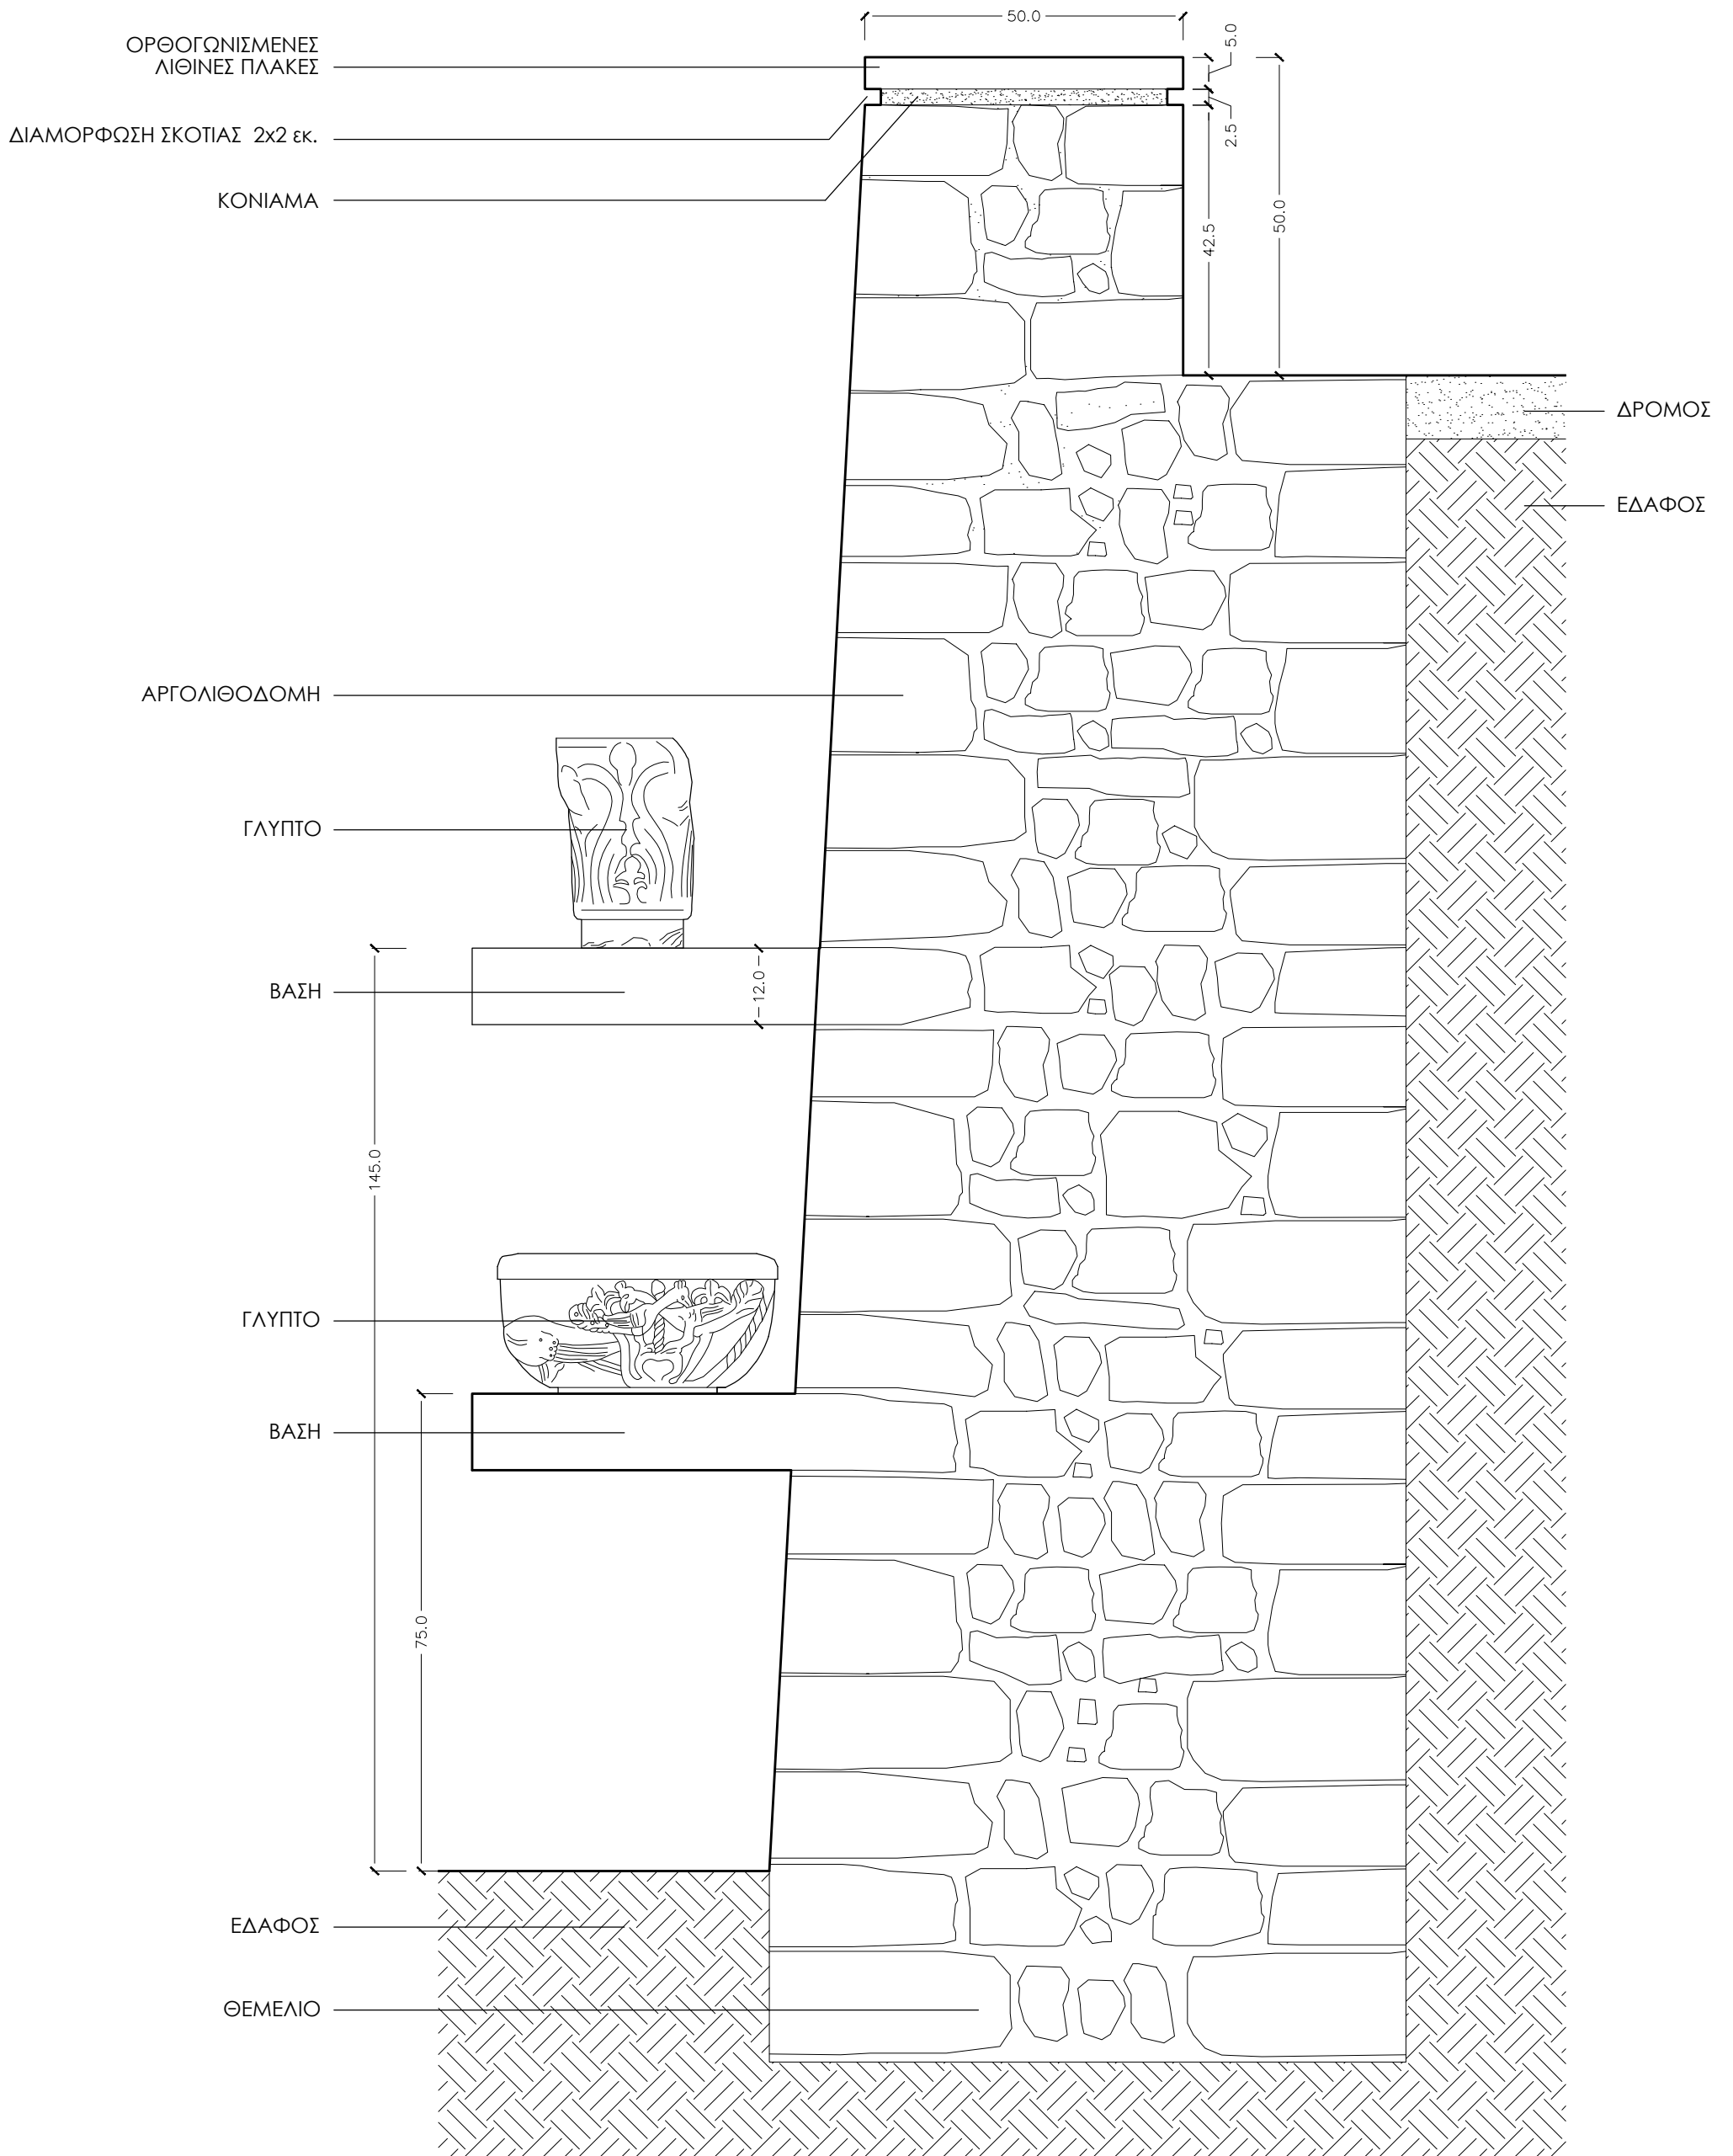

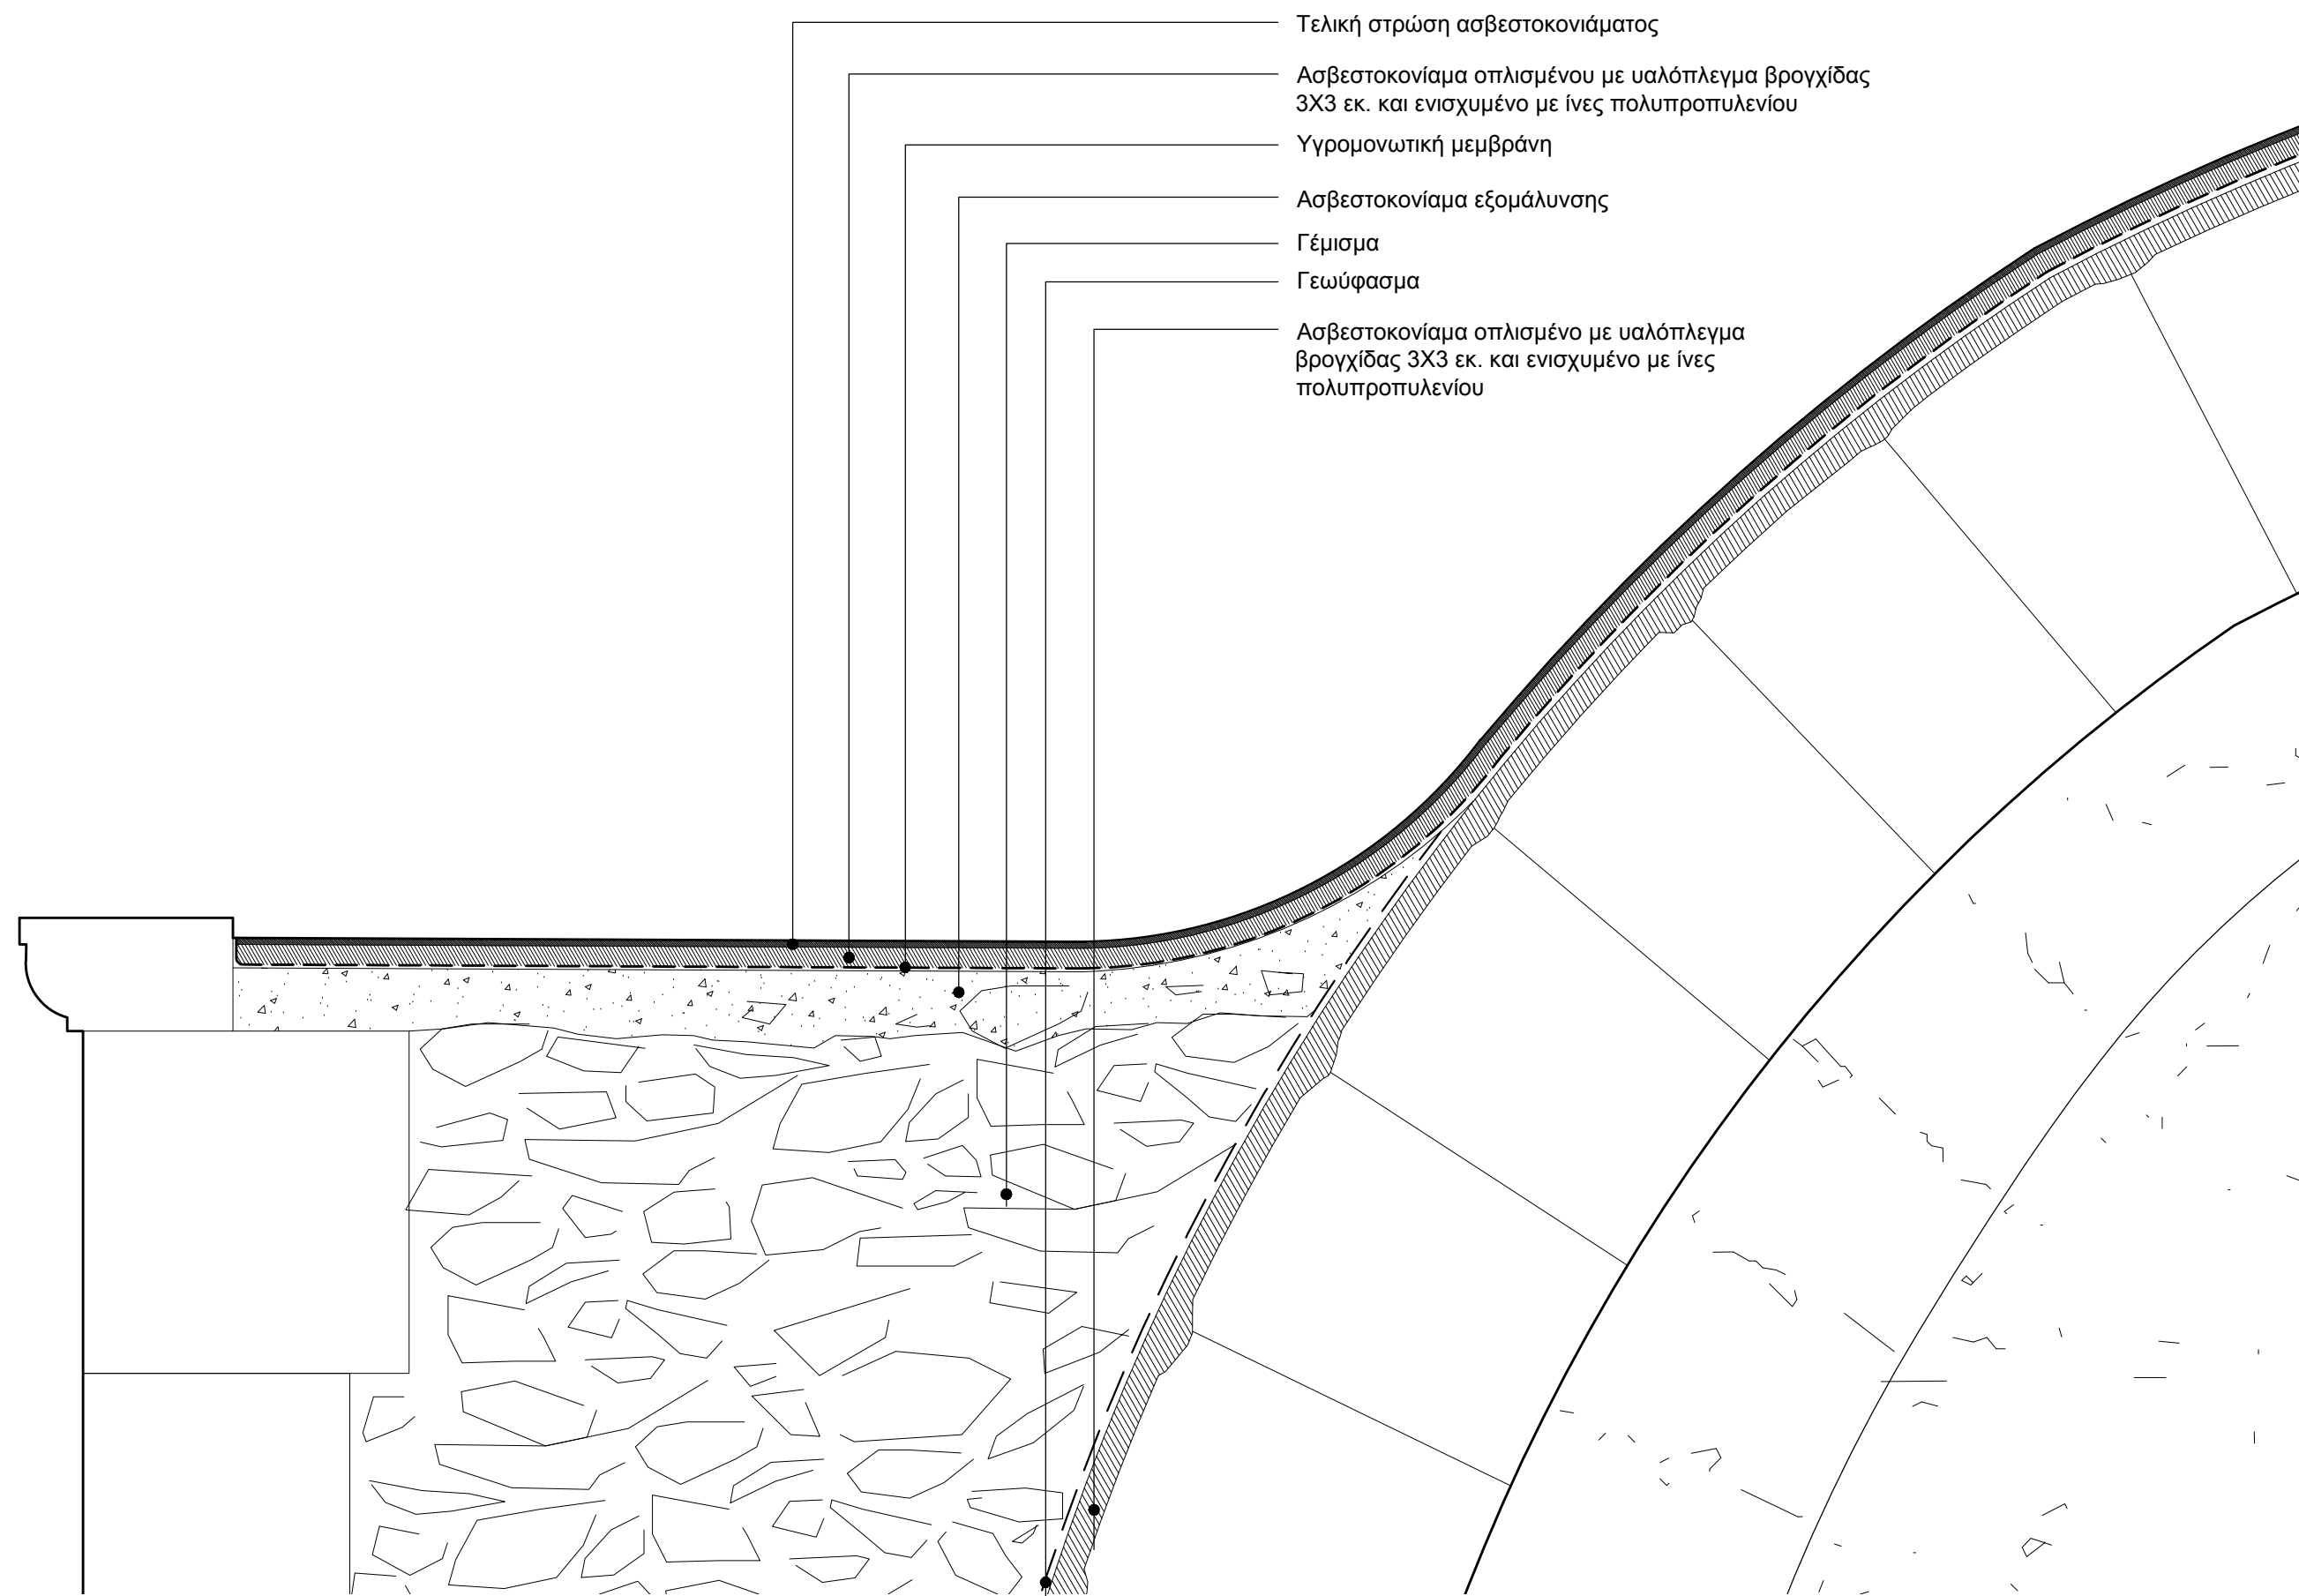


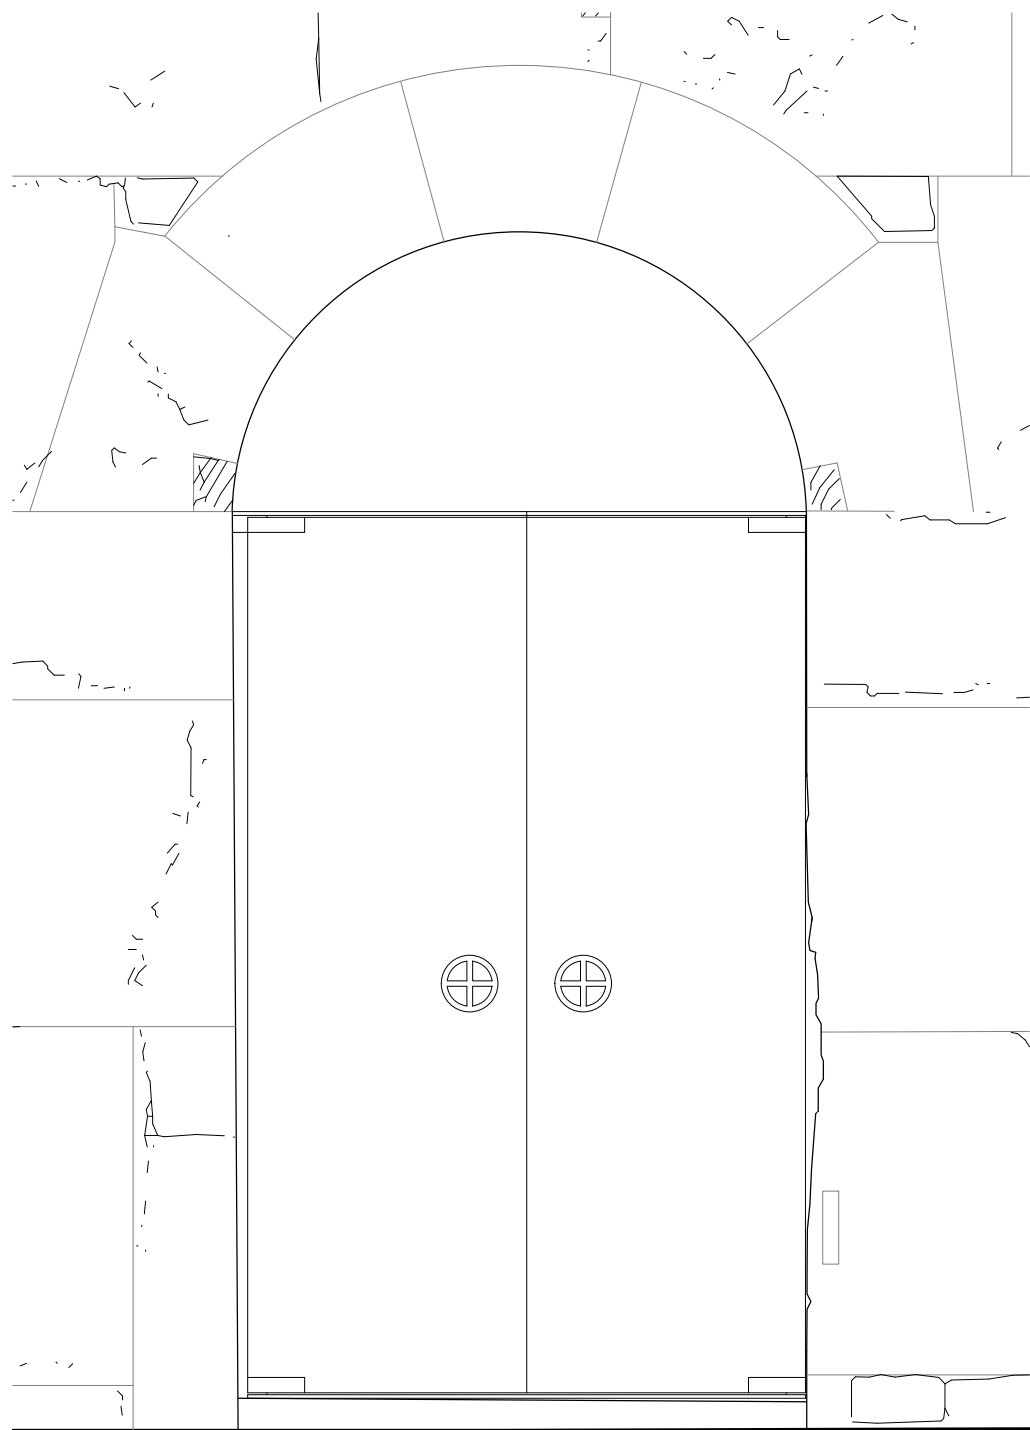


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

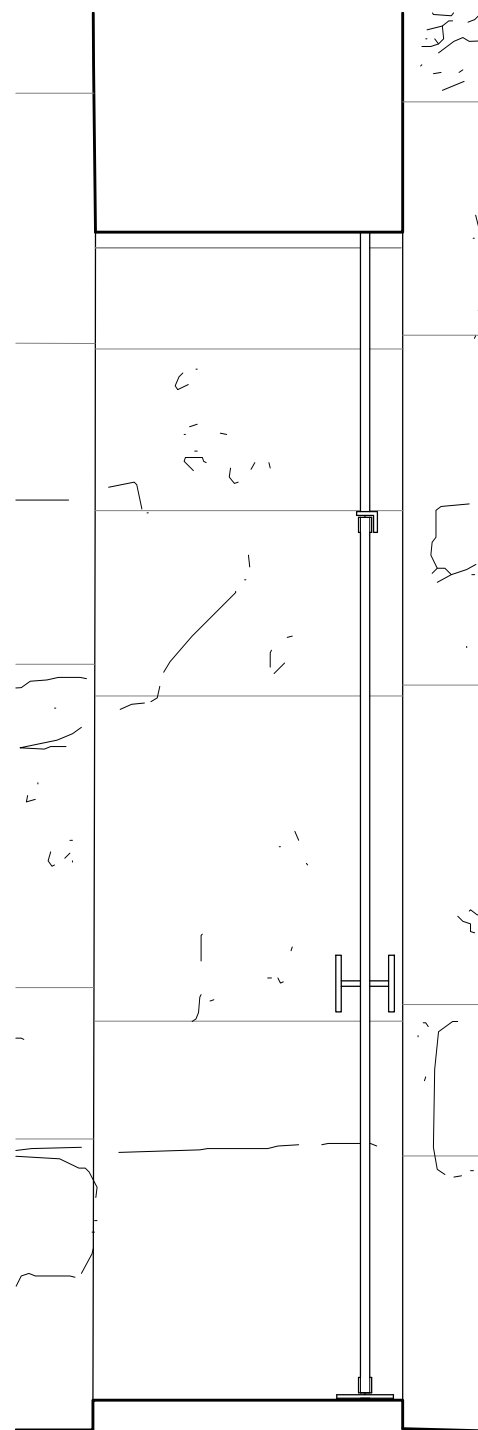


ΤΟΜΗ

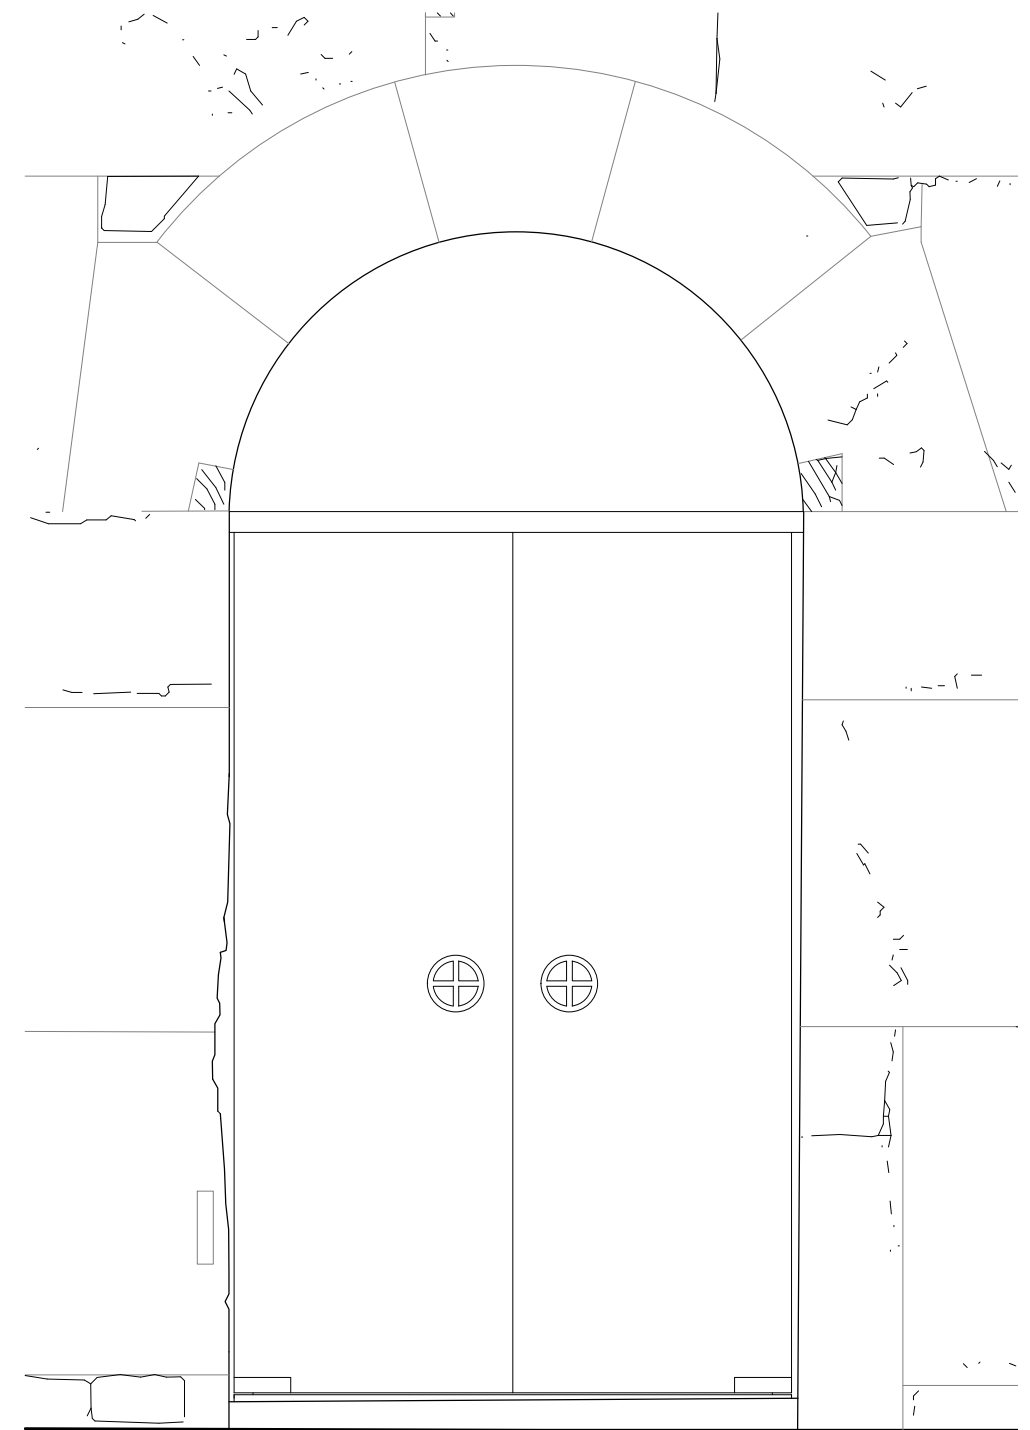

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ

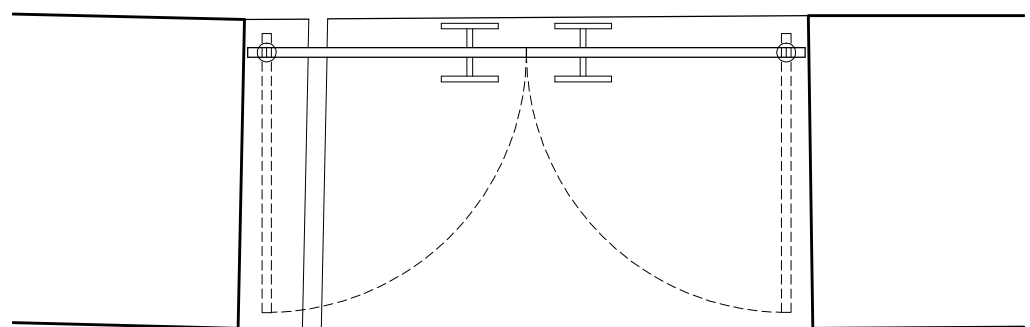

ΚΑΤΟΨΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ		
ΘΥΡΕΣ		
ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ	ΣΧΕΔΙΟ
Θ.101	Αρχική θύρα σωζόμενη εν μέρει με απλό άνοιγμα με μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση και χαμένο ένθετο μαρμάρινο πλαίσιο Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις και διατήρηση και συντήρηση μαρμάρινου κατωφλίου (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)	ΥΚ.ΑΚ.01
Θ.102	Αρχική θύρα σωζόμενη εν μέρει με απλό άνοιγμα με μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση και χαμένο ένθετο μαρμάρινο πλαίσιο Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις και διατήρηση και συντήρηση μαρμάρινου κατωφλίου (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)	ΥΚ.ΑΚ.02
Θ.103	Αρχική θύρα σωζόμενη εν μέρει με απλό άνοιγμα με μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση και χαμένο ένθετο μαρμάρινο πλαίσιο Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις και διατήρηση και συντήρηση μαρμάρινου κατωφλίου (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)	ΥΚ.ΑΚ.03
Θ.104	Αρχική θύρα σωζόμενη εν μέρει με απλό άνοιγμα με μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση και χαμένο ένθετο μαρμάρινο πλαίσιο Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις και διατήρηση και συντήρηση μαρμάρινου κατωφλίου (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)	ΥΚ.ΑΚ.04

Θ.105	Αρχική θύρα σωζόμενη εν μέρει με απλό άνοιγμα με μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση και χαμένο ένθετο μαρμάρινο πλαίσιο Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις και διατήρηση και συντήρηση μαρμάρινου κατωφλίου (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)	ΥΚ.ΑΚ.05
Θ.106	Αρχική θύρα σωζόμενη εν μέρει με απλό άνοιγμα με μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση και χαμένο ένθετο μαρμάρινο πλαίσιο Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις και διατήρηση και συντήρηση μαρμάρινου κατωφλίου (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)	ΥΚ.ΑΚ.06
Θ.107	Αρχική δίοδος με απλό άνοιγμα με τοξωτό ανώφλι Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση ανοιγόμενου θυροφύλου από απλό υαλοπίνακα	ΥΚ.ΑΚ.07 / ΠΡ.ΑΚ.01
Θ.108	Αρχική θύρα με απλό άνοιγμα με οριζόντιο λίθινο ανώφλι με ανακουφιστικό τόξο με μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση και χαμένο ένθετο πλαίσιο Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις και διατήρηση και συντήρηση μαρμάρινου κατωφλίου (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση ανοιγόμενου θυροφύλου από απλό υαλοπίνακα και σταθερού διαφράγματος στο ανακουφιστικό τόξο από απλό υαλοπίνακα	ΥΚ.ΑΚ.08 / ΠΡ.ΑΚ.01
Θ.109	Αρχική θύρα με απλό άνοιγμα με οριζόντιο λίθινο ανώφλι με ανακουφιστικό τόξο Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)	ΥΚ.ΑΚ.09 / ΠΡ.ΑΚ.01
Θ.110	Αρχική δίοδος με απλό άνοιγμα με οριζόντιο λίθινο ανώφλι με ανακουφιστικό τόξο με μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις και διατήρηση και συντήρηση μαρμάρινου κατωφλίου (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση ανοιγόμενου θυροφύλου από απλό υαλοπίνακα	ΥΚ.ΑΚ.10 / ΠΡ.ΑΚ.01

	και σταθερού διαφράγματος στο ανακουφιστικό τόξο από απλό υαλοπίνακα	
Θ.111	ΥΚ.ΑΚ.11 / ΠΡ.ΑΚ.01 Αρχική δίοδος με απλό άνοιγμα με τοξωτό ανώφλι Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση ανοιγόμενου θυροφύλου από απλό υαλοπίνακα	
Θ.112	ΥΚ.ΑΚ.12 / ΠΡ.ΑΚ.01 Αρχική θύρα με απλό άνοιγμα με οριζόντιο λίθινο ανώφλι με ανακουφιστικό τόξο με απλό μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση ανοιγόμενου θυροφύλου από απλό υαλοπίνακα και σταθερού διαφράγματος στο ανακουφιστικό τόξο από απλό υαλοπίνακα	
Θ.113	ΥΚ.ΑΚ.13 / ΠΡ.ΑΚ.01 Αρχική θύρα με απλό άνοιγμα με οριζόντιο λίθινο ανώφλι με ανακουφιστικό τόξο Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)	
Θ.114	ΥΚ.ΑΚ.14 / ΠΡ.ΑΚ.01 Αρχική δίοδος με απλό άνοιγμα με οριζόντιο λίθινο ανώφλι με ανακουφιστικό τόξο με μαρμάρινο κατώφλι σε μέτρια κατάσταση Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις και διατήρηση και συντήρηση μαρμάρινου κατωφλίου (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση ανοιγόμενου θυροφύλου από απλό υαλοπίνακα και σταθερού διαφράγματος στο ανακουφιστικό τόξο από απλό υαλοπίνακα	

ΠΑΡΑΘΥΡΑ		
ΚΩΔ.ΑΡΙΘΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ	ΣΧΕΔΙΟ
Π.201	Αρχικό παράθυρο με απλό τοξωτό άνοιγμα σε μέτρια κατάσταση Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση σταθερού διαφράγματος από απλό υαλοπίνακα	ΥΚ.ΑΚ.16
Π.202	Αρχικό παράθυρο με απλό τοξωτό άνοιγμα σε μέτρια κατάσταση Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση σταθερού διαφράγματος από απλό υαλοπίνακα	ΥΚ.ΑΚ.17
Π.203	Νεώτερο παράθυρο στη θέση εν μέρει σωζόμενου αρχικού με κυκλικό άνοιγμα με συμφυές λίθινο πλαίσιο σε μέτρια κατάσταση Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση σταθερού διαφράγματος από απλό υαλοπίνακα	ΥΚ.ΑΚ.18
Π.204	Εν μέρει σωζόμενο αρχικό παράθυρο σε μέτρια κατάσταση Διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη του σωζόμενου τμήματος του αρχικού ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)	
Π.205	Νεώτερο παράθυρο με απλό τοξωτό άνοιγμα σε μέτρια κατάσταση Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις (βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου) και τοποθέτηση σταθερού διαφράγματος από απλό υαλοπίνακα	ΥΚ.ΑΚ.20

Π.206

ΥΚ. / ΠΡ. ΑΚ.21

Νεώτερο παράθυρο με απλό τοξωτό άνοιγμα
σε μέτρια κατάσταση

Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)
και τοποθέτηση σταθερού διαφράγματος
από απλό υαλοπίνακα

Π.207

Εν μέρει σωζόμενο αρχικό παράθυρο
σε μέτρια κατάσταση

Διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη
του σωζόμενου τμήματος του αρχικού ανοίγματος
με μικροεπεμβάσεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)

Π.208

ΥΚ. / ΠΡ. ΑΚ.20

Αρχικό παράθυρο με απλό τοξωτό άνοιγμα
με νεώτερη ποδιά απόαργολιθοδομή
σε μέτρια κατάσταση

Διατήρηση και συντήρηση ανοίγματος με μικροεπεμβάσεις
(βλ.και Τεχνική Έκθεση Συντήρησης Λίθου)
και τοποθέτηση σταθερού διαφράγματος
από απλό υαλοπίνακα